



براد التجميع

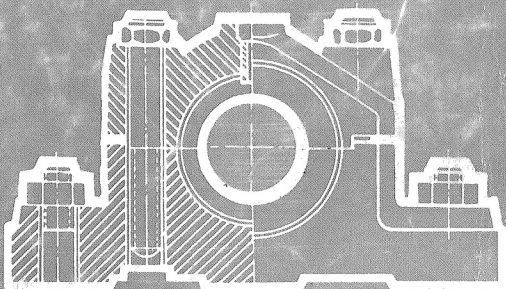

الأسس
التكنولوجية

0157484

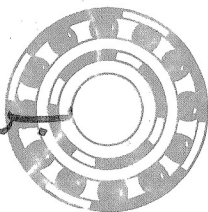

Bibliotheca Alexandrina

براد التجميع

هذا الكتاب هو الترجمة الكاملة لكتاب
THE FITTER
من سلسلة: **TECHNICAL FUNDAMENTALS**

براد التجميع

الأساليب الفنية والعدد المستعملة

تأليف : انجلبرت جريسن
ترجمة : المهندس رضا محمود سليمان

تصنيف

هذه السلسلة - الأسس التكنولوجية - ثمرة تعاون وثيق هادف بين دارين من أكبر دور النشر العالمية ، أحدهما دار النشر في لايبزج EDITION LEIPZIG ، والثانية مؤسسة الأهرام .

وقد تصافرت جهود الدارين على تحقيق النشر العربى لهذه السلسلة الرفيعة التى لقيت كتبها المنشورة بالإنجليزية والفرنسية والأسبانية أقبالا منقطع النظير . ولا عجب أن تتنق مؤسسة الأهرام هذه السلسلة بالذات لتكون طليعة نشاطها في مجال النشر العلمى والتكنولوجى .

فالتصفح لآى كتاب من كتب السلسلة ، أو المستعرض لعناوين الكتب التى صدرت منها حتى الآن ، يجد أن التخطيط لهذه السلسلة يقوم على تبصر عميق باحتياجات الطبقة المريضة من الملاحظين والفنيين الذين يمثلون عصب الإنتاج الصناعى وقوته الكامنة الحقيقية - لذلك فإن دار النشر في لايبزج قد عهدت إلى أعلام التأليف التكنولوجى في جمهورية ألمانيا الديمقراطية بتصنيف كتب هذه السلسلة ، كما عهدت مؤسسة الأهرام إلى خيرة المهتمين ورجال العلم من لم نشاط واسع في مجال الترجمة الفنية للقيام بهذه المهمة .

وواقع الأمر أن فائدة هذه السلسلة غير مقصورة على الملاحظين والفنيين فحسب - بل هى الفة الأهمية أيضاً للمهندسين الذين يبتغون توسيع آفاق خبراتهم بالإطلاع على التخصصات الأخرى ، لفنيين الذين يريدون أن تتكامل معلوماتهم في مختلف المجالات التكنولوجية .

أنور محمود عبد الواحد

قائمة المحتويات

صفحة

مقدمة ١٢

الفصل الأول : مراجعة القياسات :

أولا : قياس الأطوال ١٤

١ - مبادئ عامة ١٤

٢ - الميكرومترات ١٦

(أ) القاعدة ١٦

(ب) تصميم الميكرومتر ١٦

(ج) القياس بميكرومتر فكي ١٧

٣ - المئين ومحددات القياس ذوات القرص المدرج ٢٢

(أ) القاعدة ٢٢

(ب) استعمال محددات القياس ذوات القرص المدرج ٢٥

ثانيا : قياس الزوايا ٢٥

ثالثا : محددات الأشكال الجانبية (البروفيلات) ٢٦

رابعا : التفاوتات والتوافقات ٢٨

١ - إضاحات ٢٨

٢ - التوافقات ٣١

٣ - أوضاع وأبعاد منطقة التفاوت ٣٤

٤ - أساس الثقب وأساس العمود ٣٥

الفصل الثاني : عناصر الممكنات :

أولا : مبادئ عامة ٤٠

ثانيا : أدوات التثبيت (الرباط) ٤٣

صفحة

٤٣	١ - المثبتات الملولة
٤٣	(أ) مبادئ عامة
٤٤	(ب) أنواع القواب والمساير الملولة (المقلوطة)
٤٦	(ج) الصواميل
٤٨	(د) تمرين على التجميع
٥٤	(هـ) المفكات ومفاتيح الربط
٥٦	(و) الحلقات (الورد)
٥٧	(ز) طرق زق القلب والصولة
٦٠	٢ - وصلات الأصابع (البنوز)
٦٠	(أ) الأصابع المستدقة والأسطوانية
٦٠	(ب) تمرين على التجميع
٦٧	(ج) إخراج الأصبع
٦٧	(د) الأصابع المهززة والمثلثة
٩٦	٣ - الخواير المستدقة (المسلوقة)
٦٩	(أ) القوى المؤثرة على الخابور
٧٠	(ب) أشكال الخواير
٧٣	(ج) تمرين على التجميع
٧٧	٤ - الخواير الفاطسة وخواير « وودراف » والأعمدة المحددة
٧٧	(أ) خصائص الخواير الفاطسة وخواير « وودراف » والمحدد...
٧٨	(ب) الخواير الفاطسة
٨٠	(ج) خواير « وودراف »
٨٣	(د) الخواير الفاطسة المنزقة
٨٤	(هـ) الأعمدة المحددة (ذات المجارى)

صفحة

٨٦	ثالثا : عناصر المكونات للحركات الدورانية
٨٦	١ - المحاور ...
٨٦	(١) تعريفها واستعمالها
٨٦	(ب) تمرين على التجميع
٩١	٢ - محاور الارتكاز والأصابع (البنوز)
٩٢	٣ - الأعمدة ...
٩٢	(١) تعريفها وأشكالها
٩٤	(ب) تمرين على التجميع
٩٥	(ج) منع التسرب حول الأعمدة
٩٩	٤ - مركبات الأعمدة ...
١٠١	٥ - المحامل (الكراسى)
١٠١	(١) مبادئ عامة ...
١٠٢	(ب) المحامل البسيطة العادية
١٠٢	١ - أنواعها وخواصها
١٠٥	٢ - جلب التحميل وأغلفة التحميل القشرية
١٠٦	٣ - تمرين على التجميع
١١٦	٤ - التزليق
١١٦	٥ - نظم التزليق ...
١١٨	(ج) المحامل المقاومة للاحتكاك
١١٩	١ - مقارنة بين المحامل البسيطة العادية والمحامل المقاومة للاحتكاك
١٢٠	٢ - تصميم المحامل المقاومة للاحتكاك
١٢١	٣ - أنواع المحامل المقاومة للاحتكاك
١٢٤	٤ - تمرين على التجميع
١٢٨	٦ - القارنات والتوابض
١٢٨	(١) عملها ...

صفحة

٢٨	(ب) القارئة الجاسئة
٣٢	(ج) القارئات المرنة والسائبة
٣٤	(د) القوابض
٣٨	(هـ) تمرين على التجميع
٤٠	رابعا : عناصر المكونات المستخدمة لنقل الحركة الدورانية
٤٠	١- وسائل الإدارة بالسيور
٤٠	(أ) طريقة عملها...
٤٣	(ب) نسبة نقل الحركة
٤٥	(ج) أنواع وسائل الإدارة بالسيور
٤٦	(د) السيور
٤٧	(هـ) تمرين على التجميع
٤٧	٢- وسائل الإدارة بالسلاسل (الكائنات)
٤٧	(أ) طريقة عملها
٤٨	(ب) تمرين على التجميع
٥٠	٣- وسائل الإدارة بالتروس...
٥٠	(أ) طريقة عملها...
٥١	(ب) أنواع التروس
٦١	(ج) تمرين على التجميع
٦٥	٤- وسائل الإدارة بالتروس المركبة
٦٩	خامسا : عناصر المكونات المستخدمة لتحويل الحركات
٦٩	١- الآليات المرفقية
٧٤	٢- تمرين على التجميع
٧٤	سادسا : عناصر المكونات المستخدمة لتوصيل السوائل والغازات والأبخرة
٧٤	١- المضخات الترددية
٧٤	(أ) طريقة عملها...

صفحة

١٧٥	(ب) تمرين على تجميعها
١٧٧	٢ - المصفحات الطاردة المركزية
١٧٧	(ا) طريقة عملها
١٧٧	(ب) تمرين على تجميعها
	الفصل الثالث : المواد :
١٨٧	أولاً : الصلب (الفولاذ)
١٨٧	١ - مبادئ عامة
١٨٧	٢ - رتب الصلب : وخواصها واستعمالها
١٨٣	٣ - المعاملات الحرارية للصلب
١٨٣	(ا) التصليد
١٨٦	(ب) التطبيع (المراجعة)
١٨٧	(ج) التخمير الحراري (التلدين)
١٨٨	ثانياً : الحديد الزهر
١٨٨	ثالثاً : السبائك الصلدة
١٨٩	رابعاً : المعادن اللاحديدية
١٨٩	خامساً : مواد التحميل
١٩٠	سادساً : اللدائن (البلاستيك)
١٩٠	• التآكل وطرق الوقاية منه
١٩١	• مواد التزييق
١٩٢	ملحق

مقدمة

ينبع نطاق عمل براد التجميع (التركيبات) ليشمل جميع المكونات الجديدة المختلفة المواصفات وصيانتها وإصلاحها . ولا يخلو أمر مجال من مجالات الحياة الاقتصادية من استعمال المكونات ، والأجهزة ، والعدد وما إلى ذلك . ويتوقف ذلك على طبيعة السلع المنتجة . وتنقسم المكونات عموما وفقا للفرض منها إلى مجموعتين ، هما :

المحركات الأساسية :

مثل التوربينات المائية ، ومحركات الديزل والبزين ، والمحركات البخارية ، والمحركات الكهربائية . . . الخ .

مكونات التشغيل والإنتاج :

مثل مكونات الورش (الخارط ، المقاشط . . الخ) والمضخات ، ومكونات الطباعة ومكونات النسيج . . . الخ .

ولتوصيل المحركات الأساسية بمكونات التشغيل والإنتاج يستعان بوسائل النقل المروقة ، مثل وسائل النقل بالسكك الحديدية ، ووسائل الإدارة بالتروس . . . الخ .


وبالإضافة إلى ذلك فقد زودت المكونات الحديثة بأجهزة القياس ووسائل الضبط والتحكم حتى يمكن إجراء العمليات المطلوبة بطريقة أوتوماتية أو نصف أوتوماتية .

والأساليب الفنية للعمل اليدوي المشروحة في هذا الكتاب تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الهندسية . وقد أختيرت ضمن موضوعات هذا الكتاب ، وخصوصا من وجهة نظر جمهورية ألمانيا الديمقراطية التي تعتبر إحدى البلاد المتقدمة في بناء المكونات على أساس خبراتها الطويلة في هذا المجال .

وترجع الصناعات الهندسية في هذه الدولة إلى مئات السنين . وقد ساعدت المهارات العالية التي يتميز بها العمال المشغولون في مجال الصناعات الهندسية بجمهورية ألمانيا الديمقراطية على جعل منتجات هذه الدولة في مقدمة المنتجات التي تصدر في جميع أنحاء العالم .

وقد تكون هذه الأمثلة القليلة كافية لبيان مدى ما يشمله عمل براد التجميع . ولتجميع المكونات وصيانتها وإصلاحها تتبع أساليب فنية وعدد معينة .

وتصنع قطع التشغيل طبقا للرسومات الفنية والرسومات التخطيطية أو قد تصنع في أثناء عمليات الإصلاح بصفة خاصة وفقا لنموذج لها . ويجب أن تراجع أبعاد الشغلة وشكلها أثناء إنتاجها في مراحل معينة من إنتاجها . لهذا تفرض تتبع طرق متعددة تتناسب مع العمل المطلوب .

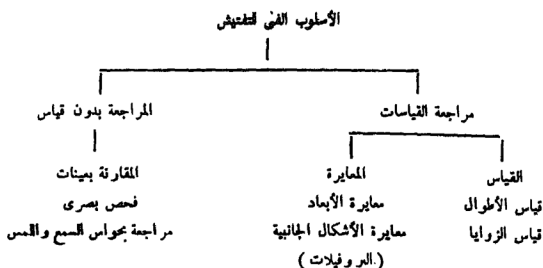

الفصل الأول


مراجعة القياسات

أولا : قياس الأطوال :

١ - مبادئ عامة :


عند مراجعة مقاسات قطع التشغيل أو دقتها ، تقارن أبعادها بالوحدات المحددة للقياس (المليمتر ، البوصة) .

وتستعمل المسطرة الصلب (شكل ١) للقياسات الخطية البسيطة ، كما تستعمل عدة القياس الانزلاقية ذات الفكين (القدمة) لنفس الغرض (شكل ٢) . ودقة القراءة بمسطرة القياس الصلب حوالي ٠.٠٥ مم . أما دقة القياسات المأخوذة بواسطة عدة القياس الانزلاقية ذات الفكين فتصل إلى ٠.٠١ مم ، وقد تصل في بعض الأحوال الخاصة إلى ٠.٠٥ مم . وهذه الدرجة من الدقة تقل على أية حال عن متطلبات كثير من الأعمال الموجودة في مجال الصناعات الهندسية . فباستمرار تكون أبعاد قطع التشغيل ذات دقة تصل إلى جزء من مائة أو ألف من المليمتر ($\frac{1}{100}$ مم أو $\frac{1}{1000}$ مم) .

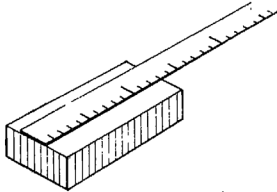

شكل ١ : أخذ مقاس خطي بواسطة أداة لقياس من الصلب .

(*) استعمال المسطرة الصلب وعدة القياس الانزلاقية ذات الفكين مشروحة في كتاب
« تشغيل المادن » من سلسلة كتب « الاسس التكنولوجية » .

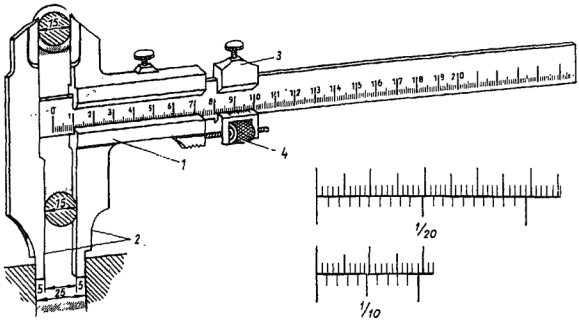


شكل ٢ : القياس بواسطة عدة قياس ذات فكي انزلاق (قدمة انزلاق)

1 مقياس الورنية المنزلق بمسبار الضبط .

2 فكا القياسات الداخلية .

3 الربط بمسبار الضبط .

4 لولب الضبط النهائي .

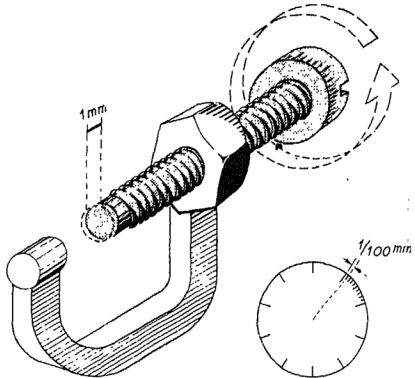


شكل ٣ : قاعدة تحويل
الحركة الدورانية إلى حركة
خطية في الميكرومتر .

٢ - الميكرومترات :

(أ) القاعدة :

إن قاعدة عمل الميكرومترات مبنية على نظرية تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة (شكل ٣) . فالميكرومتر عمود ملولب (مقلوظ) بخطوة ٠,٥ مم لكى يحول القياسات الصغرة إلى قراءات كبيرة يمكن قراءتها .

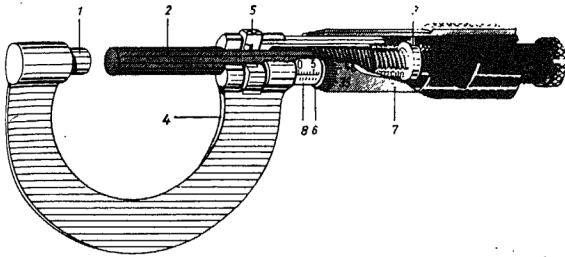


شكل ٤ : تصميم الميكرومتر

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ١ السندان | ٦ حافة القياس |
| ٢ عمود القياس | ٧ كشتبان مدرج |
| ٣ صمولة الجلبة | ٨ التدرج على الهيكل |
| ٤ الهيكل (الإطار) | ٩ مصد الساقطة |
| ٥ حلقة الربط . | |

(ب) تصميم الميكرومتر (شكل ٤) :

تزود الميكرومترات بخطين للبيان وتدرجين . وأحد التدرجين يبين أنصاف المليمترات وهو المشكل على الهيكل . وحافة الكشتبان هى خط بيان مقدار هذا التدرج . أما التدرج الثانى فيبين أجزاء من مائة من المليمتر ، وهى المرقمة على الكشتبان ، والخط الموجود على الهيكل هو خط بيان مقدار هذا المقياس . فتدرج الهيكل يبين أنصاف المليمترات ، فى حين أن التدرج الموجود على الكشتبان مقسم إلى ٥٠ قسم ، يبين كل قسم منها جزءا من مائة من المليمتر (شكل ٥) .

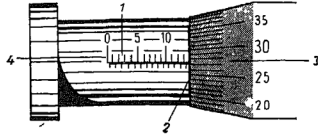


شكل ٥ : خطوط قراءة الميكرومتر

- 1 تدريج قراءة المليمترات وأنصاف المليمترات .
- 2 خط قراءة جزء من مائة وأنصاف المليمترات .
- 3 تدريج قراءة جزء من مائة من المليمتر ($\frac{1}{100}$ مم)
- 4 خط قراءة الأجزاء من مائة من المليمتر ($\frac{1}{100}$ مم)

(ج) القياس بالميكرومتر :

يرتكز سندان الميكرومتر على قطعة التشغيل المطلوب قياسها . نتقدم بسطح القياس إلى قطعة التشغيل ، ويتم ذلك بإدارة برميل القياس فيلف عمود القياس . يستعمل في المسافة الأخيرة مصد الساقطة ، في حين يحرك فك الميكرومتر قليلا إلى الأمام والخلف على قطعة التشغيل .

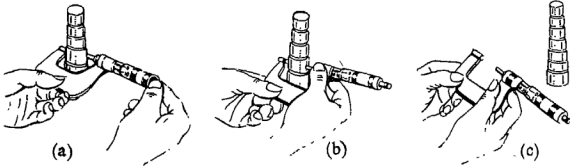


شكل ٦ : طريقة استعمال الميكرومتر

- (ا) أدر مصد الساقطة حتى يلاص عمود القياس قطعة التشغيل .
- (ب) أغلق حلقة الربط وامسح الميكرومتر بعناية من على قطعة التشغيل .
- (ج) اقرأ النتيجة .

والقوة المبذولة لإدارة العمود باليد تقتل بدورها عن طريق اللولب لزيادة ضغط القياس بين الساند ووجه الموود . وتؤدي الزيادة في ضغط القياس إلى الخطأ في القياس ، ويرجع هذا

إلى خاصية التواء المرن لقطعة التشغيل والميكرومتر . فإذا تجاوزت القوة المستعملة على مصد الساقطة الحد المفروض ، فإن الساقطة تنزلق . وهذه الطريقة يمكن تحديد ضغط القياس وثباته . وعندما ينزلق مصد الساقطة يجب ربط حلقة الإحكام وصحب الميكرومتر باحتراس وعناية من على قطعة التشغيل ثم تقرأ النتيجة (شكل ٦) .

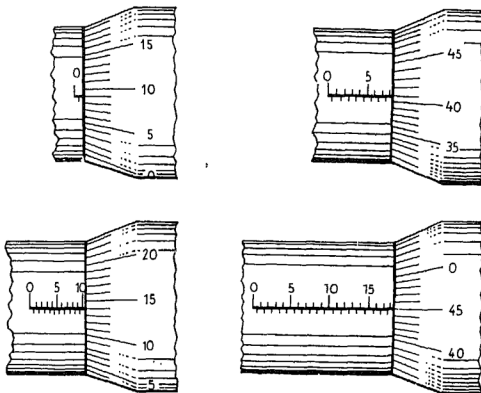

شكل ٧ : أمثلة لقراءات الميكرومتر .

أمثلة لقراءة الميكرومتر (شكل ٧) :

١٨,٥	١٠,٥	٨,٥	١	المليمترات الكاملة وأنصافها
٠,٤٥	٠,١٤	٠,٤١	٠,٠٩ ($\frac{1}{100}$ م)	جزء من مائة من المليمتر
١٨,٩٥	١٠,٦٤	٨,٩١	١,٠٩	القراءة

(د) استعمال الميكرومتر :

يستخدم الميكرومتر أساساً لقياس المشغولات ذات السطح المشط ، مثل مرتكزات المحاور والأعمدة وقطع القصب بأنواعها المختلفة والأصابع (البنوز) الأسطوانية وخوابير


التركيب الخ . وتتميز الميكرومترات عن بعضها البعض باختلاف نطاقات قياسها .
ونطاقات القياس هي كما يلي :

من صفر إلى ٢٥ مم

من ٢٥ إلى ٥٠ مم

من ٥٠ إلى ٧٥ مم .

من ٧٥ إلى ١٠٠ مم (شكل ٨) .

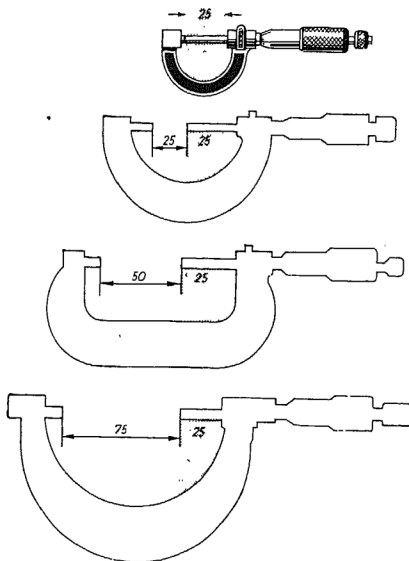


شكل ٨ : نطاقات القياس بالميكرومترات

يستعمل الميكرومتر الداخلى للقياسات الداخلية . ونطاق قياسه هو ١٣ مم . ومع ذلك فإنه يمكن أخذ قياسات داخلية تصل إلى ٤٠٠ مم باستعمال مولج مناسب (شكل ٩) .


ويستعمل الميكرومتر الداخلى بنفس الكيفية التى يستعمل بها الميكرومتر الخارجى . ويجب العناية بوضع الميكرومتر الداخلى فى وضعه الصحيح ، وإلا أصبح خطأ القياس محتملاً (الشكلان ١٠ ، ١١) .

ونقاس الأعماق ذات الدقة العالية بواسطة ميكرومتر الأعماق . وعند أخذ القياسات يجب التأكد من أن الساند يلامس قطعة التشغيل بالكامل . وواضح أن التقسيم المليمترى على الكشكشيان مرتب عكس تدرج الميكرومتر الخارجى أو الميكرومتر الداخلى .

ويمكن تغيير حدود (نطاق) القياس باستعمال المرحلات المناسبة (الشكلان ١٢ ، ١٣) .

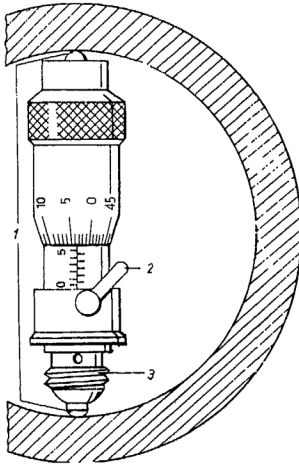


شكل ٩ : ميكرومتر داخلى
١ أصبع التحسيس (الجس)
٢ ممهارة الضغط
٣ ممهارة اللاملاج

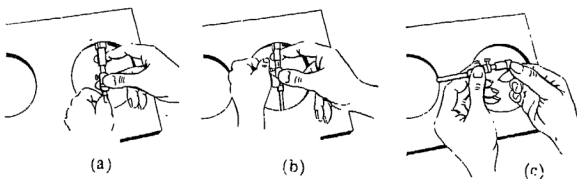


شكل ١٠ : طريقة استعمال الميكرومتر الداخلي

- (a) امسك الميكرومتر من نهايته السفلى ، حركه جيئة وزهابا في أثناء لف الكشتبان المدرج حتى يلامس أصبع التحسيس الجدران الداخلية .
 (b) احكم ربط مسبار الضغط .
 (c) اخرج الميكرومتر من الثقب واقرأ النتيجة .

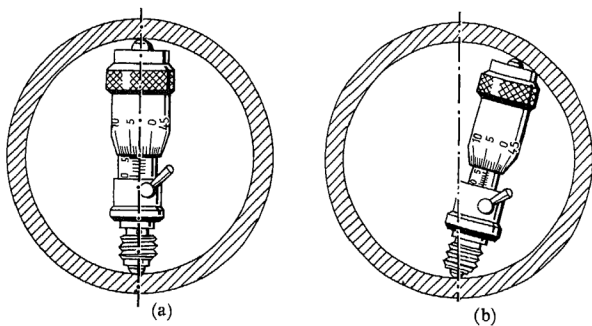


شكل ١١ : احتمالات الأخطاء عند أخذ القياسات بواسطة الميكرومتر الداخلي .
 (a) الطريقة الصحيحة
 (b) الطريقة الخاطئة

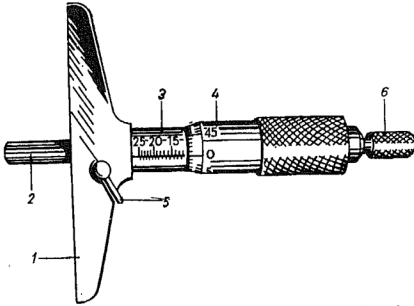

شكل ١٢ : ميكرومتر تحديد قياس الأعماق

4 الكشتيان
5 ذراع الاحكام (الزلق)
6 مسبار الضغط الدقيق

1 الساند
2 عمود القياس
3 الهيكل (الإطار)

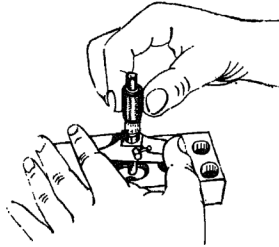


شكل ١٣ : طريقة استعمال ميكرومتر تحديد قياس الأعماق

(٢) المئين ومحددات القياس ذوات القرص المدرج (مئين الساعة) :

(أ) القاعدة (شكل ١٤) :

تنتقل الحركة الطفيفة لأصابع القياس بمحدد القياس ذى القرص المدرج إلى المؤشر بقياس مكبر بواسطة جريدة مستنة وترس صغير (شكل ١٥) .

وتستعمل محددات القياس ذوات القرص المدرج لمراجعة أبعاد المساحات الكبيرة ، كراجعة توازي قطع التشغيل ، ومراجعة مركزية دوران العمود ، وما شابه ذلك . وحلود (نطاق) قياسها من ٣ م إلى ١٠ م ، ودقة قياسها ١٠٠ م . وتستعمل محددات القياس ذوات القرص مع قوالب القياس باستمرار في قياس الاختلافات بين الأبعاد الفعلية لقطعة التشغيل والأبعاد المطلوبة . وتصنع قوالب القياس من الصلب المصلد ، وبدرجة عالية من دقة القياس ، وبأسطح مستوية ومتوازية تماما .

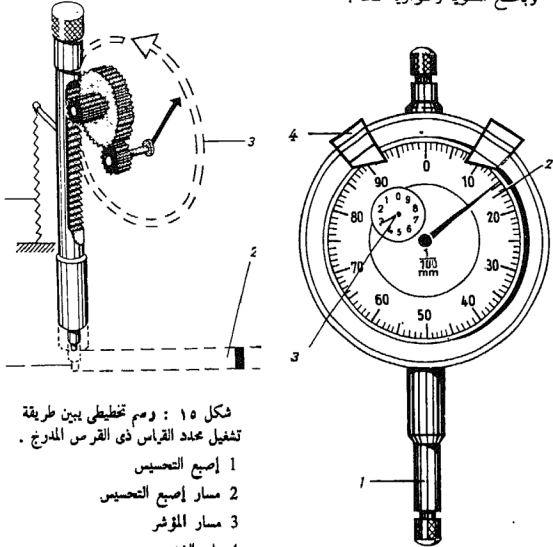



شكل ١٥ : رسم تخطيطي يبين طريقة تشغيل محدد القياس ذي القرص المدرج .

- ١ إصبع التحسيس
- ٢ مسار إصبع التحسيس
- ٣ مسار المؤشر
- ٤ يابى الشد

شكل ١٤ : محدد قياس بقرص مدرج

- ١ أصبع التحسيس (الجس)
- ٢ القرص المدرج الدائري
- ٣ المؤشر الممين للقياسات الكاملة .
- ٤ علامات ضبط مقدار التفاوت المسموح به .


شكل ١٦ : قياس الاختلافات
بواسطة محددات القياس ذات
القرص المدرج
1 المقاس المحدد
2 قالب قياس لضبط محدد
القياس ذي القرص المدرج على
البعد المعين .
3 قطعة التشغيل

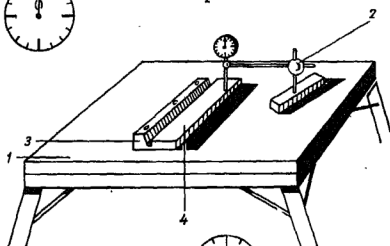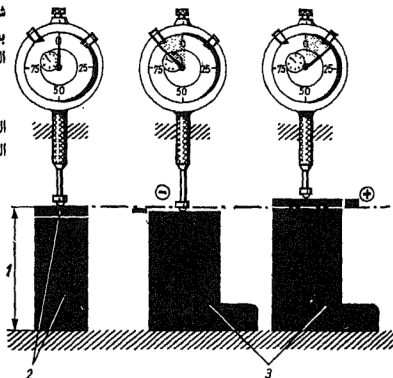


شكل ١٧ : قياس التوازي
بواسطة محددات القياس
ذوات القرص المدرج

1 لوحة علام قامة الاستواء (زهرة
علام) .
2 محدد قياس ذو قرص مدرج
وسائد

3 قطعة التشغيل
4 المساحة المقاسة من قطعة التشغيل

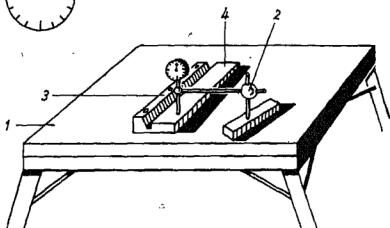

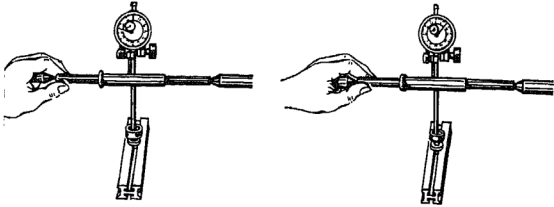

شكل ١٨ : مراجعة مركزية عمود بواسطة محدد القياس ذي القرص المدرج


(ب) استعمال محددات القياس ذات القرص المدرج :

تستعمل محددات القياس ذات القرص المدرج لقياس الاختلافات في الأبعاد (شكل ١٦) وكذلك التوازي .

فإذا انحرف مؤشر محدد القياس ذي القرص ، دل ذلك على خروج قطعة التشغيل ،
توازنها (شكل ١٧) أو خروج العمود عن مركزه (شكل ١٨) .

فانها : قياس الزوايا :

للمنقلة البسيطة تدريج بالدرجات الزاوية مرتبة على شكل نصف دائرة ، ومؤشر متحرك
بحافة مستقيمة توضع على الشغلة المطلوب قياسها . ويؤخذ المقياس الفعلي للزاوية على قطع
التشغيل من القيمة المبينة . والقراءات المأخوذة بهذه المناقل دقيقة في حدود 01° ، أما نصف
الدرجة فتحدد قيمتها تقديريا (شكل ١٩) :


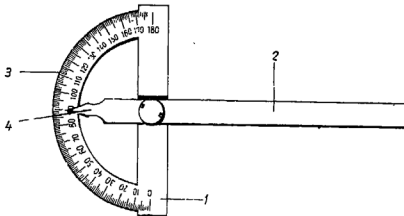


شكل ١٩ : المنقلة البسيطة

١ المسطرة الثابتة ٢ المسطرة المتحركة ٣ المقياس ٤ المؤشر

شكل ٢٠ : المنقلة الجامدة

- 1 المسطرة الثابتة
- 2 المسطرة المتحركة
- 3 المقياس الرئيسي
- 4 ورنية الدقائق
- 5 مسمار الضبط الكبير
- 6 مسمار ضبط للمسطرة المتحركة

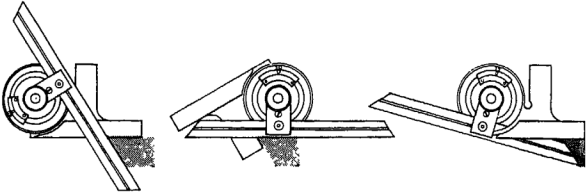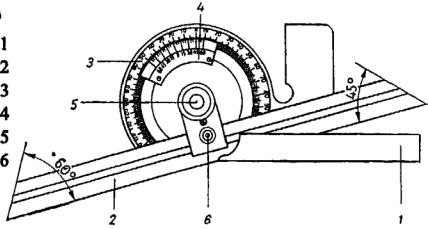


شكل ٢١ : أمثلة تبين طريقة استعمال المنقلة الجامدة

والحصول على قراءات أكثر دقة للزوايا ، تستعمل المناقل الجامدة (العامة) .
وتزود المنقلة الجامدة بورنية تسمح بقراءة زوايا قطعة التشغيل بدقة ٥,٠ ° وتقرأ النتيجة على المقياس الرئيسي المقسم إلى أربعة نطاقات كل منها ٩٠ ° (الشكلان ٢٠ ، ٢١) .



ثالثا : محددات الأشكال الجانبية :

يلزم غالبا في الصناعات الهندسية مراجعة أشكال الحواف والأسطح وأوضاعها بالنسبة لبعضها البعض وتستعمل لهذه الأغراض العدد الآتية :

— محددات قياس خطية ذات شفرة (قدة بمحد سكين) (شكل ٢٢) .

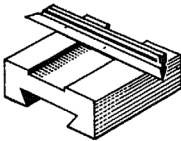

شكل ٢٢ : أخذ القياسات بواسطة محدد القياس ذو الخط الشرعي (قده بمحد سكين) .

 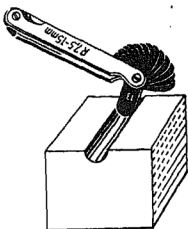


شكل ٢٣ : أخذ القياسات بواسطة زاوية قائمة

شكل ٢٤ : أخذ القياسات بواسطة
محدد قياس نصف القطر .




 (a) سطح موج (b) سطح مقعر (c) سطح محدب (d) سطح مستو
شكل ٢٥ : نماذج لنتائج القياس بواسطة محدد القياس ذي الخط الشعري



(a) أقل من زاوية قائمة (b) أكبر من زاوية قائمة (c) قطعة تشغيل صحيحة
1 قطعة التشغيل

 شكل ٢٦ : نماذج لنتائج القياس بزوايا قائمة



(a) نصف قطر كبير جدا (b) نصف قطر متغير جدا (c) قطعة تشغيل ذات مقاس صحيح
1 قطعة التشغيل

شكل ٢٧ : نماذج لنتائج القياس بواسطة محدد قياس نصف القطر

وتستعمل لمراجعة الاستواء العام لأسطح قطعة التشغيل .

– الزاوية القائمة للصلب (شكل ٢٣) .

وتستعمل لمراجعة تعامد أسطح قطعة التشغيل على بعضها البعض .

– محددات قياس نصف القطر (شكل ٢٤) .

وتستعمل لمراجعة دقة تقوس قطع التشغيل .

وتستعمل محددات قياس الأشكال الجائنية (البروفيلات) مثل محدد القياس الخطى ذو الشفرة (القسدة) أو الزاوية القائمة أو محدد قياس نصف القطر ، طريقة الإختبار بشفرة الضوء . ويجرى ذلك بوضع قطعة التشغيل وعليها محدد القياس في مقابلة مصدر ضوء . ويمكن الحكم على جودة السطح المشط من درجة انتظام ثغرة الضوء بين قطعة التشغيل ومحدد القياس .

وقد وجد في طريقة الإختبار بشفرة الضوء أن أصغر إختلاف عن السطح الإسمى يمكن رؤيته بالعين المجردة في حدود ٥ ميكرون (μ) = ٠,٠٠٥ مم (الأشكال ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧) .

رأبها : التفاوتات والتوافقات :

١ – إيضاحات :

التجميع الصحيح والأداء السليم للمكونات في الظروف الميئة يتوقف على كيفية تركيب الأجزاء المكنية بعضها ببعض . مثال ذلك وجوب دوران العمود بحرية في محامله ، في حين تركيب يتوافق إحكام الإصبع الإسطوانية المصممة لتوصيل جزئين بشكل ثابت .

وهناك عوامل أخرى حاسمة ، هي حالات التشغيل العامة للمكنة والدقة المطلوبة لأدائها . ومثال ذلك أن مولدات الحركة (محركات السيارات ، المحركات الكهربائية . . . الخ) أو مكائن الورش (المخارط مكائن التفريز . . . الخ) ، يجب أن تكفل لها درجة دقة أعلى من تلك التي لمكائن الزراعة ومعدات التشييد .

وعلميا لا يمكن في الغالب عمل أجزاء مكنية مضبوطة قطابق تماما المقاس المنصوص عليه ، مثل قطر مقاسه ٦٠ مم بالضبط (المقاس الإسمى) . وحتى في العمليات المكنية الأكثر دقة يظهر في الأبعاد الحقيقية للجزء المشط إختلاف عن المقاس المعين ، وخصوصا عند تشغيل أجزاء متعددة من نفس النوع .

مثال : مطلوب عمل ثقب بقطر ٢٠ مم في ١٠ قطع تشغيل ، ثم برغلتها . المقاس الاسمي المحدد هو ٢٠ مم . وعلى أية حال ، فنحن قياس الثقوب المنتهية ، حصلنا على المقاسات الفعلية الآتية :

الجزء ١	٢٠,٠١٠ م	الجزء ٦	١٩,٩٧٠ م
الجزء ٢	١٩,٩٩٠ م	الجزء ٧	١٩,٩٨٥ م
الجزء ٣	٢٠,٠٤٠ م	الجزء ٨	٢٠,٠٢٠ م
الجزء ٤	٢٠,٠٥٥ م	الجزء ٩	٢٠,٠٣٥ م
الجزء ٥	٢٠,١٠٥ م	الجزء ١٠	١٩,٩٠٠ م

يبين هذا المثال أن المقاسات الفعلية مختلفة من المقاس الأكبر ٢٠,١٠٥ م (الجزء ٥) إلى المقاس الأصغر ١٩,٩٠٠ م (الجزء ١٠). والإختلاف بين المقاس الأكبر والمقاس الأصغر يسمى التفاوت .

يوضح هذا أنه يجب التمييز بين الأبعاد الآتية :
المقاس الإسمي ويعرف بالبعد الأساسي أو بعد التصميم :
هو البعد المحدد في الرسم الفني ، والرسم التخطيطي . . . الخ (في هذا المثال القطر ٢٠ م) .

المقاس الفعلي :
هو البعد المقاس للأجزاء المتعددة المنتهية (في هذا المثال الأبعاد الناتجة من تشغيل الأجزاء من ١ إلى ١٠) .

المقاس الأصغر (الأدنى) :
هو البعد الأصغر أو حد المقاس الأقل من مقاس التصميم (في المثال المذكور ينطبق هذا على الجزء ١٠) .

المقاس الأكبر (الأعلى) :
هو البعد الأكبر أو حد المقاس الأكبر من مقاس التصميم (في المثال المذكور ينطبق هذا على الجزء ٥) .
التفاوت :


التفاوت هو الإختلاف الكلي المسموح به للمقاس . وهو عبارة عن الفرق بين حدى المقاس (شكل ٢٨) .

يعرف المقاس الأكبر والمقاس الأصغر بأتهما المقاسان المحددان ، أو التسامح فوق المقاس الإسمى والتسامح تحت المقاس الإسمى على الترتيب (الحد الأعلى - الحد الأدنى) . وينسب المقاسان المحددان إلى المقاس الإسمى . ومن ثم فإن البعد 50 ± 0.1 يعنى أن الحد الأعلى للمقاس هو ٥٠,١ م والحد الأدنى له هو ٤٩,٩ م . وأن مقدار الإختلاف الكلي المسموح به في المقاس الإسمى ، أى التسامح باختصار هو ٠,٢ م .

ولا يقع المقاس الإسمى في الغالب بين المقاسين الأكبر والأصغر ولكن يقع فوقهما أو تحتهما بمسافة صغيرة . وينطبق هذا في الحالات الخاصة التي يركب فيها جزءان مع بعضهما البعض ،

شكل ٢٨: أبعاد التفاوتات المسموح بها.

- 1 الجزء رقم ١٠
- 2 الجزء رقم ٥
- 3 المقياس الاسمي أو المقياس الاساسي
- 4 المقياس الفعلي
- 5 المقياس الأصغر
- 6 المقياس الأكبر
- 7 التفاوت المسموح به

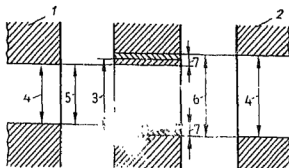

أو عند الاستعاضة بتعبير أوضح مثل ٦٠ - ٥١^٠ عن تعبير أكثر تعقيدا مثل ٥٩,٨ ± ٠,١ ، ويكتب التسامح على الرسومات الفنية أو التخطيطية ملاصقا للبعد الإسمي حيث تبين العلامة الموجبة (+) التسامح فوق المقياس الاسمي والعلامة السالبة (-) التسامح تحته .

أمثلة	المقياس الاسمي	المقياس الأكبر	المقياس الأصغر	التفاوتات	التسامح	
					فوق المقياس الاسمي	تحت المقياس الاسمي
٥٢ + ٠,٢٥	٥٢	٥٢,٢٥	٥٢,٠	٠,٢٥	٠,٢٥ +	٠,٠
٢٥ - ٠,٢	٢٥	٢٥,٠	٢٤,٨	٠,٢	٠,٠	٠,٢ -
١٦ ± ٠,١	١٦	١٦,١	١٥,٩	٠,٢	٠,١ +	٠,١ -
٣٦ + ٠,٥	٣٦	٣٦,٥	٣٦,٠٤	٠,٠٤	٠,٥ +	٠,٠٤ +
٥٠ - ٠,٠٣	٥٠	٤٩,٩٧	٤٩,٩٥	٠,٠٣	٠,٠٣ -	٠,٠٥ -

وقد يطلق على الأبعاد التي لا تحد لها تفاوتات إسم المقاسات الحرة . ويجب أن تطبق على مثل هذه المقاسات التفاوتات القياسية التي تختلف باختلاف درجة الجودة المطلوبة للأجزاء ، وهي :

أولس ، ومتوسط ، وخشن . وفي الغالب تحد مثل هذه التفاوتات القياسية في المقاسات الحرة للأنواع المعينة من المكونات . وهناك تباين في التفاوتات القياسية في الأبعاد الحرة عند التشكيل بالقطع والتشكيل بدون قطع .

جدول للقيم التجريبية لتفاوتات القياس في المقاسات الحرة .
التشكيل بالقطع :

التغير المسموح به بالمليمتر لكل من :		القيمة الإسمية م
الأبعاد الداخلية	الأبعاد الخارجية	
من ٠,٢ إلى ٠,١	من ٠,١ إلى ٠,٢	من ٣ إلى ١٠
من ٠,٣ إلى ٠,١	من ٠,٣ إلى ٠,١	من ١٠ إلى ٣٠
من ٠,٤ إلى ٠,١	من ٠,٤ إلى ٠,١	من ٣٠ إلى ٨٠
من ٠,٥ إلى ٠,١	من ٠,٥ إلى ٠,١	من ٨٠ إلى ١٨٠
من ٠,٨ إلى ٠,١	من ٠,٨ إلى ٠,١	من ١٨٠ إلى ٥٠٠

التشكيل بدون قطع :


التغير المسموح به بالمليمتر لكل من :		القيمة الإسمية م
الأبعاد الداخلية	الأبعاد الخارجية	
من ٠,٣ إلى ٠,١	من ٠,٣ إلى ٠,١	من ٣ إلى ١٠
من ٠,٤ إلى ٠,١	من ٠,٤ إلى ٠,١	من ١٠ إلى ٣٠
من ٠,٦ إلى ٠,١	من ٠,٦ إلى ٠,١	من ٣٠ إلى ٨٠
من ٠,٨ إلى ٠,١	من ٠,٨ إلى ٠,١	من ٨٠ إلى ١٨٠
من ١,٠ إلى ٠,١	من ١,٠ إلى ٠,١	من ١٨٠ إلى ٥٠٠

٢ - التوافقات :

ناقشنا فيما سبق قطعة تشغيل واحدة وتفاوتاتها . والتفاوتات التي تظهر عند تشغيل قطع المشغولات أهمية خاصة عند تركيب أجزائها بعضها ببعض . ولهذا فإن ما قيل في الحالات السابقة عن قطعة التشغيل الواحدة ينطبق عند ازواج الجزئين المركب بعضهما ببعض .
وقد تكون قطع التشغيل حرة الحركة بالنسبة لبعضها البعض أو قد تتركب تركيباً محكماً .
وفي الحالة الأولى تعرف التركيبة الناتجة باسم « توافق خلوص » وفي الحالة الثانية تعرف باسم « توافق » .
« توافق » ويتوقف نوع التركيب بين الجزئين المتزاوجين على وضع مناطق التفاوت بالنسبة للمقاسات الأساسية لقطع التشغيل المتزاوجتين . والتزاوج الفعل بين الجزئين المتزاوجين هو العلاقة القائمة بينهما من حيث مقدار الخلوص أو التداخل الذي نحصل عليه عند تجميعهما .

وفي حالة توافقات الخلووص ينبغي أن يعمل حساب الخلووصات في المقاسات الفعلية للثقب والعمود حتى يمكن ضمان تحركهما . وبمعنى آخر ، يجب أن يكون المقاس الأكبر للعمود دائما أصغر من المقاس الأصغر للثقب . ويتوقف على مقدار تفاوت الجزئين ، حصولنا على توافقات قريبة جدا من المحددة ، أو حرة . ويطلق على الأجزاء المتزاوجة دائما إسما « العمود » و « الثقب » ، حتى ولو اختلف القطع المستعرض أو اختلفت وظيفة الأجزاء المعينة من العمود والثقب . وعلى سبيل المثال ينطبق هذا على الحواوير المتوازية والأصابع الأسطوانية والأجزاء الأخرى . وقد اختير هذان المصطلحان - العمود والثقب - لأنهما هما الجزآن اللذان يجمعان في الذائب على أساس توافق محدد (شكل ٢٩) .

وفي حالة التوافقات التداخلية ينبغي أن تكون المقاسات الفعلية للثقب والعمود تداخلا دائما عند تجميع أجزاء التركيبة بحيث يعمل التضافط بينهما على منع حركتهما .

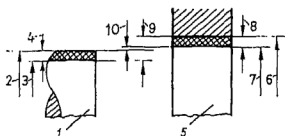


شكل ٢٩ : توافق خلوصي

- | | |
|--------------------------------|--|
| 6 المقاس الأكبر للثقب | 1 العمود |
| 7 المقاس الأصغر للثقب | 2 المقاس الأكبر للعمود |
| 8. التفاوت المسموح به في الثقب | 3 المقاس الأصغر للعمود |
| (منطقة التفاوت) | 4 التفاوت المسموح به في العمود (منطقة التفاوت) |
| 9 أكبر خلوص | 5 الثقب |
| 10 أصغر خلوص | |

وبمعنى آخر ، يجب أن يكون المقاس الأكبر للثقب أصغر دائما من المقاس الأصغر للعمود . وقد تكون درجة احكام التوافق التداخل كبيرة أو صغيرة (شكل ٣٠) حسب مناطق التفاوت على الجزئين .


وهناك أيضا توافقات انتقالية . ومثل هذا التوافق محصور بين توافقات الخلووص والتداخل . وهو يتوقف على وضع التفاوتات على الثقب والعمود ، أو على المقاسات الفعلية للثقب والعمود ، فهو قد يعطي خلوصا صغيرا أو تداخلا صغيرا . وفي هذه التوافقات ، ينتج من تزاوج المقاس

الصغير للعمود والمقاس الكبير للثقب توافق خلوص عند تجميعهما . ومن ناحية أخرى ، قد يكون التوافق التداخل تقيجة لتزاوج المقاس الكبير للعمود والمقاس الصغير للثقب عند تجميعهما (شكل ٣١) .

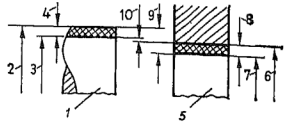

شكل ٣٠ : توافق تداخل

- | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|----|
| المقاس الأصغر للثقب | 6 | المقاس الأصغر للعمود | 1 |
| المقاس الأكبر للثقب | 7 | المقاس الأكبر للعمود | 2 |
| التفاوت المسموح به في الثقب | 8 | التفاوت المسموح به في العمود | 3 |
| (منطقة التفاوت) | 4 | (منطقة التفاوت) | 5 |
| أكبر تداخل | 9 | أصغر تداخل | 10 |

 

شكل ٣١ : توافق أنتقال


- | | | | |
|-----------------------------------|----|------------------------------------|---|
| المقاس الأصغر للثقب | 6 | المقاس الأصغر للعمود | 1 |
| المقاس الأكبر للثقب | 7 | المقاس الأكبر للعمود | 2 |
| منطقة التفاوت المسموح به في الثقب | 8 | منطقة التفاوت المسموح به في العمود | 3 |
| توافق تداخل | 9 | التقب | 5 |
| توافق خلوص | 10 | | |

٣ - أوضاع وأبعاد مناطق التفاوت :

تحدد مرتبة التوافق الوضع النسبي لمنطقتي تفاوت الثقب والعمود ، في حين يحدد النوع العام للتوافق أو رتبته ابتداء من بعد منطقة التفاوت . وكلما كبرت مناطق التفاوت ، يفقد التوافق (توافق خلوصي أو توافق تداخل) خواصه العامة أو رتبته ويقترب من توافق آخر ذي خلوص أصغر أو أكبر أو تداخل أكبر أو أصغر من المطلوب (شكل ٣٢) .

ولعمل توافق معين من رتبة أو جودة محددة ، ينبغي إيجاد قيم تجريبية لأفضل وضع ومقدار لمنطقة التفاوت ، بغض النظر عن المقاس الأسمي المحدد . وقد جمعت القيم التجريبية تحت « نظم التوافق » ورتبت على شكل جداول . وهناك نظام دولي مفضل هو نظام I S A للتوافق * . وقد بنى هذا النظام على ١٨ تفاوتاً أو رتبة تعبر عن مقدار أو إتساع منطقة التفاوت . وترقم هذه الرتب بالأرقام من ١ إلى ١٨ والحرفين « ر ت » * . ومثال ذلك أن منطقة التفاوت الصغيرة هي ر ت ١ وهي تستعمل لمحددات القياس الأمامية . أما ر ت ١٨ فتحدد الاتساع الكبير لمنطقة التفاوت . ويستعمل هذا التفاوت لأبعاد المنتج المشغل بالدققة والسحب والعمليات المتشابهة عند صناعة الحديد والصلب . وتستعمل في الصناعات الهندسية في الغالب الرتب المحددة من ر ت ٥ إلى ر ت ١٢ . (شكل ٣٣) .

 ويحدد وضع مناطق التفاوت للثقوب والتركيب بمقدار انحرافها عن خط الصفر . والنظام الدولي I S A يحدد للتركيب ٢٤ وضعا لمناطق التفاوت لكل من الثقوب والأعمدة . ويقاس الانحراف من خط الصفر بالميكرون (μ ١ = ٠,٠٠١ م) . وتستعمل الحروف لتحديد هذه الأوضاع . فالحروف الألفبائية الكبيرة (A, B, C, ..., T, U, V, X, Y, Z) تستعمل للثقوب ، أما الحروف الصغيرة (a, b, c, ..., t, u, v, x, y, z) فتستعمل للأعمدة .




شكل ٣٢ : تأثير اتساع منطقة التفاوت على رتبة (درجة) التوافق (توافق الخلوص)

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1 اتساع منطقة التفاوت للثقوب | 3 أقل خلوص |
| 2 اتساع منطقة التفاوت للعمود | 4 أكبر خلوص |

* I.S.A. = الاتحاد الدولي لهيئات التوحيد القياسي القومية ، وحالياً I.S.O.

= المنظمة الدولية للتوحيد القياسي .

** ر ت = رتبة التفاوت (التوحيد القياسي المصري) (I.S.A. Tolerance = I.T.)

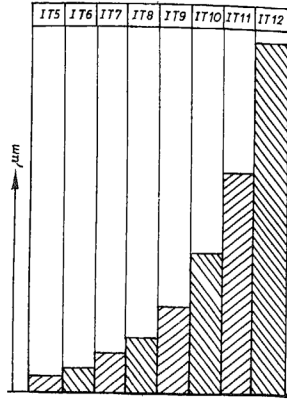


شكل ٣٣ : مقارنة لاتساعات
مناطق التفاوت لدرجات التوافق
المستعملة في الصناعات الهندسية .


٤ - أساس الثقب وأساس العمود :

بفهم الـ ١٨ درجة (رتبة) والـ ٢٤ وضعا لمناطق التفاوت ، يمكننا الحصول على عدد كبير من التراكيب . وعلى أية حال ، فإن كل فرع من أفرع الصناعة - مثل صناعة بناء المكثات ، وصناعة السيارات ، وصناعة الإنشاءات ، وصناعة المكثات الزراعية - تستعمل في الواقع المجموعة المفضلة للتوافقات وفقا للاحتياجات المعينة . وهذا الاختيار يمكن دائما من استعمال أجهزة اختبار معينة عالية الدقة (محددات قياس سدادية - للثقوب ، محددات قياس اطباقية - للأعمدة) . وهناك احتمال آخر لتبسيط عمل التراكيب والتوافقات وذلك باستخدام تفاوت بنفس الاتساع والوضع على الثقوب التي لها مقياس أسمي محدد ودرجة توافق معينة . فالمرتبة المطلوبة التركيبية يمكن الحصول عليها بتحديد الأبعاد المناسبة . وهذه الطريقة تسمى « نظام أساس الثقب » . والتسامح تحت المقياس الاسمي لهذه الثقوب يساوى صفرا ، ومقاسها الأصغر يساوى المقياس الاسمي أو الأساسى (خط الصفر) . ومنطقة التسامح فوق خط الصفر . والمقاسات الفعلية للثقوب أكبر من المقياس الأساسى لها ، وهى تساوى المقياس الأساسى في حالة مقياس الحد الأدنى فقط (شكل ٣٤) .

ويرمز لأساس الثقب بالحرف الأفرنجي الكبير H . فى النظام الدولى (ISA) لتوافقات تحدد H دائما الثقب ذا المقياس الأصغر المصاوى المقياس الاسمى . ولتعيين وضع منطقة التفاوت يحدد اتساع منطقة التفاوت برقم . ويسمى الحرف مع الرقم رمز التوافق . (شكل ٣٥) .

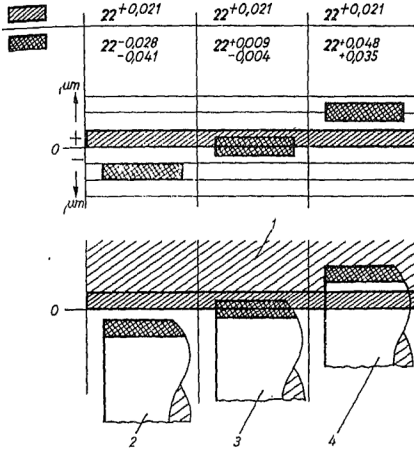

شكل ٣٤ : تمثيل تخطيطي لنظام أساس الثقب وتطبيقه على الأنواع الثلاثة للتوافقات .

 

شكل ٣٥ : تحديد واتساع مناطق التفاوت « لنظام أساس الثقب »

وفي حالة الأبعاد الداخلية ، يكتب رمز التوافق مباشرة بجانب المقاس الأسمى وحل ارتفاع قليل منه . ومثال على ذلك H_8 ، H_7 ، H_6 ، H_5 ، H_4 ، H_3 ، H_2 ، H_1 ، H_0 ، H_{-1} ، H_{-2} ، H_{-3} ، H_{-4} ، H_{-5} ، H_{-6} ، H_{-7} ، H_{-8} . وقيم هذه التفاوتات مبينة في جداول .

التسامح م		المثال
تحت المقاس الاسمي	فوق المقاس الاسمي	
صفر	+ ٠,٠٠٩	H _{٦٨}
صفر	+ ٠,٠١٨	H _{٧١٥}
صفر	+ ٠,١٣٠	H _{١١٣٠}
صفر	+ ٠,٠٤٦	H _{٨٨٠}
صفر	+ ٠,٠٧٤	H _{٩٨٠}

وتشغل الأعمدة بالمسكنات طبقاً للتوافق المطلوب . ولتعيين التوافق يوصف التفاوت المطلوب
برقم وحرف صغيرين يضافان إلى مقاسات الأعمدة، ومثال على ذلك : ٨ e٩ م ، ١٥ j٦ م ،
٣٠ a١١ م ، ٨٠ g٥ م ، ٨٠ u٨ م .


السماح م		المثال
تحت المقاس الاسمي	فوق المقاس الاسمي	
- ٠,٠٦١	- ٠,٠٢٥	e٩ ^٨
- ٠,٠٠٣	+ ٠,٠٠٨	j٦ ^{١٥}
- ٠,٤٣٠	- ٠,٣٠٠	a١١ ^{٣٠}
- ٠,٠٢٣	- ٠,٠١٠	g٥ ^{٨٠}
+ ٠,١٠٢	+ ٠,١٤٨	u٨ ^{٨٠}

وإذا تزاوجت الثقوب السابقة مع الأعمدة التي لها نفس المقاس الاسمي فإنه يمكن الحصول على
درجات أو رتب التزاوج الآتية :


التسامح م		المثال
تحت المقاس الاسمي	فوق المقاس الاسمي	
توافق خلوص صفر	+ ٠,٠٠٩	H ٦ الثقب ٨
- ٠,٠٦١	- ٠,٠٢٥	o ٩ العمود ٨
توافق انتقال صفر	+ ٠,٠١٨	H ٧ الثقب ١٥
- ٠,٠٠٣	+ ٠,٠٠٨	j ٦ العمود ١٥
توافق خلوص صفر	+ ٠,١٣٠	H ١١ الثقب ٣٠
- ٠,٤٣٠	- ٠,٣٠٠	a ١١ العمود ٣٠
توافق خلوص صفر	+ ٠,٠٤٦	H ٨ الثقب ٨٠
- ٠,٠٢٣	- ٠,٠١٠	g ٥ العمود ٨٠
توافق تداخل صفر	+ ٠,٠٧٤	H ١١ الثقب ٨٠
+ ٠,١٠٢	+ ٠,١٤٨	u ٨ العمود ٨٠

وكقاعدة عامة ، تعين الحروف من a إلى g توافقات الخلوص ، والحروف من z إلى c توافقات الانتقال والتداخل . ومن الوجهة العملية يفضل استخدام نظام أساس الثقب ، حيث أن تشغيل (تجليخ ... الخ) بالمقاس المطلوب أسهل من تشغيل الثقب (شكل ٣٦) .

وهناك أيضا نظام أساس العمود المبني على أساس أبعاد العمود المنتظمة . وفي هذا النظام من الضروري تشغيل الثقوب بالمسكنات بالأبعاد التي تعطى درجة التوافق المطلوبة . وفي حالة أساس العمود ، الذي يحدد بالحرف H فإن التسامح فوق المقاس الاسمي يساوى الصفر . وتنحصر منطقة التفاوت تحت خط الصفر ، وينطبق في هذه الحالة بالتناظر كل ما قيل عن نظام أساس الثقب (شكل ٣٧) .

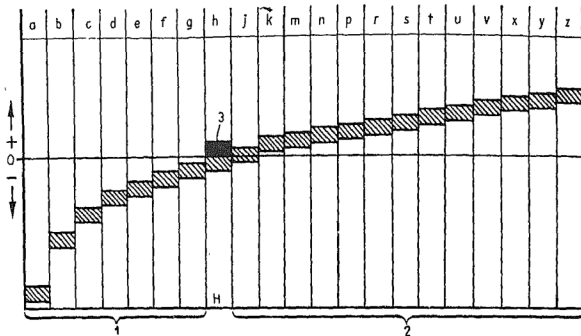

شكل ٣٦ : تحديد مناطق التفاوت للعمود في نظام أساس الثقب
 1 موضع مناطق التفاوت للاعمدة في توافقات الخلوص
 2 موضع مناطق التفاوت للاعمدة في توافقات الانتقال
 3 موضع التفاوت لاساس الثقب

 

شكل ٣٧ : تحديد موضع اتساع مناطق
 التفاوت لنظام أساس العمود

الفصل الثانى

عناصر المكنات

أولا : مبادئ عامة :

يطلق اسم عناصر المكنة على الأجزاء الأساسية المكونة لأي مكنة والتي قد تستعمل فيها أو في مكنة أخرى مشابهة لها ، ومثال ذلك اللولب ، والأصابع (البنوز) ، والحوابر ، والمحمل (الكراسى) والمجالات المسننة . ووظيفتها ربط الأجزاء المكنية المتعددة أو جعل المكنة قادرة على أداء المطلوب منها . وتقع العناصر المكنية المتعددة وفقا للغرض من استخدامها تحت المصاحف الأساسية الآتية :

- عناصر توصيل ، وتعرف أيضا بأدوات التثبيت (المرباط) .
تستعمل أدوات التثبيت لتوصيل الأجزاء المكنية المتعددة بأحكام . ومن أمثلة أدوات التثبيت المسامير الملولبة ، والحوابر ، والأصابع (البنوز) .

أجزاء مكنية للحركة الدورانية :

تستعمل هذه العناصر مجموعات الإدارة بالسيور والخيال ، ومجموعات الإدارة بالسلاسل (الكتاين) ومجموعات الإدارة بالمسننات (التروس) ومجموعات الإدارة بالاحتكاك .

 
- عناصر مكنية لتحويل الحركات :

هذه العناصر المكنية مصممة لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ترددية والعكس بالعكس . كما أنها تستعمل للحصول على مسارات منحنية ، كما هي الحال عند التحكم في المكنات الأتوماتية ومن أمثلة العناصر المكنية الأخرى الأذرع المترجحة ، والكمامات .


عناصر مكنية لتوصيل السوائل ، والغازات ، والأبخرة .

تشمل هذه العناصر المكنية الصمامات ، والاسطوانات ، والكباسات وصناديق الحشو ، وصمامات المواير .


وبعد تشغيل أى مكنة تتعرض جميع عناصرها لقوى متنوعة واجهادات مختلفة . فالوحدات الإنشائية بالمكنات وعناصرها تتعرض لقوى الشد والانضغاط والانحناء والالتواء ، ومن ثم فإنها يجب أن تتحملها . لهذا يجب مراجعة دقة أبعاد جميع الأجزاء ، وكذلك تشطيب أسطحها بالدرجة المطلوبة ، فضلا عن عملها الصحيح قبل تجميعها .




شكل ٣٩ : مثال للاتصال الاحتكاكي
وصلة إصبعية (بيز)

 

شكل ٣٨ : مثال للاتصال الاحتكاكي ،
وصلة بمسمار مقلوظ


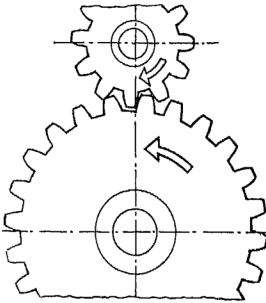


شكل ٤٠ : مثال لقارنة موجية
(إيجابية) والادارة بالتروس

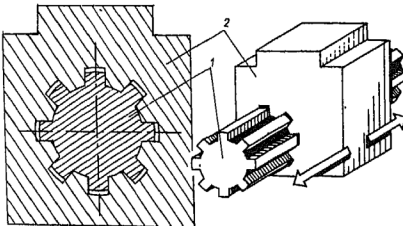

شكل ٤١ : مثال لقارنة موجية ، عمود محدود وصرة
1 عمود محدد
2 مقرون على هيئة جلبة

شكل ٤٢ : مثال للتوصيل بواسطة مسمار أساس

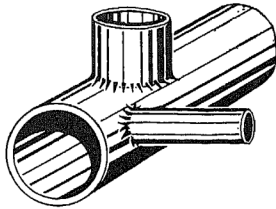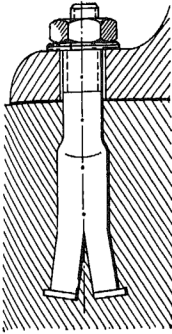

شكل ٤٣ : وصلة ملحومة ،
الاتصال نتيجة لمطيلية المادة

— التوصيلات الاحتكاكية .

— القارنات الموجبة .

وعند توصيل الوحدات الإنشائية 'المكونات وعناصرها ، تعمل بعض التوصيلات العامة بأنواعها الآتية :

— التوصيلات الأخرى مثل وصلات الحزام بالسبائك أو الأكسجين أو القوى الكهربائية .
عند الوصل بالاحتكاك تجهذ الأجزاء مقدما وهي في وضع التشغيل فتتصل بفعل القوى المؤثرة عليها وعادة ما تكون قوى الاحتكاك . في هذه الحالة يمكن نقل كل من القوى والحركات .

ومن أمثلة الوصل بالاحتكاك الوصل بالمسار والصمولة (شكل ٣٨) أو بالأصبع (شكل ٣٩) .
وتمشق الأجزاء بعضها ببعض في حالة القارنات الموجبة لتحقيق عملها . ومن أمثلة القارنات الموجبة المجلات المسننة (شكل ٤٠) أو تجميعه العمود المحدد والجلبة (شكل ٤١) .

والاعتبار الأساسى في حالة المجموعة الأخيرة من التوصيلات ، هو مطيلية المادة وهي ساخنة (لحام) أو وهي باردة (لصق ، وورشة) .

ومن أمثلة هذه التوصيلات مسمار أساس المكنة الملتفون (شكل ٤٢) والوصلة الملحومة (شكل ٤٣) .

وغالبا ما تتداخل أنواع الوصلات في بعضها البعض . وعلى سبيل المثال فإن مسمار الأساس المبين في شكل ٤٢ يوصل بفعل مطيلية المادة ، وفي نفس الوقت يوصل إيجابيا عن طريق الطرف السفلى المشقوق والمتباعد للمسار علاوة على صمولة الربط . ويتوقف نوع التوصيلة على عملها

تحت ظروف التشغيل . كما يدل نوع التوصيلة على النقاط التي يجب أن تغطي بمناوبة خاصة عند التجميع .

ثانيا : أدوات التثبيت (المرباط) :

١ - أدوات التثبيت الملولبة :

(أ) مبادئ عامة :

تؤدي أدوات التثبيت الملولبة (المرباط) دورا هاما في إنتاج المنتجات الصناعية . وتتكون أدوات التثبيت الملولبة من المسامير الملولبة (القلاووظ) والمسامير ذات الصواميل . ويتوقف شكل المرباط وقطر سنه على الغرض من استعماله . فاللواجب ذات الرأس المدس هي الأكثر شيوعا في الاستعمال من بين أدوات التثبيت الملولبة (شكل ٤٤) .


يجب أن تكون الوصلات ذات المسامير الملولبة محكمة بحيث لا تتقلقل الأجزاء المتصلة بتأثير القوى الخارجية . ولتفادي قلقلة الوصلات الملولبة ، تستعمل وسائل زلق للصلولة أو المرباط (انظر صفحة ٥٧) وخصوصا في حالة الأشغال التي بها أجزاء مهترزة فضلا عن استخدام عزم مناسب للمرباط .

وتتكون الوصلة ذات المرباط الملولب (القلاووظ) أو المرباط ذي الصامولة من سن ملولبة خارجية وسن أخرى داخلية لها نفس الأبعاد . ولولب التثبيت في الغالب له سن قياسية مثلثية الشكل (حرف V) . وبجانب الأسنان المستخدمة في التثبيت توجد الأسنان الأولية المستخدمة في التشغيل . وهي التي تستعمل في تحصيل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة (انظر صفحة ١٥) .

والأسنان حرف V القياسية لها أبعاد أساسية معينة ، مثل : زاوية السن ، والخطوة التي تحدد بدلالة القطر ، علاوة على الأقطار المختلفة الأخرى والخطوات التي تناسبها وفقا للغرض المستخدمة فيه (شكل ٤٥) .

وفي الصناعات الهندسية تستعمل لأغراض التثبيت عادة السن المترية حرف V والسن المترية الدقيقة ، أما سن لولب ويتورث فتستعمل في حالات قليلة .

 شكل ٤٤ : لولب (مسمار قلاووظ) برأس مسدس



1 القطر الأكبر ق (القطر الاسمي)

2 القطر الأصغر ق١

3 زاوية السن

4 الخطوة خ

شكل ٤٥ : أبعاد سن القلاووظ حرف V (المثلث)

* أمثلة على السن المترية

الخطوة خ (م)	القطر الأصغر ق ١ (م)	القطر الأكبر (المقاييس الاسمي) ق (م)
.....
١,٢٥	٦,٣	٨
١,٥	٨,٠	١٠
١,٧٥	٩,٧	١٢
٢,٠	١١,٤	١٤
٢,٥	١٣,٧	١٦
٣,٠	١٦,٠	١٨
٣,٥	١٩,٠	٢٠

(ب) أنواع المسامير الملولبة :

— المسمار الملولب ذو الرأس المسدس (شكل ٤٦) :

هذا النوع من اللوالب هو الشائع الاستعمال في الصناعات الهندسية .

— المسمار ذو الخصر (شكل ٤٧) :


يقلل قطر الجزء الغير الملولب من ساق المسمار المستخدم في الوصلات التي تتعرض لاجهادات عالية ، مثل رؤوس اسطوانات المحرك (وش السلندر) ، والمضخات والوحدات الأخرى

(*) الجداول الخاصة بالاتصالات الكاملة لأبعاد الاسنان موجودة في كتاب « الجداول الفنية » من سلسلة كتب « الاسس التكنولوجية » .


المشابهة . وهذه الكيفية يصبح المسبار أكثر مرونة ، ومن ثم فإنه يصبح أكثر مقاومة للاجهادات أثناء التشغيل .



 
شكل ٤٧ : مسبار ذو خصر (بندقى)



شكل ٤٦ : لولب برأس مسدس يستعمل للتثبيت

 

شكل ٤٨ : لولب برأس اسطوانى

 

شكل ٤٩ : لولب برأس مسطح أو مخوش

- المسبار الملولب ذو الرأس المسطح أو المخوش (شكل ٤٨) : يستعمل إذا تطلب الأمر أن يكون رأس اللولب متساوياً (مخدّم) مع سطح أى جزء بالمكنة ، كما هى الحال عند ربط القضبان الدليلية .


- المسبار الملولب ذو الرأس الاسطوانى (شكل ٤٩) : يستعمل غالباً فى الوصلة التى تخضع لاجهادات عالية كما هى الحال عند ربط ألواح أغشية المكنات .

- المسبار الملولب ذو الرأس الصندوق المسدس (شكل ٥٠) : يتميز هذا النوع من المسامير بأنه يمكن ربطه ربطاً جيداً بمفتاح ذى رأس صندوق مسدس . وهو يستعمل فى الغالب فى الأجزاء المسكنية الدائرة للتوفير فى المكان والمواد . ويمكن تجنب الحوادث إذا كان رأسه غاطساً (مخوشاً) .


- المسبار الجلوب (شكل ٥١) : يزود هذا النوع من المسامير باسنان ملولبة فى كلتا نهايته ويربط أحد طرفيه فى الجزء المكثى ، فى حين يمكن لجزء المكثى الآخر ، غطاء مثلاً ، الانزلاق على الطرف الآخر الذى يربط بهم ذلك بواسطة صمولة .



 
شكل ٥٢ : مسمار غاطس




شكل ٥١ : جويط

 

شكل ٥٠ : لولب برأس صندوق مسدس

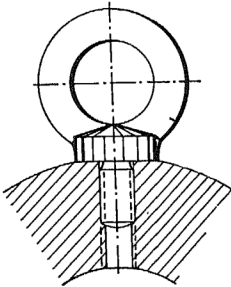

شكل ٥٤ : مسمار بعروة

 

شكل ٥٣ : مسمار مترقر

— المسمار الغاطس (شكل ٥٢) :


يستعمل أساسا لزنق الأجزاء المكنية المستديرة الشكل وتثبيتها ، كما هو الحال عند تثبيت حلقات تحديد المسافات على العمود . وتوجد المسامير الغاطسة بأشكال متعددة .
ويبين الشكلان ٥٣ ، ٥٤ * مثالين لهذا المسمار .

(ج) الصواميل :


غالباً ما تزود الأجزاء المكنية بأسنان ملولبة داخلية ، وهي تعرف كذلك باسم (الأسنان

(*) يشمل كتاب « الجداول الفنية » المزيد من التفصيلات .

الإناث) وذلك لتركيبها بالأسنان الخارجية (الأسنان الذكور) . وتعرف المسامير الملولبة المستعملة في هذا النوع من التوصيلات باسم المسامير الهامية (أى التى تثبت بدون صواميل) والمسامير الملولبة المكثية . والمسامير المكثية أصغر من المسامير الهامية وتستعمل فى الأشغال الصغيرة ذات المقاطع الرفيعة (شكل ٥٥) .

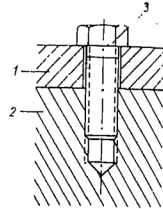


شكل ٥٥ : وصلة ملولبة (بمسمار لملووظ)
 ١ الجزء المكثى رقم ١ بملحوص فى الثقب
 ٢ الجزء المكثى رقم ٢ بسن داخلية مقلوطة
 ٣ مسمار ملولب برأس مسلس



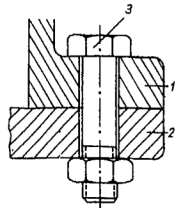


شكل ٥٦ : وصلة بمسمار نافذ
 ١ الجزء المكثى رقم ١ بملحوص فى الثقب
 ٢ الجزء المكثى رقم ٢ بملحوص فى الثقب
 ٣ مسمار برأس مسلس وصمولة




شكل ٥٧ : الأبعاد العامة لسن اللولب الداخلى

 - ١ القطر الاسمى لسن اللولب ق ٣ زاوية السن
- ٢ القطر الأصغر ق ١
- ٣ ارتفاع الصمولة
- ٤ الخطسوة خ



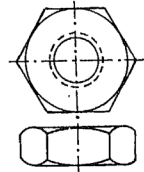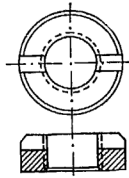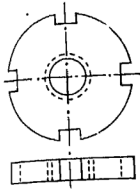

شكل ٥٨ : صمولة سدسة شكل ٥٩ : صمولة مشقوقة شكل ٦٠ : صمولة محززة

 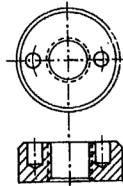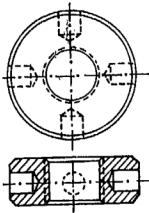

شكل ٦١ : صمولة مربعة شكل ٦٢ : صمولة بشقين شكل ٦٣ : صمولة رحوية
(كابتان)

وقد يكون من الضروري في حالات متعددة حمل وصلة بواسطة مسبار وصمولة . وتعرف الوصلات ذات المسامير كذلك باسم التوصيلات غير المباشرة (شكل ٥٦) .

وتزود الصواميل اللازمة لربط المسامير بأسنان على شكل الحرف V كذلك . ويبين شكل ٥٧ أهم أبعادها .

وتوضح الأشكال من ٥٨ إلى ٦٣ أكثر أنواع الصواميل استخداما وشيوعا .

(د) تمرين على التجميع :

لعمل وصلة بمسامير ملولبة أو وصلة بمسامير ذات صواميل بين أجزاء مكنية لها أبعاد دقيقة ومطابقة الشكل المطلوب ، يجب إجراء عدة عمليات معينة متتابة . ويمكن توضيح هذا بوصف العمليتين الآتيتين :

— توصيل أجزاء مكنية بمسامير هامية (بدون صمولة) ومسامير مكنية .

المطلوب :

توصيل جزئين مكثين ، هيكل من الحديد الزهر وقضيب دليلى ، ببعضهما البعض مباشرة بثلاثة مسامير برؤوس صندوقية مسددة م ١٠ (M 10) القطر الأكبر فيها ١٠ مم . وقد تم تشييل هذين الجزئين مكثيا لهذا الغرض


(١) طبقا للتعليمات المغطاة فى الرسم الفنى (الرسم التخطيطى - الطبعة الزرقاء) تحدد أماكن الثقوب الثلاثة المطلوبة للمسامير الملولبة ، ويتم التحديد عن طريق الشنكرة وعلامات التزيين (شكل ٦٤) .

(٢) تثقيب الثقوب المطلوبة على القضيب الدليلى . ويختار قطر المثقاب لي مطابق قطر السن .


فى حالة السن المترية م ١٠ (M 10) يكون قطر المثقاب ٨,٢ مم (شكل ٦٥) .

(٣) تنظف الثقوب من الرايش بمناية للحصول على تلامس كامل بين الأجزاء المتزاوجة فى التجميع .


(٤) يقط (يمسك) الجزءان المكثيان بإحكام ببعضهما البعض ثم يوضعان فى الوضع المطلوب (شكل ٦٧) .

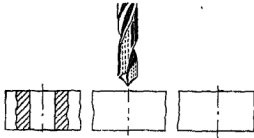


شكل ٦٥ : قضيب دليلى - مثقوب

 


شكل ٦٤ : قضيب دليلى - معمم (مشنكر)

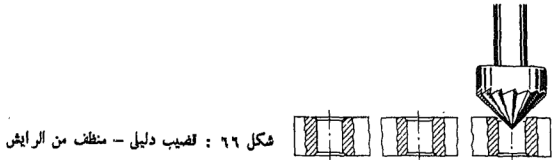


شكل ٦٦ : قضيب دليلى - منظف من الرايش

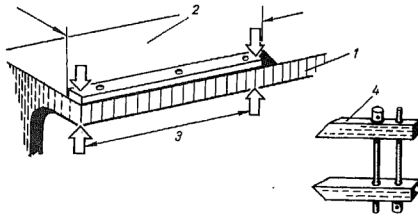

شكل ٦٧ : القصب الدليل مربوط مع جزء مكش آخر
 1 الجزء المكش
 2 القصب الدليل
 3 مواضع الربط
 4 قامة متوازية المسكين

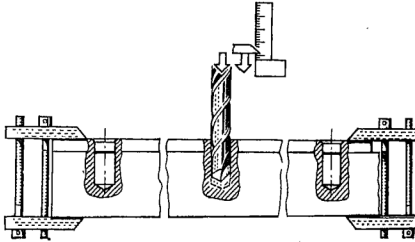

شكل ٦٨ : ثقب القصب الدليل والجزء المكش معا

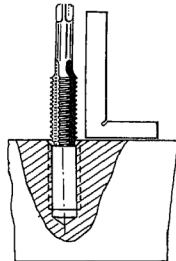


شكل ٦٩ : قطع سن اللولب الداخلي في جزء مكش

(٥) من خلال الثقوب النافذة في القضيب الدليل تثقب ثقب الهيكل المصنوع من الحديد الزهر بنفس المتقارب للحصول على ثقب متساوية ، يركب دليل لإيقاف (مصد) على مكنة الثقب (شكل ٦٨) .

(٦) يرفع القضيب الدليل ، وينظف الجزء المكثى المثقوب من الرايش ، وتوسع الثقوب حتى تصبح أطوارها مساوية للسن (انظر العملية ٣) . بعد ذلك تلوأب السن الداخلية . وفى هذه العملية يجب مراعاة تعامد ذكر اللولبة فى الثقب . وبهذه الكيفية يكون الجزء المكثى قد أعد للتجميع النهائى (شكل ٦٩) .


(٧) تثقب ثقب نافذة فى القضيب الدليل بقطر ١٠,٥ مم ليناسب السن ١٠ مم . والخطوة التالية لذلك هى تخویش الثقوب لتسكين (تكييف) المسامير الملولبة ذوات الرأس الصندوقى المسدس . وتستعمل لهذا الغرض سكينه تخویش . ويجب أن يكون التخویش بعمق كاف لیسع بتساطح السطح العلوى لرأس المسامير الملولب مع سطح الشغلة ، أو يكون منخفضا عن الحافة العليا للشغلة بمقدار ٠,١ مم (شكل ٧٠) .

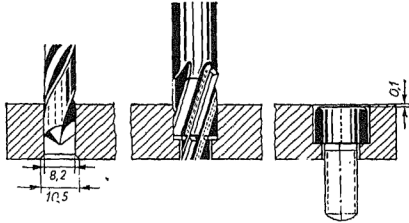

شكل ٧٠ : الثقب والتخویش لثقوب نافذة فى قضيب دليل .

(٨) يجب إجراء فحص نهائى على القضيب الدليل والجزء المكثى ثم ربطهما معا . ولهذا الغرض تغلف المسامير بطبقة شحم طافية ، ثم تربط فى مكانها باليد لحد معين ، ثم يحكم ربطهما بمفتاح ربط ذى رأس مجوف . وبعد ذلك يجرى تفتيش على الأجزاء المجهمة وتقاس إذا كان ذلك ضروريا (شكل ٧١) .

وعند ربط أجزاء تجميعية بعدة مسامير يجب أن يراعى ترتيب معين فى ربطها (الشكلان ٧٢ ، ٧٣) .

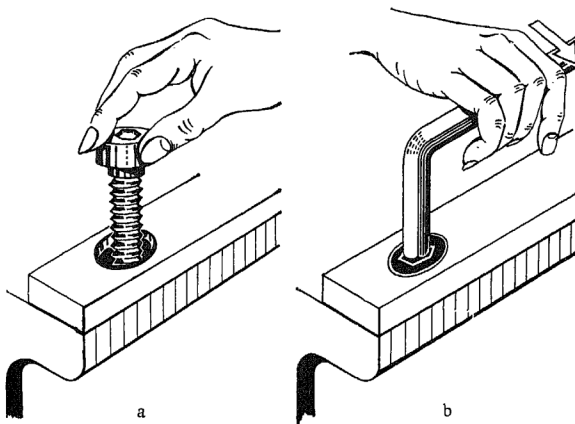


شكل ٧١ : الربط بالمسامير (القلاووظ)

(a) الربط اليدوي بلولب ذى رأس صندوق مسدس
(b) احكام ربط اللولب ذى الرأس الصندوقى المسدس بواسطة مفتاح له رأس مسدس .


— ربط أجزاء مكنية بواسطة المسامير والصواميل :

المطلوب :

 
الجزء أ والجزء ب ، جزءان مكنيان ، ومطلوب توصيلهما بواسطة عدة مسامير وصواميل
مقاس ١٠ . وقد سبق تشغيل هذين الجزئين مكنيا لهذا الغرض .



شكل ٧٢ : يتم احكام ربط عدة لولب (مسامير) على
صف واحد فى أجزاء مكنية بالترتيب المبين .

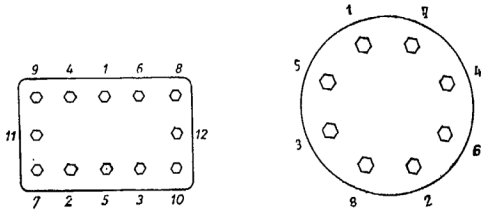

شكل ٧٣ : يتم احكام ربط اللوالب المرتبة على محيط أجزاء مكنبة بالترتيب المبين .

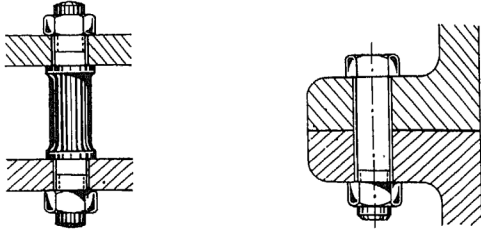

شكل ٧٥ : وصلة مسبار شداد

شكل ٧٤ : أجزاء مكنبة مربوطة

بواسطة مسامير وصواميل

تسلسل العمليات :

- (١) تحدد مواضع الثقوب المطلوب ثقبها في الجزء أ بواسطة الشوكة وذنبه التذنيب .
- (٢) يثقب الجزء أ بمثقاب قطره ١٠,٥ مم ثم ينظف من الرايش .
- (٣) يربط الجزءان أ ، ب معا باحكام . ثم يثقب الجزء ب من خلال ثقوب الجزء أ بنفس المثقاب ، ويزال الرايش من جميع الثقوب بعناية .
- (٤) تولج المسامير في الثقوب ثم تربط الصواميل عليها . ثم يحكم ربط الصواميل بالترتيب الموضح باستعمال مفتاحين (شكل ٧٤) .

وتستعمل مسامير الشد إذا ركب جزءان مكنيان بحيث يكونان على مسافة معينة من بعضهما البعض (شكل ٧٥) .

(٥) المفكات والمفاتيح :

تركب المسامير المكنية الملولة ذات الرؤوس المشقوبة (مثل المسامير الملولة ذات الرؤوس الاسطوانية أو المخوشة) بواسطة مفكات مناسبة للمقاس المطلوب . وتجلخ نصلها لتركب في الشقوب بخلوص خفيف . كما يجب أن يكون وجهها الفصل متوازيين لمسافة تساوى عمق الشقوب (شكل ٧٦) .


تربط المسامير والصواميل ذات الرؤوس المسدسة أو الأشكال الأخرى المختلفة منها ، كما تحمل ، بواسطة مفاتيح خاصة .

مفتاح صمولة بطرفين (شكل ٧٧) :


يستعمل هذا المفتاح للمسامير والصواميل ذات الرؤوس المربعة أو المسدسة ، وتصنع فحتا النهايتين زاوية مقدارها ١٥° مع المحور الطول للمفتاح .

— المفتاح الحلق المستقيم (المشرشر) (شكل ٧٨) .


يتميز بتسهيل عملية الربط . وتستعمل المفاتيح (المشرشرة) للمسامير والصواميل ذات الرؤوس المسدسة التي لا يسهل الوصول إليها .

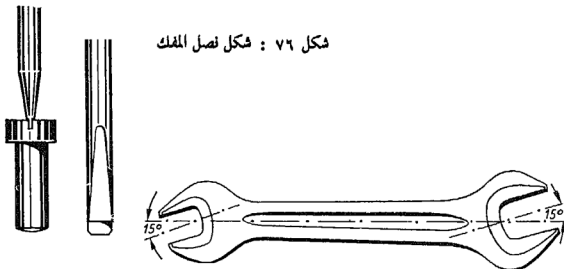


شكل ٧٧ : مفتاح ربط بطرفين

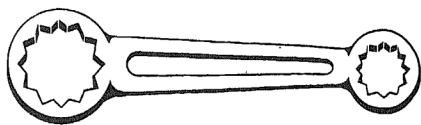

شكل ٧٨ : مفاتيح
حلقيّة عدلة ومعوجة

 


شكل ٧٩ : مفتاح صندوق

 


شكل ٨٠ : مفتاح خطافي
ويصلح للصمولة الرخوية
(كابستان)



  شكل ٨١ : مفتاح ربط مسلس





شكل ٨٣ : مفتاح ربط للصواميل ذات الشقين



شكل ٨٢ : مفتاح ربط للصواميل المشقوبة

- للمفتاح الصندوقي (شكل ٧٩) :

يستعمل أساسا للمسامير والصواميل المركبة على عمق داخل المكينة ، والتي - مع ذلك - يمكن الوصول إليها في اتجاه محاورها .

- المفتاح الخطائي ومفتاح الصمولة الرحوية (كباستان) (شكل ٨٠) :

يستعمل أحد أنواعه في ربط وحل الصواميل ذات الشقب ، بينما يستعمل نوع آخر منه لربط وحل الصواميل الرحوية (كباستان) .

- المفتاح المسدس (شكل ٨١) :

يستعمل هذا النوع من المفاتيح للمسامير الملولة التي توجد برؤوسها تجاويف مسدسة .

- مفتاح صواميل مشقوبة (شكل ٨٢) :

- مفتاح صواميل ذات شقين (شكل ٨٣) :


(و) الحلقات (الورد) .

تستعمل الحلقات (الورد) للحصول على تلامس منتظم للوصلات الملولة أو المربوطة . وهي تكفل التوزيع المنتظم للقوى على المسامير والصلولة ، كما أنها تحمي المواد الضعيفة من التلف عند ربط المسامير أو الصواميل .


- حلقة لصلولة مسدسة (شكل ٨٤) .

- حلقة لمسامير ذي رأس اسطوانى أو رأس زر (طاسة) (شكل ٨٥) .


- حلقة لشغلة مشكلة (تناسب الأشكال الجانبية أو البروفيلات) (شكل ٨٦) .

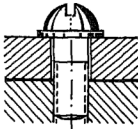

شكل ٨٥ : حلقة (وردة) لمسامير ذي رأس اسطوانى أو رأس زر (طاسة)

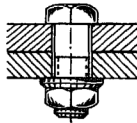

شكل ٨٤ : حلقة (وردة) لصلولة مسدسة

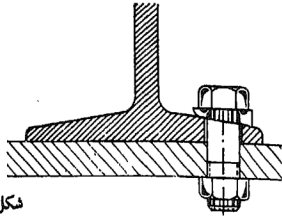


شكل ٨٦ : حلقة (وردة تصلح للأجزاء المشكّلة) .

(ز) وسائل إحكام (زئق) المسامير الملولب والصمولة :


تعمل الوصلات ذات المسامير الملولبة تلقائياً بمرور الوقت ، ويرجع هذا للاهتزازات المتنوعة المتسببة من الحركات الترددية لأجزاء المكنة ، أو الذبذبة والحركة اللامركزية للأجزاء المكنية الاسطوانية ، . . . الخ . وقد يؤدي هذا إلى أعطال خطيرة أو تلف المكنات . ولتجنب هذه الأخطار تؤمن هذه الوصلات بوسائل إحكام زئق .

ويمكن كفاءة الإحكام الجيد بربط صمولة ثانية على وصلة المسامير . ويسمى هذا النوع من الإحكام « الإحكام بصمولة زئق » ، أو صمولة زئق أو صمولة مضادة » وتربط الصمولة الأصلية والمسامير بمثانة . وبعد ربط صمولة الزئق ، تمنع الصمولة الأصلية من الحركة بمفتاح ثم يحكم رباط صمولة الزئق بمفتاح آخر (الشكلان ٨٧ ، ٨٨) .

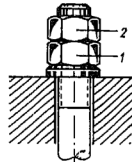

شكل ٨٧ : صمولة زئق تستعمل لزئق صمولة أخرى


1 الصمولة الأصلية 2 صمولة الزئق

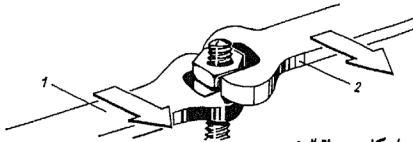

شكل ٨٨ : إحكام صمولة الزئق

2 مفتاح ربط لإحكام صمولة الزئق

1 مفتاح ربط لاحتجاز الصمولة

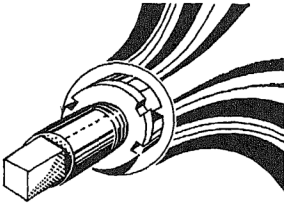

شكل ٨٩ : مسار لزق العمود


يشتمل هذا النوع من وسائل الإحكام (الزلق) للأجزاء البارزة من الأعمدة ، مثل أعمدة المحارم ومكثات التفريز (الفرايز) وتستعمل في هذه الحالات عادة الصواميل المشقوبة ، ثم تربط صمولة الزلق ، بينما تمنع الصمولة المشقوبة من الحركة بفتح خطافى (الشكلان ٨٩ ، ٩٠) .

وتستعمل الحلقة الياوية للإحكام الجيد ، وفي حالة الأجزاء التي تتعرض لاهتزازات خفيفة . وتشقّب هذه الحلقة مع حتى أحد طرفيها قليلا إلى أعلى ، وهو الطرف الذي يضبط على المسادة بعد الربط (شكل ٩١) .

وفي صناعة السيارات والمكثات الثقيلة ، تستعمل في الغالب الصواميل البرجية مع البنوز (التيل) المشقوقة كوسيلة زلق . وبعد ربط المسامير والصمولة ، يعمل ثقب قطره يساوى قطر التيلة المشقوقة مارا في المسامير من خلال تجويف الصمولة . ثم تولج التيلة المشقوقة في هذا الثقب وتفتح نهايتها لتضغطان على جسم الصمولة (شكل ٩٢) .

ويمكن كذلك عمل وسائل زلق من لوح معدنى أو سلك (الشكلان ٩٣ ، ٩٤) .


تستعمل للأجزاء الدوارة وسائل زلق على شكل حلقات زلق ، وحلقات يائية داخلية أو خارجية تعرف أيضا باسم الحلقات الحابكة ، أو حلقات (ورد) يائية (الأشكال ٩٥-٩٧) .

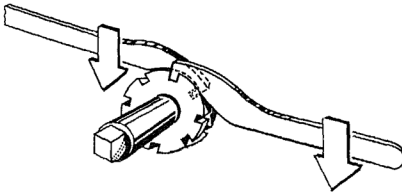




شكل ٩٠ : إحكام ربط مسار الزلق



 شكل ٩١ : زنق الصمولة
بواسطة حلقة يائية






شكل ٩٢ : زنق الصمولة
البرجية بواسطة تيلة مشقوقة

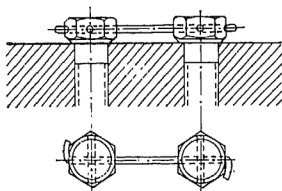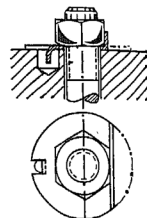 

شكل ٩٤ : زنق المسامير بواسطة السلك

شكل ٩٣ : قرص زنق

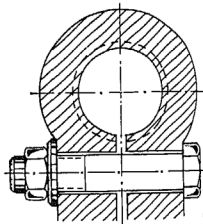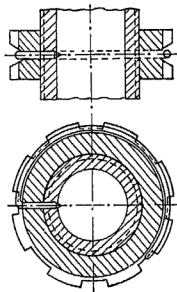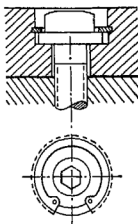

شكل ٩٧ : وردة يائية



شكل ٩٦ : حلقة يائية خارجية

شكل ٩٥ : حلقة زنق

٢ - الوصلات ذات الأصابع (البنوز)





(أ) الأصابع المستدقة (المسلوبة) والاسطوانية :

تستعمل الأصابع المستدقة أو الاسطوانية ، لربط وتأمين الأجزاء المكنية أو تركيبها ببعضها ببعض بشكل صحيح . وهذه الأصابع عادة ملساء ، وعادة ما تكون أسطحها مجلخة وأبعادها ذات دقة عالية . (شكل ٩٨) .
والتمارين المبينة في الأشكال من ٩٩ إلى ١٠٢ تعطي أمثلة على استعمال الأصابع في توصيل الأجزاء المكنية .

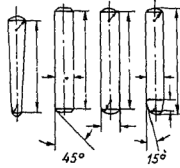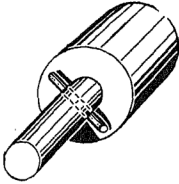

شكل ٩٩ : تثبيت جلبة على عمود

  شكل ٩٨ : الأصابع (البنوز) الاسطوانية والمستدقة

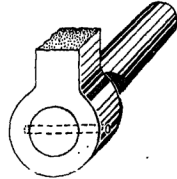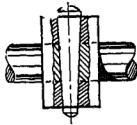

شكل ١٠٢ : يجب استعمال الأصابع المستدقة بهذه الطريقة


شكل ١٠١ : استعمال الأصابع الاسطوانية كأصابع تركيب

شكل ١٠٠ : تثبيت جزء مكنى بواسطة الأصابع (البنوز)


(ب) تمرين على التجميع :

يجب عمل وصلات الأصابع بمثابة كبيرة ، وغالبا ما تكون الأجزاء المكنية مركبة فعلا عند عمل الوصلات ذات الأصابع كخطوة أخيرة . فإذا لم تبذل العناية الضرورية في هذا العمل

فقد تصبح الأجزاء المكنية غير صالحة ، أو قد يستلزم الأمر إجراء عمليات كثيرة لإعادة ضبطها .

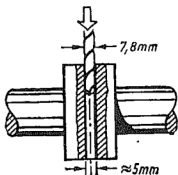

شكل ١٠٤ : عمل ثقب
الإصبع الاسطوانى

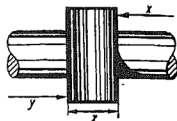


شكل ١٠٣ : تركيب حلقة تباعد على
عمود لجعل الجزئين فى الوضع المطلوب
- التمرين الأول :

المطلوب :


تركيب جلبة تباعد على عمود لإدارة لخرطة أئوماتية بواسطة إصبع (بنز) إسطوانى قطره ٨ م .
تسلسل العمليات :

(١) توضع جلبة التباعد فى عمود الإدارة وتضبط طبقا للأبعاد المحددة فى الرسم الفنى
(شكل ١٠٣) .


(٢) يوضع الجزمان على استقامة واحدة ثم يربطان بإحكام على صينية مكنة الثقب .
يجرى الثقب الابتدائى باستعمال مثقاب صغير قطره ٥ م تقريبا ، وبعد مراجعة الأبعاد يشطب
الثقب بمثقاب قطره ٧,٨ م (شكل ١٠٤) .

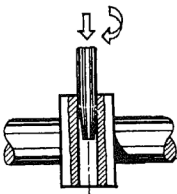

شكل ١٠٥ : برغلة الثقب

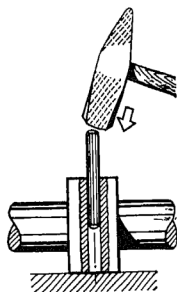

شكل ١٠٦ : إدخال الإصبع الاسطوانى

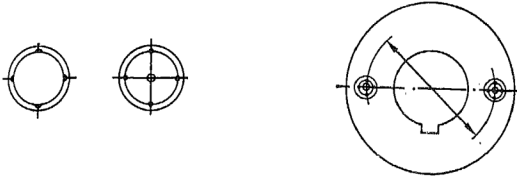

شكل ١٠٧ : (أ) تعليم القرص

شكل ١٠٧ : (ب) موضع علامات
التذنيب قبل الثقب وبعده

(٣) يولج برغل قطره ٨ مم في الثقب بعد تنظيفه ، ويبرغل الثقب للحصول على المقاس الأكبر بين ٧,٩٨٨ مم وبين ٧,٩٩٧ مم . ويجب أن لا تزداد هذه الأبعاد حتى يمكن إدخال الإصبع في الثقب برفقه بقوة .

وتد يكون قطر الإصبع الاسطوانى بين ٨,٠٠٦ مم وبين ٨,٠١٥ مم . (قارن ذلك بما ذكر في شرح التوافقات صفحة ٣١) (شكل ١٠٥) .

(٤) ينطى الإصبع بطبقة خفيفة من الشمع ثم يولج في الثقب التنظيف بطرقه طرقة خفيفا بمطرفة . ويجب مراعاة ثبات ساند الشغلة أثناء الطرق وعدم إرتداده (شكل ١٠٦) .

– التمرين الثانى :

المطلوب :

المطلوب تركيب إصبعين (بزين) قطر كل منهما ٨ مم على حلقة لإدارة لاحتجاز أقراص الكامات .

تسلسل العمليات :


(١) يعلم موضعا ثقبى الإصبعين بواسطة شوكة علام وذنبه . ولسهولة مراجعة دقة الثقوب ، تسلم دوائر للمراجعة (شكل ١٠٧ - أ) .

(٢) يثقب أولا ثقبان صغيران فى حلقة الإدارة (قارن بالملية ٢ فى التمرين الأول) ثم يوسمان إلى المقاس المطلوب ولكفالة الحصول على ثقبين بعمق واحد منتظم يركب مصد على مكنة الثقب (شكل ١٠٧ - ب) .


(٣) تبرغل الثقوب لضبطها . ويلاحظ أن الطرف الدليل للبرغل ينبغى أن يكون مقاس أقل من مقاس الإصبع بعد التشطيب (شكل ١٠٨ - أ) .

(٤) يدفع الإصبعان فى الثقبين مع مراعاة محاذاتهما . وفى هذه الأثناء ينبغى مراجعة ارتفاعهما للتأكد من تساويهما (شكل ١٠٨ - ب) .


(هـ) يثقب الثقبان المناظران في قرص الكامة ثم يبرغلان . ويجب العناية بعملية البرغلة لتأكد من أن قطر الثقبين أكبر بقليل من قطري الإصبعين بالقدر الذي يكفى لانزلاق قرص الكامة عليها بدون خلوص . ويتبين من الشكل ١٠٩ أنه يمكن تحقيق هذا الشرط إذا كان مقياس كل من الثقبين ما بين ٨,٠٠٥ مم ، ٨,١٠٤ مم .

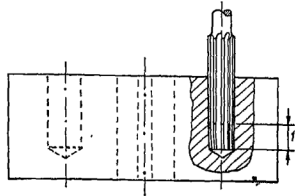

شكل ١٠٨ : (أ) توسيع الثقب لدمار
(كويلة) (١) البداية

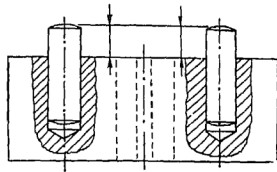

شكل ١٠٨ : (ب) إدخال وضبط الدسارين
(الكويلتين)

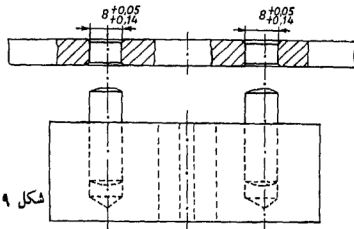

شكل ١٠٩ : تشطيب وصلة ذات دسارات


وتتوقف الأبعاد ودقتها بالنسبة للأصابع والثقوب على الفرض المقصود من الوصلات . وتشتمل جداول الاوزاجات والتوافقات على الأبعاد المتعددة الممينة . وفي حالات كثيرة تستعمل الأصابع

المستدقة بدلا من الأصابع الاسطوانية . وتتميز الوصلات ذات الأصابع المستدقة بضمان الحصول على تركيب محكم إذا ما أخرجت هذه الأصابع وأعيد دفعها عدة مرات . أما الأصابع الاسطوانية فإنها تصبح سائبة بعد إخراجها ودفعها عدة مرات مما يتطلب استبدال الأصابع بأخرى ذات مقاس أكبر . وعلى أى حال فإن تثقيب ثقب لإصبع مستدق أصعب منه لإصبع إسطوانى . وعادة ما تكون نسبة الاستدقاق بالإصبع المستدق ١ : ٥٠ ، أى أن قطر الإصبع يقل بمقدار مليون واحد لكل ٥٠ م من الطول . ولعمل الثقوب المستدقة تستخدم البراغل المستدقة التى تتناسب مع مقاساتها . ويشمل الجدول الآتى مقاسات أكثر الأصابع والبراغل المستدقة إستخداماً .


الأصابع المستدقة القطر الأصغر م	البراغل المستدقة		
	القطر الأصغر م	القطر الأكبر م	طول فصل البرغل م
٢	١,٩	٢,٧٤	٤٢
٢,٥	٢,٤	٣,٣٨	٤٩
٣	٢,٩	٣,٩٦	٥٣
٤	٣,٩	٥,٢	٦٥
٥	٤,٩	٦,٤٤	٧٧
٦,٥	٦,٤	٨,٣٨	٩٩
٨	٧,٩	١٠,٣٢	١٢١
١٠	٩,٩	١٢,٧٦	١٤٣

تسلسل العمليات :


- (١) يثقب الثقب المستدق بمثقاب قطره أقل من القطر الأصغر المستدق بحوالى ٠,٢ (شكل ١١٠) .
- (٢) يوسع الجزء العلوى من الثقب بواسطة مثقاب مقاسه يناسب مقاس القطر الأكبر وينطبق هذا بصفة خاصة بالنسبة للأقطار الكبيرة (شكل ١١١) .
- (٣) يبرغل ثقب الإصبع المستدق . وفى هذه العملية يؤخذ فى الإعتبار درجة التوافق بمعنى أن يوسع (يبرغل) الثقب إلى المقاس الذى يمكن دفع الإصبع فى الثقب باليد إلى العمق الذى يسمح ب بروز ثلث طوله تقريبا من الثقب (الشكلان ١١٢ - a ، b) .
- (٤) يدفع الإصبع المستدق إلى الداخل وينبغى على قدر الإمكان أن يبرز من الثقب أكثر من ثلث طول الإصبع المستدق (ويتوقف ذلك على أبعاد الجزء المكنى المطلوب ، والحيز المتاح ، وطرق تجنب الحوادث . . . الخ) لأن ذلك يكفل إعادة إستعمال الإصبع مرات عديدة (شكل ١١٣) .

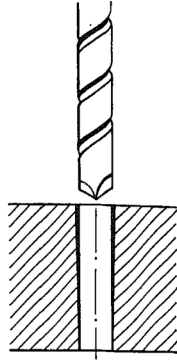


شكل ١١٠ : الثقب الاستقرابي
لثقب إصبع مستدق

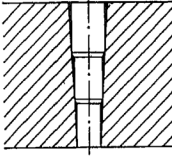



شكل ١١١ : تكبير الثقب
لإصبع مستدق

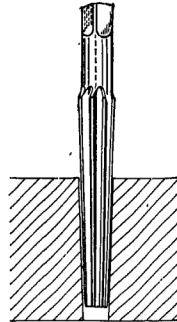

شكل ١١٢ : (١) توسيع (برغلة)
الثقب لإصبع مستدق

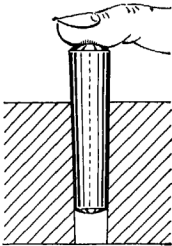


شكل ١١٣ : (ب) دفع الإصبع
المستدق في الثقب

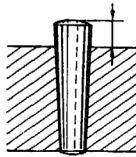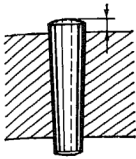


(a) عند تركه لأول مرة (b) بعد فك وإعادة تركيبه

شكل ١١٣ : وضع الإصبع المستدق

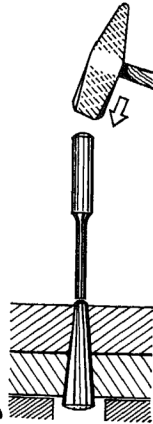


شكل ١١٤ : إخراج (نفخ) الإصبع

(a) إخراج الإصبع المستدق

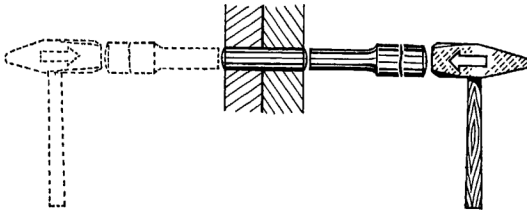

 (b) إخراج الإصبع الإسطوان



(c) السبك وبيان أبعاده


(ج) إخراج الأصابع :

إذا أريد فك الوصلة ذات الأصابع ، يدفع الإصبع للخارج بواسطة سنك مناسب يوضع في النهاية المقابلة لنهاية الدخول سواء للأصابع المستدقة أو الأصابع الإسطوانية ويمكن الاستدلال على نهاية الإخراج للأصابع المستدقة بسهولة ، فهي توجد في ناحية القطر الأصغر . أما في حالة الأصابع الإسطوانية فنوصي أولاً بالبحث عن أى النهايتين يمكن إخراج الإصبع الإسطوانى منها بسهولة . ولهذا الغرض تستخدم المطرقة للطرق الخفيف على كلا طرفي الإصبع الإسطوانى (شكل ١١٤) .

(د) الأصابع المحززة والمسامير المثلمة :


تستخدم الأصابع المحززة لعمل الوصلات التي لا تتعرض لإجهادات عالية أو التي تتطلب حلها أحيانا . والأصابع المحززة هي أصابع إسطوانية ذات ثلاثة حزوز طولية . وعند دفع الإصبع المحززة في الثقب ، فإن الجزء المحرز هو الذى يقوم بالإحكام (الزق) ، وهذا عيب فيه إذا قورن بالأصابع المستدقة أو الإسطوانية . ومن ناحية أخرى فإن الأصابع المحززة لا تتطلب إلا المثقاب لعمل ثقبها ، أى أنها لا تتطلب عملية برغلة (شكل ١١٥) .

وتستعمل المسامير المثلمة للوصلات المسطحة البسيطة ، مثل تثبيت اللوحات البيانية بأجزاء المكينة ، وتثبيت مسكات المواسير واليايات والأجزاء المشابهة (شكل ١١٦) . ويوضح الشكلان ١١٧ ، ١١٨ مثالين على استخدام الأصابع المحززة والأصابع المثلمة .

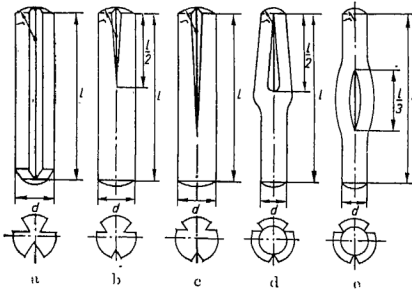


شكل ١١٥ : أصابع محززة (ذات فلجات)


- (أ) إصبع محرز مستدق (مسلوب)
 (ب) إصبع محرز إستدقاق معكوس حتى منتصفه
 (ج) إصبع محرز إسطوانى
 (د) إصبع محرز مستدق حتى منتصفه
 (هـ) إصبع محرز عند منتصفه .

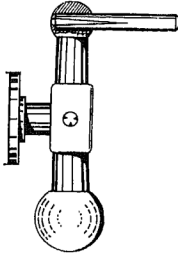

شكل ١١٧ : إستبدال إصبع محزز مستدق
لنصفه كقبض واستعمال إصبع محزز
إسطواني لتثبيت ذراع التدوير (المرفق)
في العمود .

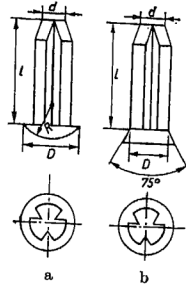


شكل ١١٦ : المسامير المثلمة
(a) معيار مثلم برأس زو
(b) معيار مثلم برأس متساطح (مخدم)

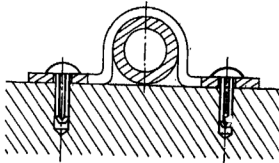

شكل ١١٨ : استعمال المسامير المحززة التي لها رؤوس على هيئة أزرار في تثبيت مواسك
ماسورة .



 شكل ١١٩ : (a) غابور مستدق طولي لتثبيت
حدافة على عمود



(b) غابور مستدق (غابور مسلوب) .

٣ - الخواير المستقلة :

(١) القوى المؤثرة على الخابور :


عند نقل القوى الكبيرة (كما هو الحال في الحركات الدورانية ، وقوى الضغط والشد) تستعمل الخواير بمثابة مثبتات ، ومثال ذلك أن الحداقات أو العجلات المستننة أو طناير السيور تتركب على الأعمدة أو المحاور بواسطة الخواير المناسبة . ويولج الخابور بين الجزئين المكينين المطلوب توصيلهما ببعضهما البعض (شكل ١١٩) ، وبذلك يمكن الحصول على إزواج محكم بينهما . ويميل السطح العلوى والسطح السفلى للخابور على بعضهما البعض بنسبة معينة . فإذا كانت الوصلة ذات الخابور كثيرة الحل وخصوصا في حالة الخابور المستدق فيختار أى استدقاق مناسب بين ١ : ١٠ ، ١ : ٢٥ ، أى أن الاستدقاق يكون ١ مم لكل ١٠ مم أو ٢٥ مم من طول الخابور (شكل ١٢٠) .

وتستعمل الخواير ذات الاستدقاق الصغير مثل ١ : ١٠٠ ، للوصلات ذات الخواير المستديمة وهذا يعنى أن الاستدقاق هو ١ مم لكل ١٠٠ مم من طول الخابور . وكلما كان الاستدقاق صغيراً زادت فعالية الرباط ، غير أن الاستدقاق إذا كان صغيراً جداً فإن تأثيره في الربط يتسبب في تلف الأجزاء المكنية (شكل ١٢١) .

وبين الشكل ١٢١ تحليل القوة في حالة اختلاف استدقاقات الخابور . فالخابور (٣) يولج في مكانه بواسطة سنبك مناسب ومطرقة تعطى قوة الدفع المناسبة الممثلة ببيانيا في الشكل بالسهم المخطط . وتنقسم هذه القوة إلى مركبتين مثلثتين بالاضلعين ٥ ، ٦ . وتؤثر هاتان المركبتان في الواقع على أى نقطة بالسطحين العلوى والسفلى للخابور ، وكذلك الأجزاء المكنية (انظر شكل ١٢٠) .


شكل ١٢٠ : (a) أبعاد الخابور المستدق



1 طول الخابور المستدق	4 الاستدقاق (السلبية)
2 أكبر ارتفاع	5 القمة
3 أقل ارتفاع	6 الجذع

 

شكل ١٢٠

(b) القوى المسلطة على الخابور المستدق

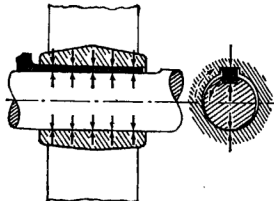

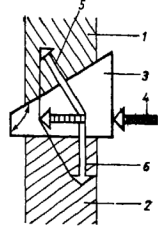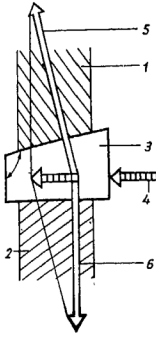

شكل ١٢١ : القوى المسلطة على الخابور

- ١ الجزء المكنى رقم ١
- ٢ الجزء المكنى رقم ٢
- ٣ الخابور المستدق
- ٤ القوة الدافعة

- ٥ مقدار القوة المنقولة بالخابور إلى الجزء المكنى رقم ١ (العمود)
- ٦ مقدار القوة المنقولة بالخابور إلى الجزء المكنى رقم ٢ (الصرة)

(ب) أشكال الخوابير :


تتضمن أنواع مختلفة من الخوابير المستدقة وفقا لاحتياجات الوصلات ذات الخوابير . ويتوقف النوع المختار من الخوابير على تصميم الأجزاء المكنية ، ومقدار القوى المنقولة ، والظروف الفنية الأخرى (مثل إمكانية تجميعها وتفكيكها ، ونوع المادة المستعملة . . . الخ) . وفيما يلي وصف وتوضيح لأكثر الخوابير استخداما ، وأمثلة لاستخدامها .

- الخابور المستطيل المستدق (شكل ١٢٢) :


يرتكز الخابور المستدق بسطحه السفلى على جزء منبسط بالعمود ، بينما يولج سطحه العلوى فى مجرى الخابور الموجودة بالصرة . وعرض المساحة المسطحة بالعمود يساوى عرض الخابور المستطيل ، ولا تصلح هذه الوصلة إلا لنقل القوى الصغيرة .

- الخابور المحفوف (خابور الركاب) (شكل ١٢٣) .



الخابور المحفوف سطحه السفلى مقعر فى الاتجاه الطولى للخابور . وتماثل حافتا الخابور حتى قطع ، وهما ثلاثان سطح العمود . ولا يحدث الاتصال فى هذه الخوابير إلا عن طريق الاحتكاك . لهذا السبب لا تتحمل الخوابير المحفوفة إلا فى التركيب المبدئى للأجزاء المكنية أو لنقل القوى الصغيرة .

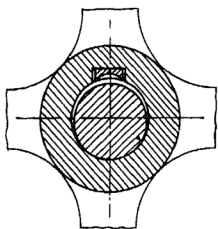


شکل ۱۲۳ : خابور مجوف (خابور رکاب)

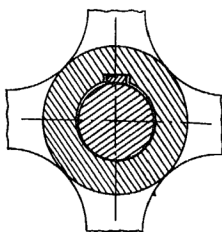

شکل ۱۲۲ : خابور مستدق مستطیل المقطع

 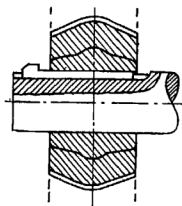


شکل ۱۲۵ : خابور بلبلن

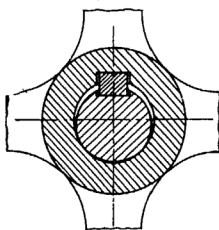

شکل ۱۲۴ : خابور مستدق غاطس

شكل ١٢٦ : خابور مستدق اسطواني

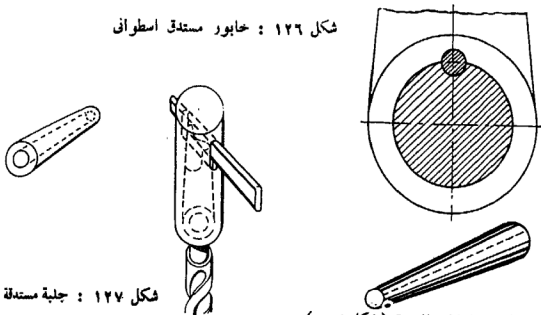

شكل ١٢٧ : جلبية مستدقة

- الخابور الفاس المستدق (شكل ١٢٤) :

- تستعمل الخوابير الفاسلة لنقل القوى الكبيرة . ويجرى تمرير تجويف في العمود المطلوب إيلاج الخابور فيه . ويعمل هذا النوع من وصلات ذات الخوابير بطريقتين . ففي الطريقة الأولى يركب العمود والصرة بالكيفية المعتادة ، وبعد ذلك يدفع الخابور الفاس . وفي الطريقة الثانية يدفع الخابور الفاس أو يولج في تجويف العمود ، ثم تدفع الصرة أو الجزء المكنى على هذا الخابور .

- الخابور ذو اللقن (شكل ١٢٥) :

- يدفع هذا الخابور في مكانه بشكل أفضل من الخوابير السابقة نظرا لبكر الرأس عند نهايته السمكة . ويمكن نزع الخابور ذو اللقن من الجانب الذي دفع منه . والعيب الخطير فيه هو تقابلية الرأس للبروز من جهة التركيب ، وقد يكون هذا في الواقع سبب وقوع الحوادث بسهولة . ولهذا يجب تغطية الرأس ذات اللقن بغطاء واق . وتصنع الخوابير ذات اللقن بأشكال مستطيلة أو مجوفة أو غاطسة .

- الخابور الاسطواني المستدق (شكل ١٢٦) :

- تستعمل الخوابير الاسطوانية المستدقة بنفس الكيفية التي تستعمل بها الأصابع (البنوز) المستدقة ، غير أنها لا تستعمل إلا في الحالات التي لا تتطلب فك الوصلة . فبعد تجميع العمود والصرة ، يثقب ثقب واحد في وجهة العمود والصرة المجهين ، ثم يرغل الثقب المستدق ، وبعد ذلك يدفع فيه الخابور الاسطواني المستدق . وعند فك التجميع ، يجب ثقب تجويف الخوابير الاسطوانية المستدقة لإخراجها .

- الجلبية المستدقة (١٢٧) :

- تستعمل الجلب المستدقة في الصناعات الهندسية في الحالات التي يعتمد فيها اعتمادا كلياً على

انتظام لإحكام رباط الأجزاء ، وعلى دوران الأجزاء الممكنة بشكل صحيح ومضبوط تماما .
وعادة ما تتركب بواسطة الجلب المستدقة شاقات التشغيل بمكنات التفريز ، وظروف التشقيب ،
والثاقيب وعدد التخویش الأسطوانى ، وعدد القطع الأخرى .

والعيب الحقيقى لجميع الوصلات ذات الخواير المستدقة باستثناء الوصلات ذات الجلب
المستدقة يرجع فى الواقع إلى فشل الأعمدة والصرر فى الدوران بالشكل المضبوط تماما بعد إيلاج
الخواير ، بالرغم من أن انحرافها عن الدوران بالشكل الصحيح يكون فى حدود كسور المليمتر .
ويمكن التقليل من هذا الانحراف عن طريق العناية بتركيب الأعمدة والصرر ، إلا أنه لا يمكن
التخلص منه كلية ؛ وهذا هو السبب فى عدم استعمال الوصلات ذات الخواير المستدقة إلا فى
الحالات التى لا يؤثر فيها الانحراف الصغير لدوران العمود على عمليات التشغيل .

(ج) تمرين على التجميع :

المطلوب :

المطلوب تركيب حذافة على عمود قطره ٣٥ م بواسطة خابور غاطس مستدق . والعمود مشطب
ومثقوب فى صرة الحذافة ثقب مشطب ، كما أعدت بها مجرى للخابور . وطول الصرة ٥٢ م .
كذلك مطلوب عمل الخابور الغاطس المستدق .

تسلسل العمليات :


(١) إذا لم يتيسر الحصول على البيانات الفنية المطلوبة فيجب أولا معرفة أبعاد الخابور
ومجرى العمود والصرة . ويمكن الحصول على هذه الأبعاد ، فضلا عن المواد المستخدمة من
الجدول .

وفىما يلى مثال لجدول بأبعاد الخواير الفاصلة (شكل ١٢٨) .

أبعاد الخابور (م)		عمق التجويف (م)		قطر العمود
b	h	فى العمود	فى الصرة	
٤	٤	٢,٤	١,٣	من ١٠ إلى ١٢
٥	٥	٢,٩	١,٨	من ١٢ إلى ١٧
٦	٦	٣,٥	٢,١	من ١٧ إلى ٢٢
٨	٨	٤,١	٢,٤	من ٢٢ إلى ٣٠
١٠	١٠	٤,٧	٢,٨	من ٣٠ إلى ٣٨
١٠	١٠	٠٠	٠٠	...
١٤	١٤	٥,٥	٢,٩	من ٤٤ إلى ٥٠
١٠	١٠	٠٠	٠٠	...
٢٠	١٢	٧,٤	٣,٩	من ٦٥ إلى ٧٥
٢٢	١٤	٨,٥	٤,٧	من ٧٥ إلى ٨٥

وطول الخابور يساوى ١,٥ مرة تقريبا قدر قطر العمود .

 المادة : صلب ذو مقاومة شد من ٦٠ إلى ٧٠ كجم/م^٢ .



شكل ١٢٨ : رسم تخطيطي يوضح أبعاد الخابور المستدقة
ومن الجدول يمكن الحصول على القيم الآتية بعد للعمود الذى قطره ٣٥ م عند الخط
« من ٣٠ م إلى ٣٨ م » .

أ - أبعاد الخابور :

العرض $b = ١٠$ م ، الطول : حوالى ١,٥ مرة قدر القطر .

$$٣٥ \times ١,٥ = ٥٢,٥ \text{ م}$$

الارتفاع $h = ٨$ م ، وحيث أن طول الصرة لا يتعدى ٥٢ م ، لذلك يختار طول
الخابور ليكون ٥٠ م .

(ب) أبعاد مجرى الخابور فى العمود .

العرض ١٠ م ، الطول ٥٥ م

العمق ٤,٧ م

(ج) أبعاد مجرى الخابور فى الصرة

العرض ١٠ م ، الطول يساوى طول الصرة

العمق ٢,٨ م

وعند دفع الخابور المستدق فى مكانه يجب ملاحظة أن لا تضغط أوجهه الجانبية بقوة على
جوانب مجرى الخابور . ولهذا يجب أن يكون عرض الخابور ومجرى الخابور مضبوطين طبقا
للمواصفات . ويمكن تسهيل ذلك بالرجوع إلى جداول التوافقات (انظر أيضا بند التوافقات
صفحة ٣١) .

وطبقا لهذه الجداول يجب أن يكون عرض الخابور بين ١٠ م ، ٩,٣٨ م ، وعرض مجرى
الخابور بين ١٠,١٨٠ م ، ١٠,٠٨٠ م وهذا يحقق التركيب الجانبى الصحيح للخابور المستدق .

 
(٢) لعمل خابور غاطس مستدق بمواصفات الأبعاد السابقة تتبع الخطوات الآتية :

(أ) تشر خامة بطول حوالى ٦٠ م (المقاس النهائى المطلوب ٥٠ م) من عمود خام .


(ب) يشطب الوجه السفلى من الخابور .

(ج) يشغل السطح العلوى بالمسكنات موازيا للوجه السفلى حتى ارتفاع ٨,٢ م . ولعمل

ميل السطح العلوى فى إحدى العمليات الأخيرة .



شكل ١٣٠ : مجرى خابور بها تشققات ، وأخرى خالية منها

 

شكل ١٢٩ : الأبعاد النهائية لخابور مستدق غاطس (بعد تشطيبه)

(د) تشغل الأوجه الجانبية بالمسكنات مع مراجعتها باستمرار في فترات معينة للتأكد من تماسكها مع الوجه السفلي ، فضلا عن الحصول على الأبعاد المطلوبة .

(هـ) يشغل وجهها النهائيين (القورتان) للحصول على الطول المطلوب (٥٠ م) . وقد تبين من الخبرة المكتسبة أن حوائى أى من النهائيين في قطع التشغيل الطويلة ، مثل الخواوير الفاسطة لا يمكن مطابقتها مع الأبعاد المنصوص عليها أو المحافظة على تماسكها أثناء التشغيل . لذلك يترك تصامح للتشغيل في كل من النهائيين .

(و) يعمل السطح العلوي المستدق . ولهذا الغرض يراعى ما يلي :

الاستدقاق العادي للخابور الغاطس هو ١ : ١٠٠ ، ومن ثم فإذا كان الارتفاع $h = ٨$ م (انظر الجدول) ، فإن أقل ارتفاع مناظر للخابور الغاطس الذي طوله ٥٠ م عند الاستدقاق ١ : ١٠٠ يجب أن يكون ٧,٥ م (شكل ١٢٩) .

(ز) تشطب (تشطف) حوائى الخابور الغاطس المستدق ، وعادة ما يكون نصف قطر الشطب (الشطف) صغيرا .

 
ويجب أن تدور (تنعم) الحوائى الحادة للزوايا الداخلية لتجنب حدوث شروخ في مجارى الخواوير بالأعمدة أو بالصرر ويتبشى نصف قطر تدوير الحوائى الداخلية مع نصف قطر تدوير شطف الخابور الغاطس (شكل ١٣٠) .

وبعد الانتهاء من هذا العمل ، يستخدم الخابور الغاطس بمثابة نموذج لتشطيب مجرى الخابور في الصرة وفقا له .


(٣) تشطيب مجرى الخابور في الصرة ، والذي سبق إعداده بالتشغيل الاستقرابي وفقا لأقل ارتفاع للخابور . وتتبع لذلك الخطوات الآتية :

(أ) تشغل المناطق الجانبية لمجرى الخابور مكثيا وفقا لمقاس يقع بين ١٠,٠٨٠ م ، ١٠,١٨٠ م .


(ب) يشغل السطح المستدق مكثيا . ونظرا لوجوب تساوى هذا الاستدقاق مع استدقاق الخابور الغاطس ، بمعنى أن يكون كل منهما بنسبة ١ : ١٠٠ ، لذلك فإنه يوصى بمراجعة العناية في العمل ومراجعة الاستدقاق بشكل متكرر في أثناء التشغيل . وقبل البدء في التجميع يجب تحديد الجانب الذى سيدفع من جهته الخابور .



(a)

 

(b)

 

(c)

شكل ١٣١ : نماذج للتلاصق التحميلي


- (a) الخابور يحمل على جنب واحد فقط
(b) الخابور يحمل على نقط عند الارتفاع الأكبر
(c) أسطح الخابور محملة بشكل منتظم

(ج) تركيب الحدافة والعمود ببعضهما البعض . ويفطى السطحان العلوى والسفلى للخابور الفاطس بطبقة من الطباشير أو الحبر ليظهر أثرها عند إيلاج الخابور في المجرى ، ثم يدفع الخابور بالطرق الخفيف باستخدام مطرقة ثم ينزع للاختبار . ويظهر في هذه الحالة السطحان العلوى والسفلى للخابور بوضوح المواضع التي يكون التحميل فيها جيدا على السطح المناظر في مجرى الخابور

ومن ثم يماد توضع السطحين العلوى والسفلى للخابور أو مجارى الخابور بعدة عمليات تشطيب يكرر إجراؤها إلى أن يتم الوصول إلى التحميل الصحيح المناسب على الأسطح المنتهية (المشطبة) (شكل ١٣١) .


(د) تنظف جميع الأجزاء من الطباشير أو الحبر . . . الخ ، ويماد تجميع العمود والحدافة مع ضبط الأبعاد . وبعد ذلك يدهن الخابور بطبقة خفيفة من الزيت ثم يدفع في مكانه حتى يستقر (يخدم) على الوجه الأمامى للصرة .

(هـ) لإحكام (زلق) الخابور الفاطس ، يركب قرص على نهاية الوجه الأمامى للعمود (شكل ١٣٢) .

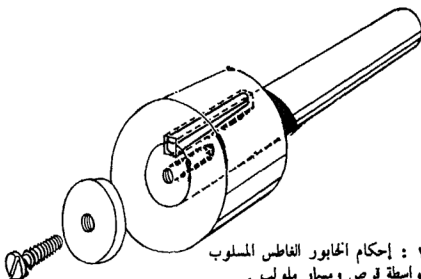


شكل ١٣٢ : إحكام الخابور الفاطس المطلوب في مكانه بواسطة قرص وسهام ملولب .

يمكن عموماً تطبيق تسلسل العمليات السابق وصفها عند تركيب أى نوع من الخوابير المستدقة . فعند دفع الخابور ذى الذقن ، يجب التأكد من أن ذقن الخابور لا يلامس الجزء المكشئ ، وإلا أصبح من الصعب فك الوصلة ذات الخابور .
(د) بين الشكلان ١٣٣ ، ١٣٤ مثالين . للعدد الخاصة بتركيب الخوابير المستدقة ونزعها .

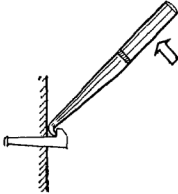

شكل ١٣٤ : أداة استخراج خابور بذقن

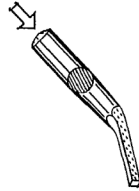


شكل ١٣٣ : سبك الخابور المستدق

(٤) الخوابير الفاطسة وخوابير « وودراف » والخدد (الأعمدة المخددة) .

(أ) خصائص الخوابير الفاطسة وخوابير « وودراف » والخدد .

تستخدم الخوابير الفاطسة وخوابير « وودراف » والخدد لتوصيل الأعمدة والصرر ببعضها البعض ، وخصوصاً عند نقل عزم الالتواء في اتجاه واحد (شكل ١٣٥) .
الشكل :

المقطع المستعرض لهذه الخوابير والأخاديد مستطيل الشكل ، وعادة ما يكون وجه نهاية كل منها على شكل نصف دائرة ، وسطحاه العلوى والسفلى موازيين لبعضهما البعض ، فضلاً عن غلوه من أى استدقاق (سلبية) . وقد تعرف هذه الخوابير أحياناً باسم الخوابير المتوازية .

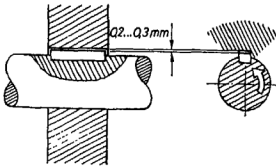

شكل ١٣٥ : تمثيل الوصلة ذات الخابور المتوازي

التركيب :

يمكن إيلاج هذه الخواير أو دفعها بسهولة على مجرى خابور العمود . ويربط الخابور في حالات كثيرة على العمود بمسار . ويجب أن تكون الأوجه الجانبية للخواير المتوازية والخدد ذات أسطح جيدة التشطيب نظرا لأن هذه الأسطح هي التي تدير الصرة . ويجب ترك خلوص من ٢,٥ مم إلى ٣,٥ مم بين السطح العلوى للخابور أو الخدد وبين السطح السفلى لمجرى الخابور في الصرة .

المسزايا :

عدم تلف الأجزاء الموصلة ، مع استمرار الأجزاء المجمة في دورانها بدقة عالية ، حتى في حالة السرعات العالية .

العيوب :

حيث أن الأجزاء الدوارة يسمح لها بالانزلاق على الخواير أو الخدد ، لذلك يجب إحكام رباطها لمنع حركتها في الاتجاه الجانبي . ولا تقوم هذه الخواير والخدد إلا بنقل القوى المحدودة . لذلك يجب أن لا تتعرض لعزوم الالتواء ذات الاتجاه المتغير .

وقد تقسم الخواير المتوازية والخدد إلى مجاميع طبقا لأشكالها واستعمالاتها . ومن ثم فإنه توجد منها الأنواع الآتية :

الخواير الفاطسة - خواير « وودراف » - الخواير الفاطسة المنزقة - الأعمدة المخددة .


(ب) الخواير الفاطسة :

تستخدم الخواير الفاطسة التي تعرف باسم الخواير الفاطسة العدلة ، في نقل الحركة الدورانية للعمود إلى الصرة ، أو العكس . ويكون طول الخابور عادة أقل من طول صرة الجسم الدائر . وهذه الكيفية يمكن تركيب وسيلة لنقل حركة حدوث أي حركة جانبية . ويجب أن تكون جوانب هذه الخواير ذات دقة في أبعادها لتوافق نوع الازواج المخدد .


تركيب الخابور الفاطس :

(١) تفرز مجرى الخابور على العمود بالطول والعمق والعرض المحددة وفقا للمواصفات المطلوبة في الخابور الفاطس . ويجرى التفريز بواسطة سكينه تفريز طرفية (شكل ١٣٧) .

(٢) يمثل الخابور الفاطس . ويجب أن يكون عرضه كافيا لقوة الضغط المعينة لدفع

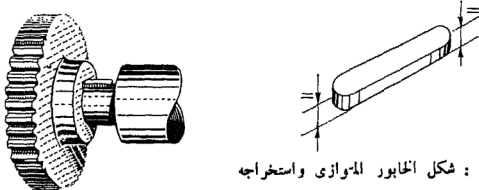

شكل ١٣٦ : شكل الخابور الموازي واستخراجه

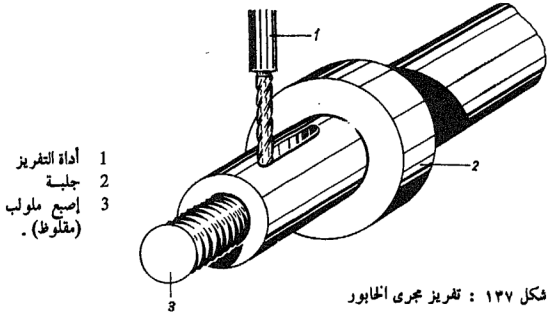


- 1 أداة التفريز
2 جلبة
3 إصبع ملولب
(مقلوط).

شكل ١٣٧ : تفريز مجرى الخابور

الخابور في مجرى العمود . وتتسلسل بقية العمليات بالشكل السابق وصفه عند تركيب الخابور (انظر صفحة ٧٣) (شكل ١٣٨) .

(٣) تشغيل مجرى الخابور في البصرة ممكن . ويجب أن تشطب مجرى الخابور بطريقة تكفل المحافظة على عرض مجرى الخابور بالتفاوت المنصوص عليه لتركيب الخابور . ويجب أن تنزل البصرة على الخابور الفاسس بدون صعوبة ملحوظة ، كما يجب أن تكون الحوائط الجانبية لمجرى الخابور ذات تحميل جيد على جوانب الخابور . ولراجعة هذا ، يغطى الخابور الفاسس المولج في العمود بطبقة من الطباشير أو الحبر ليظهر أثرها عند تركيب مجرى خابور البصرة عليه . وتصصح النقاط المعيبة التي تظهر حتى يصبح التركيب صحيحا ، أي بدون أي خلوص . وينبغي ترك خلوص من ٠,٢ مم إلى ٠,٣ مم بين السطح العلوي للخابور الفاسس وبين السطح السفلي لمجرى الخابور (شكل ١٣٩) .

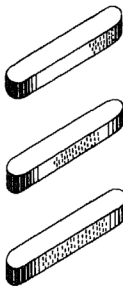


(a) الخابور المتوازي محمل على جنب واحد فقط


(b) الخابور المتوازي محمل عند منتصفه

(c) اسطحا الخابور المتوازي محملان بانتظام

شكل ١٣٩ : نماذج التلامس التحميل

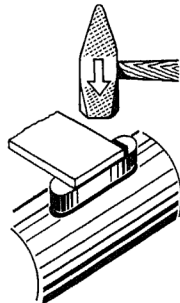

شكل ١٣٨ : إدخال الخابور المتوازي

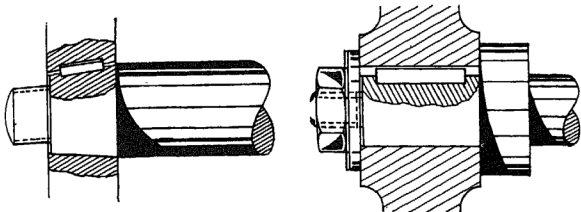


شكل ١٤٠ : التجميع بالخابور المتوازي شكل ١٤١ : مرتكز عمود مستدق بخابور متوازي

(٤) تركيب الأجزاء المنظفة والمغطاة بطبقة رقيقة من الزيت مع بعضها البعض ثم تثبيت . وفي هذا المثال تركيب جلبة في أحد جانبي العمود (شكل ١٣٧) ، واستعملت إصبع (بنز) ملولبة وحلقة (وردة) وصمولة على الجانب الآخر لزنق المجموعة (شكل ١٤٠) .

ويمكن الحصول على وصلة ذات كفاءة ملحوظة إذا أضيف إلى الخابور الغاطس إصبع مستدقة . والأصابع المستدقة (والجلبة المستدقة) قادرة على نقل القوى الكبيرة ، ويرجع هذا إلى إيجابية الزنق أو فاعلية الربط لتوصيل الأجزاء . ويستعمل الخابور الغاطس في هذه المجموعة لإبقاء العمود والصرة في وضع محدد بالنسبة لبعضهما البعض (شكل ١٤١) .

(ج) خواوير «وودراف» (شكل ١٤٢) .

تتخذ خواوير «وودراف» شكل قطعة من دائرة . وهي تستعمل أساساً للأعمدة التي تصل أقطارها إلى ٣٠ مم ، لأنها أحياناً قد تستعمل للأعمدة التي تصل أقطارها إلى ٦٠ مم . وخواوير «وودراف» مناسبة لنقل القوى الصغيرة والمتوسطة . ويسهل نسبياً تجميع الأجزاء بواسطة هذه الخواوير . وأبعاد خواوير «وودراف» قياسية ، ويمكن الحصول عليها من الجداول ، وهي موضوعة أساساً بناء على الخبرة التجريبية .

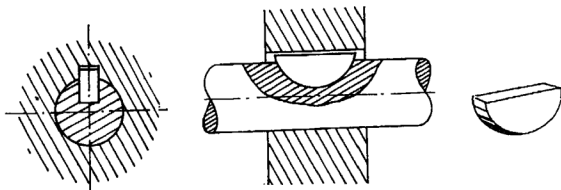

شكل ١٤٢ : خابور «وودراف» واستخدامه


والجدول الآتي يبين أبعاد خوابير « وودراف » (شكل ١٤٣) :
أبعاد خوابير « وودراف » .

قطر العمود D (م)	العرض b (م)	الإرتفاع h (م)	الطول L (م)	القطر D ₂ (م)	عمق مجرى الخابور للمعمود للمصرة م
٤ إلى ٦	١,٥	٢,٦	٦,٨	٧	٢,٠
٦ إلى ٨	٢	٣,٧	٩,٧	١٠	٢,٩
٨ إلى ١٠	٢,٥	٣,٧	٩,٧	١٠	٢,٩
١٠ إلى ١٢	٤	٥,٠	١٢,٧	١٣	٣,٥
١٢ إلى ١٧	٥	٦,٥	١٥,٧	١٦	٤,٥
١٧ إلى ٢٢	٦	٧,٥	١٨,٦	١٩	٥,١
٢٢ إلى ٣٠	٨	٩,٠	٢١,٦	٢٢	٦,٣
٣٠ إلى ٣٨	١٠	١١	٢٧,٣	٢٨	٧,٨


تركيب خابور « وودراف » :

(١) يفرز مجرى الخابور على العمود بواسطة سكينه تفريز جانبية . ويجب أن تتطابق أبعاد سكينه التفريز مع الأبعاد المحددة بالجدول ، وينطبق هذا على القطر (D₂) والعرض (b) (شكل ١٤٤) .

 
(٢) يصنع خابور « وودراف » . ويوصى بالتشغيل المكثي للأوجه الجانبية أولا ، ثم تشكيل السطح نصف الدائري مع الاستعانة بمحدد قياس أنصاف أقطار ، وفي النهاية يشغل الخابور مكثيا للحصول على البعد المطلوب للإرتفاع (شكل ١٤٥) .




شكل ١٤٣ : رسم تخطيطي لبيان أبعاد خوابير « وودراف »

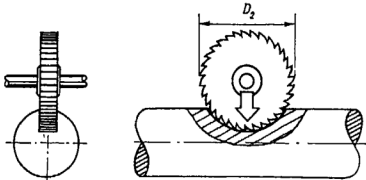


شكل ١٤٤ : تفريز
لقب (مجرى) الخابور
« وودراف »

 

شكل ١٤٥ : تسلسل العمليات لإنتاج خابور « وودراف »

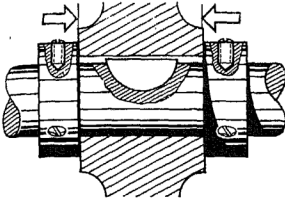


شكل ١٤٧ : إحكام خابور « وودراف » بواسطة جلب ضبط

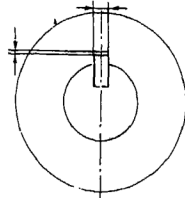

شكل ١٤٦ : توطيب المجرى لخابور « وودراف »

(٣) يشغل مجرى الخابور في الصرة مكنيا . ثم تشطب الأوجه الجانبية لمجرى الخابور مكنيا على المقاسات المطلوبة . ويجب أن يكون من السهل دفعها على الخابور الموجب في العمود دون وجود خلوص . ويشطب قاع مجرى الخابور بحيث يكرن الخلوص بين هذا القاع في الصرة وبين السطح العلوي للخابور من ٠,١ مم إلى ٠,٢ مم (شكل ١٤٦) .

(٤) تزييت الأجزاء بعد إزالة الرايش منها وتنظيفها بنائية ثم تجمع ويحكم رباطها (تزنق) (شكل ١٤٧) . يستعمل خابور « وودراف » للحصول على وصلة تتشابه في بعض خراسها مع الوصلة ذات الخابور المستدق ، ونظرا لطبيعة شكله فإنه يمكنه أداء بعض الحركات الدورانية في مجرى العمود ، مهيا نفسه لأي استنقاق قد يوجد في مجرى الصرة بعد تجميعها . ويجب أن يشغل الاستنقاق المطلوب في مجرى الصرة مكنيا . وعلى العكس من اشتراطات التجميع بواسطة خابور مستدق ، فإن قاع مجرى الخابور وليست جوانبه هو الذي يجب تركيبه بحيث ينتج عنه التحميل المطلوب (شكل ١٤٨) .

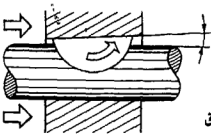

شكل ١٤٨ : استخدام خابور « وودراف » كخابور مستدق


الخوابير الفاطسة المنزلقة (شكل ١٤٩) :

إذا تطلب الأمر أن يكون الجسم المدار المركب على عمود قادرا على التحرك محوريا ، ومثال ذلك مجموعة التروس ، في هذه الحالة يمكن استخدام خابور فاطس منزلق لتجميع الأجزاء المتعددة . ويجب أن يكون طول الخابور الفاطس المنزلق كافيا لإدارة الجسم في أى وضع له . وتثبت الخوابير الفاطسة المنزلقة في مجرى العمود عادة بواسطة مسامير قلاووظ منحوشة . وتركب الخوابير الفاطسة المنزلقة القصيرة في مجرى الخابور وتثبت بإسفين جانبي .



تركيب الخابور الفاطس المنزلق :

(١) تفرض مجرى الخابور في العمود بطول الخابور الفاطس المنزلق . ويستعمل لهذا الغرض سكينه تفريز طرفية بالقطر المطلوب أو سكينه تفريز جانبية بالعرض المطلوب - ويلاحظ أن الأوجه الأمامية للخوابير الفاطسة المنزلقة تكون عادة مستقيمة (عدلة) . ويجب مراعاة هذا عند حساب طول مجرى الخابور (شكل ١٥٠) .


(٢) يعمل الخابور الفاطس المنزلق ويركب في مجرى العمود ثم تعمل (تشكر) مواضع ثقب التثبيت ثم تثقب . وتستعمل للتثبيت المسامير القلاووظ الخاصة بالمسكنات . وقد سبق وصف العمليات المطلوبة عند شرح الوصلات اللولبية .

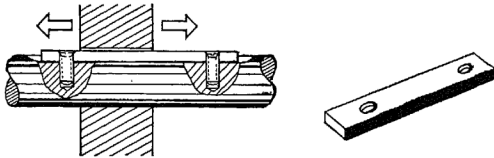

شكل ١٤٩ : الخابور الفاطس المنزلق واستخدامه

  


 (a) التفريز بواسطة أداة التفريز الطرفية



(b) التفريز بسكينه التفريز الجانبية

شكل ١٥٠ : تفريز مجرى الخابور الخاصة بالخابور الفاطس المنزلق

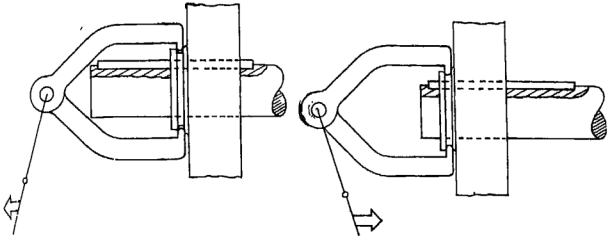

شكل ١٥١ : أجزاء مكنية تحتوى على شوكة دليلية ومجموعة بواسطة خابور غاطس منزلق (وضعان) .

(٣) يوظف الخابور الغاطس المنزلق والصرة ليركبا مع بعضهما البعض بالشكل الصحيح الذى يسمح للصرة بالإنزلاق على الخابور بدون أى خلوص .


(٤) فى حالة الخوابير المستدقة وخوابير « وودراف » يمكن توصيل الأجزاء المجموعة ثم تثبيتها ، أما المجموعة (التجميعية) المزودة بخابور غاطس منزلق فإنها يجب أن تشمل على أجزاء مكنية إضافية ، قد تكون على سبيل المثال شوكة دليلية لوصلة تحككية أو مخالب لقابض خاصة بإعادة الجسم الدائر إلى وضع معين على الخابور الغاطس المنزلق ، وقد يكون الجسم عجلة مسننة ، أو طنبور سير ، ... الخ (شكل ١٥١) .

(٥) الأعمدة المخددة (ذات المحارى) (شكل ١٥٢) :



الوصلات ذات الخوابير الغاطسة المنزلقة ضعيفة جدا لا يمكنها نقل القوى الناشئة فى آليات التحكم الآلى ذات الخدمة الشاقة كما هى الحال فى مكثات الورش والمركبات (السيارات) . لذلك يستعمل بدلا منها أعمدة مخددة تتزوج مع صرر ذات مجار متعددة . وللمود المخددة عدة خوابير مشكلة فيه ، وهو يصنع من صلب إنشاءات ذى مرتبة عالية . وقد يكون للمود المخدد الواحد ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٦ أو ٢٠ خابور ، ويتوقف هذا العدد على الغرض من استخدامه .

وتشغل الأعمدة المخددة بتشغيلة أوليا (إستقرايلا) على مكثات التفريز ، ثم تشغل نهائيا على مكثات التجليخ (شكل ١٥٣) .

ونظرا لصعوبة إنتاج هذه الأعمدة وتمقيدها فإنها يجب أن تعامل بحرص وعناية كبيرة عند تجميعها أو فكها . ويشغل الجزء المتزوج ، الذى يعرف باسم الصرة ذات التجاويف المتعددة أو الثقب المخددة ، تشغيلة أوليا (إستقرايلا) بالمخارط ثم يشغل نهائيا (يشطب) بمكثات البرغلة (شكل ١٥٤) .


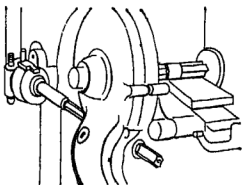


شكل ١٥٢ : شكل العمود المحدد واستخدامه

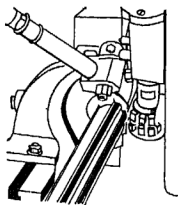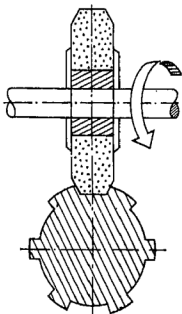

شكل ١٥٣ : (a) تفريز العمود المحدد (ذى المارود)

شكل ١٥٣ : تجليخ العمود المحدد

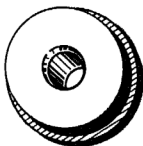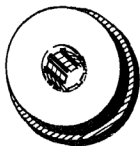

شكل ١٥٤ : الفتحة بعد البرغلة

شكل ١٥٤ : فتحة عمدة مشغلة تشغيل إستقرابيا

نظراً لأن العمود المحدد والثقب يجري إلتصاحهما في الغالب بالمكثات ، لذلك فإن إختلال إعادة تشغيلهما أو توصيهما محدود . ويجب قبل تجميعهما مراجعة إلتزاق العمود المحدد والصرّة كل منهما على الآخر بالشكل الصحيح ، ويجرى إصلاح التلفيات قبل إنضغاط الحواقي أو تغيير شكلها بنائية باستخدام المبارد الناعمة .

وعند إصلاح المكثات التي استخدمت مدة طويلة ، يراجع الثقب المحدد لمعرفة مقدار الخللوص .
ثالثاً : عناصر المكثات الخاصة بالحركات الدورانية :

١ - المحاور (الأكسات) :

(أ) تعريفها واستخداماتها :

تستخدم المحاور التي تركيب عادة تركيباً جسيماً لحمل الأجزاء المكنية التي ترتكز عليها . وتصمم المحاور بحيث يمكنها تحمل الأحمال التي تسلط عليها .

وتعرف المحاور القصيرة غير الدوارة باسم المحاور (الأعمدة) الساكنة ، أو المرتكزات أو الدناجل ، ويتوقف ذلك على الغرض من استخدامها . والسمة المميزة للمحاور هي أنها لا تنقل المزموم ، بل تتعرض فقط لاجهادات الحثي . وقد ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها عوارض (كمرات) من أحد طرفيها أو من كليهما .

وقد تتخذ المحاور أي شكل مناسب ، إلا أن الجزء المخصص لتركيب الأجزاء المكنية الأخرى عليه ، أو استنادها إليه ، عادة ما يكون مقطعه مستديراً . ويعرف هذا الجزء من المحور باسم مقعدة (مرتكز) المحور . أمثلة للمحاور : (الشكلان ١٥٥ ، ١٥٦) .


- محاور عجلات عربات السكك الحديدية ومقطورات اللواري والدراجات . . . الخ .

- محاور حمل المسننات (التروس) ، والمحاور الحاملة للمجلات الوسيطة .


- مرتكزات فقط لإرتكاز الروافع . . . الخ .

(ب) تمرين على التجميع :



عند تركيب المحاور ، يجب مراعاة التمييز بين تركيب الجسم الذي يدور على محور وبين تركيب مقعدات (مرتكزات) المحور في الحامل المد لهذا الغرض .

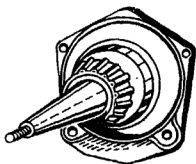

شكل ١٥٦ : محور عربة عجلة نقل (لواري)

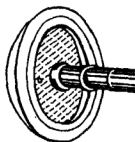

شكل ١٥٥ : محور عربة بضائع

  

شكل ١٥٧


تسخين الفتحة وتبريد المحور

وفي الحالات التي تتطلب تركيب جسم دوار أو أى جزء مكثى آخر تركيباً جسيماً مع المحور ، يلزم أن يتم التركيب وفقاً لتوافق دق شديد وتوافق إنكماش . لذلك يجب أن يكون قطر فتحة الجسم الدوار أو الجزء المكثى أصغر من قطر المحور . ويدفع المحور في مكانه بواسطة مطرقة (دقماق) خشبية أو مطاطية . ويمكن الحصول على توافقات الإنكماش بالاستفادة بخاصية انكماش المعادن أو تمددها نتيجة لتسخينها أو تبريدها . وفي هذه الحالة تسخن الفتحة بمناءة ، في حين يبرد المحور . وبذلك تعتمد الفتحة المسخنة إلى حد ما ، بينما يقلص المحور المبرد (شكل ١٥٧) . وعند تجميع الجزئين وهما في هذه الحالة ، فإن درجة حرارتهما تصل بعد فترة محددة إلى درجة الجو المحيط العادية . وفي أثناء هذه الفترة تقلص الفتحة ويمتد المحور . وبهذه الكيفية يمكن الحصول على وصلة متينة .


وقبل تجميع مرتكزات المحور ومحملها المعدة لهذا الغرض ، يتم التأكد من أن المحمل يحيط بالمركز إحاطة تامة بطول سطح التحميل الكلى له ، وذلك لكفالة الحصول على المستد المطلوب (انظر باب المحامل) .

وإذا اشتملت المكنة على محاور متعددة ، فيجب مراجعة وضع كل محورين مرتبطين ببعضهما البعض . ويجب قياس المسافة بين كل محورين ومراجعة توازيهما بالنسبة لبعضهما البعض في أثناء الدوران (الشكلان ١٥٨ ، ١٥٩) .


وإذا أريد تجميع أجزاء مكنية بها فتحات معمولة من قبل ، وكانت المسافة بين كل محورين مقاسة ، وكان وضع التوازي لهما محدداً ، ففي هذه الحالة لا يمكن تصحيح هذه المسافة أو وضع التوازي بإعادة تشغيل المحامل (الفتحات) وإنتاج محاور جديدة تتطابق أبعادها مع الزيادة في أقطار هذه الفتحات وتزاور معهما (الأشكال من ١٦٠ إلى ١٦٢) .

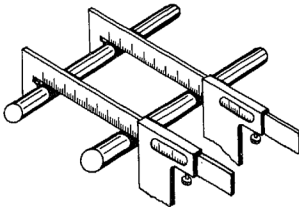

شكل ١٥٨ • مراجعة المسافة بين محورين

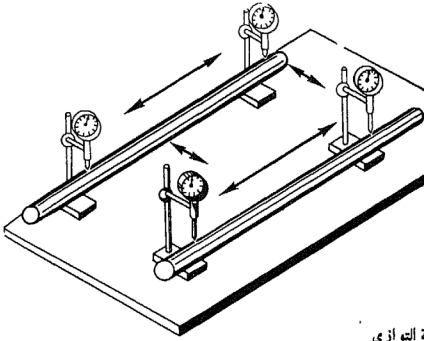

شكل ١٥٩ : مراجعة التوازي

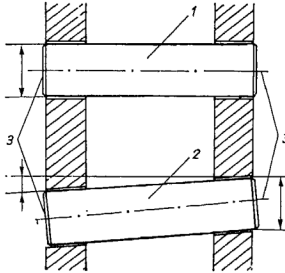


شكل ١٦٠ : الوضع النسبي الخاطئ بين

محورين

1 المحور الأول


2 المحور الثاني

3 ثقب لحامل المحور

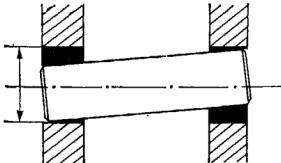

شكل ١٦١ : إعادة تشطيب الثقب غير


الدقيق

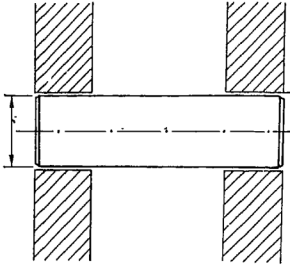


شكل ١٦٢ :
تركيب محاور جديدة بقطر أكبر

وفي حالات عديدة تصمم محامل المحاور بحيث يمكن ضبطها . وبهذه الكيفية يمكن تسهيل عملية التجميع . وعند البدء في الضبط يفك قليلا رباط مسامير الضبط الموجود بمحامل المحاور القابلة للضبط وتضبط المسافة بين المحورين ، وكذلك المحاور التي لا تدور موازية لبعضها البعض ، باستخدام مطرقة (دقماق) خشبية أو مطاطية . وبعد طريقة واحدة أو عدة طرق يجب أخذ قياسات لمراجعة وضع المحور (شكل ١٦٣) .


ويحكم رباط محاور المحامل المضبوطة . وبالإضافة إلى مسامير الضبط فإنه يمكن استخدام الأصابع (البنوز) الأسطوانية أو المستدقة لتثبيت المحامل .

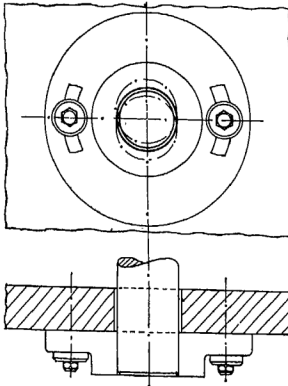

شكل ١٦٣ :
ضبط محاذاة محامل المحور

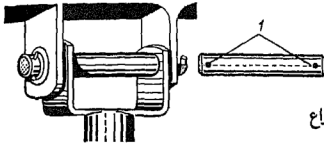


شكل ١٦٤ : محور إرتكاز للتركيب في الذراع
1 ثقبون لتيلة مشقوقة

 


شكل ١٦٥ : إصبع (مسمار) به جزء مقلوط
لتركيب جسم دوار بجزء مكثي
1 الولب (القلووظ) 2 رأس مسدس



 شكل ١٦٦ : بنز تركيب ذراع التوصيل



شكل ١٦٧ : مسمار لوصل عناصر التوصيل

 

1 قرص إحكام
2 حلقة يابية خارجية
3 حلقة يابية خارجية
4 حلقة حابكة سلكية

شكل ١٦٨ : عناصر إحكام المسامير ومحاور الإرتكاز

 
٢ - محاور الارتكاز والأصابع (البنوز) :

(١) تعريفها ، واستخداماتها وأشكالها :


تعتبر الأصابع (البنوز) ومحاور الارتكاز نوعا خاصا من المحاور . وهى تستخدم لتوصيل الأجزاء المكنية بحيث يمكنها الارتكاز على بعضها البعض أو تكون حرة الدوران أو الإلتفاف . وتبين الأشكال من ١٦٤ إلى ١٦٧ أمثلة لاستخدامات محاور الارتكاز والأصابع (البنوز) . ويتضح من هذه الأمثلة أن محاور الارتكاز والأصابع قد تتخذ أشكالا مختلفة . فقد تكون أسطوانية بالكامل أو ذات شكل متدرج (الشكلان ١٦٤ ، ١٦٦) ، وقد تكون مصممة (شكل ١٦٤) أو مجوفة (شكل ١٦٦) . وإذا أريد تركيب جزء مكنى مع جزء مكنى آخر بحيث يكون الأول حر الدوران ، فى هذه الحالة تزود الأصابع بأسنان مقلوطة ورأس مسدس (شكل ١٦٥) . ولعمل وصلات بسيطة ومتحركة يزود الإصبع فى معظم الأحيان بمجويط . ولتنشيت مجموعة ذات محاور ارتكاز ، تستعمل الخواوير أساسا ، والحلقات (الورد) الطائية ، والحلقات الحابكة (شكل ١٦٨) .

(ب) تمرين على التجميع :

الأصابع أو محاور الارتكاز التى لا تتركب باللولبة ، تدفع فى الأجزاء المكنية المطلوب تجميعها عادة من جنب واحد . ولحماية فتحة الإصبع أو محور الارتكاز من التلف ، تستخدم المحاور التى تسمى باسم المحاور المساعدة . وعادة ما يكون قطر المحور المساعد مساويا لقطر الإصبع أو محور الارتكاز ، وتكون إحدى نهايتيه مستدقة . وعند دفع المحور المساعد خلال الأجزاء المكنية المراد تجميعها ، فإنه يعمل على محاذاتها ، ومن ثم يسهل دفع الإصبع أو محور الارتكاز مباشرة بعد المحور المساعد (الشكلان ١٦٩ ، ١٧٠) .



شكل ١٦٩ : تركيب محور إرتكاز بدون محور مساعد

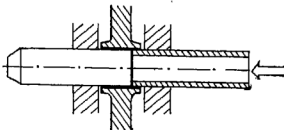

شكل ١٧٠ : تركيب محور إرتكاز باستعمال محور مساعد


(٣) الأعمدة :

(١) تعريفها وأشكالها :

الأعمدة هي عناصر مكنية تستخدم لنقل القوى الدوارة (الزوم) . وعلى عكس المحاور أو محاور الإرتكاز ، فإن الأعمدة تتعرض لإجهادات التي عند دورانها ، لذلك فإنها يجب أن تحقق متطلبات معينة . فالأعمدة يجب أن تدور بالشكل الصحيح تماما لتقاوم القوى الواقعة عليها ، كما يجب أن تكون صامدة للالتواء وأن لا تنحرف بأى مقدار ولو كان ضئيلا . وتتشابه الأعمدة مع المحاور في أنها قد تكون مستقيمة أو مرفقية مصمتة أو مجوفة وذات جلب أو بدونها . وعلاوة على ذلك تستخدم في الصناعات الهندسية أعمدة الدوران ذات الوصلة العامة (الجامعة الحركة) ، والأعمدة التلوكوبية والأعمدة المرنة . وتنقسم الأعمدة من ناحية استعمالها إلى أعمدة رئيسية ، وأعمدة تحكية ، وأعمدة مناولة أو توصيل أو إدارة .
وتبين الأشكال من ١٧١ إلى ١٧٦ أنواع الأعمدة .



 
شكل ١٧١ : عمود عادى مستقيم




شكل ١٧٢ : عمود بأطواق (حلاقات)



 
شكل ١٧٣ : عمود مرفق



شكل ١٧٤ : عمود إدارة بوصلة جامعة الحركة (وصلة كردان)

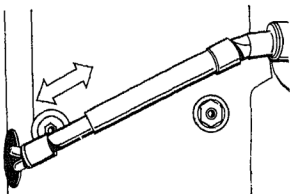

شكل ١٧٥ : (a) عمود متداخل (عمود تلسكوب)

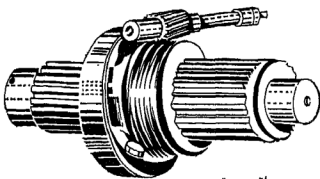

شكل ١٧٥ : (b) عمود محدد يتوسد وددي وعجلة دودية



شكل ١٧٦ : عمود قابل للانشاء (مرن)

تمرين على التجميع :

 
تركيب الأعمدة ومراجعتها تتبع نفس العمليات الخاصة بالمحاور ومحاور الإرتكاز والأصابع . وهناك مشاكل أخرى تظهر في أثناء التجميع نتيجة لتعرض الأعمدة للزوم والقوى الأخرى . وبما أن الأعمدة تنقل القوى ، لذلك يجب بذل عناية خاصة للتأكد من عدم تلف أسطحها أثناء التجميع . وقد تؤدي أثناء طرقات المطرقة أو الخدوش إلى حدوث شروخ دقيقة في الأعمدة أثناء التشغيل وتكون سببا في كسرها ، وغالبا ما تصلد مواضع التحميل بالأعمدة عن طريق المعاملات الخاصة بالأسطح (شكل ١٧٧) .

يجب مراجعة الأجزاء المصلة من الأعمدة وخصوصا في حالة المكونات التي أمضت مدة طويلة في التشغيل . ويجب إعادة تصليد هذه الأجزاء إذا تطلب الأمر ذلك .


ويجب مراجعة أى عمود قبل تركيبه للتحقق من دورانه بالشكل الصحيح . ويتم المراجعة بواسطة محدد قياس ذى قرص مدرج (انظر صفحة ٢٥ ، مراجعة الدوران الصحيح للعمود) .

والعمود الذى لا يدور بالشكل الصحيح يحدث إهتزازات متلفة وخصوصا في السرعات العالية ، التي تعمل على إتلاف محامل العمود ، وتند تلف أيضا الأجزاء المكنية الأخرى . علاوة على ذلك يصبح التشغيل الدقيق بمكونات الإنتاج في هذه الحالة أمرا مستحيلا .

ولقياس المسافة بين الأعمدة ، كذلك التوازية ، يطبق كل ما سبق قوله بالنسبة للمحاور (الأكسات) . وقد توجد في المكونات المختلفة أعمدة عديدة مستقلة عن بعضها البعض ترتب واحدا تلو الآخر في الاتجاه المحورى ثم توصل بقارنات . ويجب أن تكون هذه الأعمدة في خط واحد تماما . ويمكن تحقيق هذه المحاذاة غالبا بضبط محامل العمود أو محاذاتها . وتستعمل طرق متعددة لمحاذاة عمودين .



شكل ١٧٧ : تمثيل مكبر لعمود مصلد سطحيا

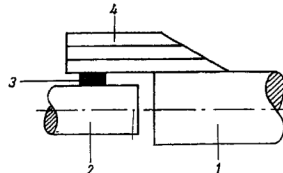

شكل ١٧٨ : محاذاة عمودين بواسطة محدد


قياس ذى خط شعري وقوالب قياس .

1 العمود الأول

2 العمود الثانى

3 قوالب قياس

4 محدد قياس ذو خط شعري

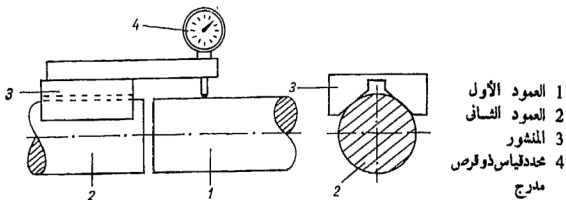

شكل ١٧٩ : محاذاة عمودين بواسطة منشور ومحدد قياس ذى قرص مدرج

وتوضع قوالب القياس على العمود ذى القطر الأصغر . ويستعمل محدد القياس ذو الشعرة (القسدة) لمراجعة صحة محاذاة العمودين . ويجب إعادة القياس عدة مرات على المحيط (شكل ١٧٨) .

وبتدوير أحد العمودين يمكن قياس اختلاف المحاذاة بواسطة محدد قياس ذى قرص مدرج ، وإجراء التصحيحات بضبط فتحة حمل العمود أو محاذاتها (شكل ١٧٩) .

(ج) منع التسرب حول الأعمدة :

تعرض محامل الأعمدة للتآكل بسبب الأتربة والجسيمات الغريبة التي تدخل في المحامل ، خصوصا في المصانع المشحونة هوائها بالأتربة . ومن كل ١٠٠ حمل أو عمود يتلف حوالى ٧٥ منها نتيجة التراب والأوساخ وتحتاج لإصلاح . وسوف نناقش عمليات الإصلاح هذه فيما بعد . ولمنع دخول الأتربة والأوساخ في المحامل ، توضع موانع تسرب على الأعمدة . ويحكم سد الموضع الذى يدخل فيه العمود الدائر في حيز يحتوى على سائل . وتعمل موانع التسرب المركبة على العمود على منع تسرب سائل التزييت من بين العمود والمبيت ، كما تعمل على منع الجسيمات الغريبة من التسرب إلى المبيت .


وتنقسم موانع التسرب التي توضع حول العمود إلى مجموعتين رئيسيتين هما : موانع تسرب منزقة وموانع غير منزقة .

موانع التسرب المنزقة :


يتكون مانع التسرب في أبسط أشكاله من حلقة ممشوة باللباد توضع في تجويف يحمل العمود وتزلق بحافتيها الداخلية على العمود . وتوضع حلقات اللباد في زيت ساخن قبل تركيبها . ويساعد هذا على تقليل الوقت اللازم لتليينها وتقليل الإحتكاك الحادث بين حلقة المشو والعمود . ويجب تشحيم الحلقات الممشوة باللباد قبل التركيب النهائي لها (شكل ١٨٠) .

والنوع الثاني من موانع التسرب من العمود هو حلقات منع التسرب القطرية ، وعنصر منع التسرب فيها عبارة عن حلقة على شكل حرف S تنتهى بشفة مرنة من المطاط المقاوم للزيت

شكل ١٨٠ : حلقة بحشو من اللباد
١ الحمل (السكسى) ٢ العمود ٣ حلقة الحشو

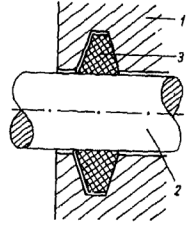

شكل ١٨١ :
تصميم حلقة منع تسرب قطرية
١ الحيز المطلوب إحكام التسرب منه
٢ العمود
٣ الجزء المانع للتسرب
(حلقة على شكل حرف L)
٤ شفة منع التسرب
٥ يابى من الطرز الحاقى
٦ الحلقة الداخلية لاحتجاز
الحلقة حرف L

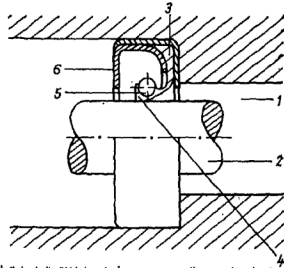

تعمل على منع التسرب . وتزلق الحافة الداخلية للشفة المانعة للتسرب على العمود . وينشأ ضغط التماس عادة من يابى على شكل حلقة . ويركب مانع التسرب فى المبيت بكبسه فى فتحة يحمل العمود (شكل ١٨١) .


وتركب حلقات منع التسرب القطرية عادة بحيث تضغط الشفة المانعة للتسرب فى الحيز المطلوب منع التسرب منه وذلك عن طريق الياى الحلقي .

تركيب حلقات منع التسرب القطرية :
المطلوب :

تركيب مانع تسرب قطرى على عمود متعدد الأكتاف (مدرج) يدور فى محمل مقاوم للاحتكاك .

(١) تدفع جلبة التركيب ذات النهاية المستدقة ، على النهاية المتدرجة للعمود . ويجب ألا يتعدى الحد الأقصى للزيادة فى القطر الخارجى لجلبة التركيب على قطر العمود الذى ستوضع عليه حافة منع التسرب ٤ مم . وتستعمل جلبة التركيب لحماية حافة منع التسرب من التلف . (شكل ١٨٢) .

(٢) تشحم جميع جوانب جلبة التركيب ، والعمود والفتحة .



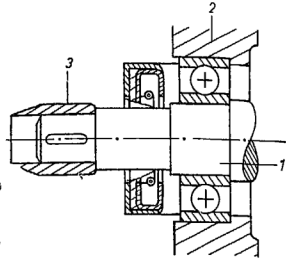


شكل ١٨٢: (a) دفع جلبة التركيب عل العمود

- 1 مبيت المحمل وبه محمل ذو كريات (رولمان بلي)
- 2 العمود
- 3 جلبة التركيب


شكل ١٨٢ : شكل جلبة التركيب ومقاسها

 - 1 حافة مشطوفة
- 2 حافة ملساء
- 3 قطر جلبة التركيب
- 4 قطر نهاية العمود
- 5 قطر العمود الذي تنزلق عليه حلقة منع التسرب

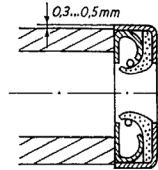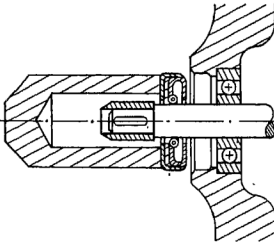

شكل ١٨٣: (b) شكل جلبة الضغط وأبعادها

شكل ١٨٣: (a) دفع حلقة منع التسرب إلى مكانها

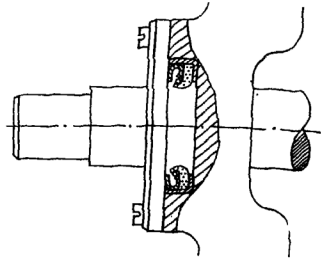

شكل ١٨٤ : إحكام التركيب بواسطة لوح مربوط بمسامير ملولبة

(٣) يجب مراجعة النوع الصحيح لحلقة منع التسرب القطرية ، ثم تشحيم كلها وتدفع على جلبة التركيب .

(٤) تكبس حلقة منع التسرب القطرية في الفتحة المعدة لهذا الغرض في المحمل ، ويستعان في ذلك بجلبة دفع . وتستعمل هذه الجلبة لتحقيق التركيب الصحيح للحلقة القطرية في ثقب المحمل . ويتوزع ضغط الدفع بانتظام على وجه حلقة الحشو كله عن طريق جلبة الدفع (شكل ١٨٣) .

(٥) ويحكم رباط المجموعة في الغالب بواسطة لوح يثبت بمسامير مقلولة (شكل ١٨٤) . ويجب مراعاة النظافة التامة عند تركيب موانع التسرب على العمود ، فقد تتسبب الجسيمات الغريبة في تلف حواف منع التسرب ، مما يقلل إلى حد بعيد من عمل حلقة منع التسرب .

موانع التسرب غير المنزقة :

تنتج موانع التسرب غير المنزقة بالتشغيل المكثف للحزوز (مجارى) في المبيت أو فتحة المحمل ، وقبل التجميع تملأ هذه الحزوز بالشحم . وحلقات الشحم هذه تمنع نفاذ التراب والأوساخ . ويلاحظ أن الخلوص بين مانع التسرب والعمود يجب أن لا يزيد على ٠,٥ مم إلى ٠,٧٥ مم (الشكلان ١٨٥ ، ١٨٦) .


شكل ١٨٥ : حزم منع التسرب

١ الحزوز

٢ العمود

٣ المحمل (الكرسى)

٤ الحشو بشحم

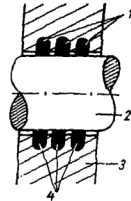


شكل ١٨٦ : صندوق حشو لابرثي (Labyrinth)

١ العمود وبه حلقات منع التسرب

٢ المحمل وبه الحزوز

٣ المسافة بين الحلقة والحزوز (٠,٥ إلى ٠,٧٥ مم)


٤ الحشو والشحم

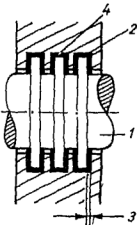

٤ - مرتكزات الأعمدة (المقعدات) :

مرتكزات الأعمدة (المقعدات) هي تلك الأجزاء من المحاور أو الأعمدة التي ترتكز على المحامل . ويمكن التمييز بين مرتكزات الأعمدة وبعضها البعض من وضعها على العمود أو المحور ، أما المرتكز ذو العنق فقد يكون أى جزء من العمود أو المحور ، مثل الجزء الأوسط ، فيما عدا النهايتين (الطرفين) .

 
وتبعا لطبيعة القوى التي تؤثر على مرتكزات الأعمدة يطلق على هذه المرتكزات اسم مرتكزات السند أو المقعدات الارتكازية ومرتكزات الضغط . وفيما يلي بيان لأنواع المرتكزات المستخدمة في الصناعات الهندسية (شكل ١٧٨) .



(c) مرتكز طرفي



 
(b) مقعد إرتكاز أو
مرتكز ضغط




(a) مرتكز سند



 (f) مرتكز حلق




 (e) مرتكز ذو عنق




(d) مرتكز ذو رقة حلقة

شكل ١٨٧ : أنواع مرتكزات العمود

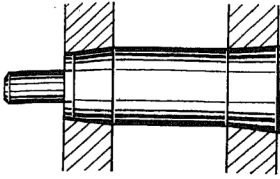


(h) مركب (مسمار) طربوش

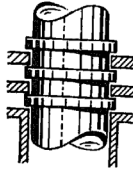

(g) مقعدة ذات حلقات إرتكاز



شكل ١٨٨ : جزء إنتقالى بين العمود
ومركب العمود

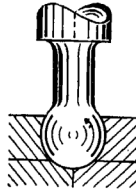

(i) مركب (رسم) كرمى

ويجب أن تكون مركبات الأعمدة ذات مثانة مناسبة لتتحمل الأحمال والعزوم التي تتعرض لها . وتختص مركبات الأعمدة والمحاور ، وخصوصاً تلك التي تتعرض للسرعات العالية ، لمعاملات خاصة بالسطح مثل التصليد بالتردة أو الطلاء بالكروم الصلب ، بغرض تحسين جودته . ويجب بذل عناية كبيرة عند تشغيل الجزء الانتقالي بين المركبات وجسم العمود . ويأخذ هذا الجزء الانتقالي شكل شطب (شطف) مقعر بنصف قطر معين (شكل ١٨٨) .

وفي أثناء التشغيل المكثف قد تحدث شروخ دقيقة في الأجزاء الانتقالية تتسبب في حدوث انفكسات ، وخصوصاً في حالة المركبات المصلدة .

ويتوقف الخلوص بين مركب العمود والمحمل على المكنة أو على وظيفة المركب ، وينبغي تحديده . وعلاوة على ذلك فإن التفاوتات المعطاة في جداول الأوزاجات والتوافقات تتحدد بناء على الخلوص بين مركب العمود والمحمل . فإذا كان الخلوص بين المركب والمحمل شديد الصغر ، ففي هذه الحالة تتولد حرارة نتيجة الاحتكاك العالي وبالتالي لا تتمكن مادة التزليق من البقاء بين الأسطح المنزلقة ، فتصبح المحامل جافة . ونتيجة لذلك يلتصق المركب بالمحمل . ولتفادي حدوث ذلك ، يجب الالتزام بشدة بالتفاوتات والتوافقات المحددة على الرسم الفني أو الرسم التخطيطي عند تشغيل مركبات الأعمدة مكنياً .

ه - المحامل (الكرامى) :


(أ) مبادئ عامة :

تحمل الأجزاء المكنية الدوارة مثل طارات السيور ، والمجالات المسننة (التروس) والحدافات . . . الخ على محاور أو أعمدة تستند متركزاتها على محامل مناسبة . وتختلف تصميمات المحامل وفقا للغرض من إستخدامها وظروف تشغيلها (كأن تدور الأجزاء المكنية بسرعات عالية أو منخفضة ، أو أن تتميز بدرجة عالية من الدقة أو منخفضة . وتقسم المحامل إلى مجموعتين رئيسيتين ، هـ : المحامل البسيطة والمحامل المقاومة للاحتكاك .

وفى حالة المحامل البسيطة العادية ، يتلامس مركز العمود تلامسا منزلقا ومباشرا مع سطح المحمل .

أما فى حالة المحامل المقاومة للاحتكاك فترتب الأجسام ذات الأشكال المتباينة التى تسمح بالتلامس الدوجى (كرة - مخروط - أسطوانة) بين المتركز و سطح المحمل .

ويتوقف اختيار نوع المحمل على سرعة الأسطح المحتكة والحمل المسلط عليها . ويرجع ارتفاع درجة حرارة المحمل إلى الاحتكاك الانزلاقى . فكلما زادت سرعة الأسطح المحتكة ، وبالتالي الاحتكاك الانزلاقى بين المتركز و سطح المحمل ، زاد ارتفاع درجة حرارة المحمل . ويمكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة عن طريق التزييق . ولكفالة التشغيل الصحيح للمحامل ، يجب عند تصميمها العناية بتزويدها بأسطح كبيرة تكن لتسريب الحرارة منها بشكل فعال وكذلك تزييتها . (شكل ١٨٩) .

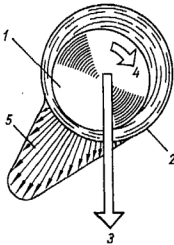

شكل ١٨٩ : توزيع الحمل فى محمل عادى بسيط

- 4 إتجاه دوران العمود
3 الإتجاه الرئيسى المسلط ، منحى الحمل

- 1 العمود
2 المحمل
3 اتجاه الحمل المسلط

(ب) المحامل البسيطة العادية : .

(١١) خصائصها وأنواعها :

تستعمل هذه المحامل أساسا مع الأعمدة ذات سرعات الدوران المنخفضة . وتقسم هذه المحامل في الواقع بسمة خاصة ، وهى أنها تصمم بأسطح تحميل كبيرة ، لتحتمل الأحمال الكبيرة حتى ولو كانت هذه الأحمال صدمية . لهذا السبب تستعمل المحامل البسيطة العادية في الغالب في إنشاء المكونات الثقيلة ، والتوربينات . . الخ . وتتميز هذه المحامل بميزة أخرى وهى ارتفاع مستوى دقتها وإمكان صنعها بشكل يسمح بضبطها . والمحامل من هذه النوع أقل من المحامل المقاومة للاحتكاك حساسية للجسيمات الغريبة .


وتعمل المحامل العادية البسيطة دون صوت ، فالتغطية الرقيقة من مادة التزيق الموجودة بين الأسطح الانزلاقية لها القدرة على تخفيض الصوت علاوة على منع الأوساخ من التغلغل . ويمكن التقليل نسبيا من أبعاد هذه المحامل . وعيب المحامل البسيطة العادية هو حاجتها إلى التزييت المستمر ، وإلا التصقت الأسطح المنزلقة ببعضها بعض . والعيب الثانى لها هو أن الاجهادات العالية قد تلحق نتيجة دوران الأعمدة بشكل غير صحيح فتتسبب في كسر مرتكز العمود (شكل ١٩٠) .

ويمكن تقسيم المحامل على اختلاف أنواعها طبقا لطريقة تركيبها . أو سمات تصميمها أو إتجاه الحمل المسلط عليها . .


طبقا لطريقة التركيب تنقسم المحامل إلى كراسى التحميل (شكل ١٩١) ، ومحامل التلقيم (شكل ١٩٢) ، والمحامل ذات الشفاه (الفلانشات) (شكل ١٩٣) .

وكراسى التحميل هى أكثر هذه الأنواع استخداما .


وطبقا لسمات تصميمها ، تنقسم المحامل إلى محامل غير مشقوفة (محامل إرتكاز من قطعة واحدة) (شكل ١٩٤) ، ومحامل مشقوفة (محامل قاعدة أو كرسى تحميل) (شكل ١٩٥) ، ومحامل مجلب ثابتة (شكل ١٩٦) ومحامل مجلب ذاتية المحاذاة (شكل ١٩٧) .

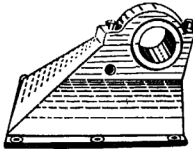


شكل ١٩١ : كرسى تحميل

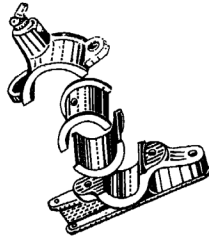



شكل ١٩٠ : محمل عساذى بسيط (الأجزاء مفككة)

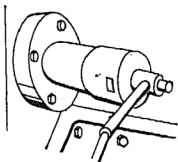


شكل ١٩٣ : حمل بشفة

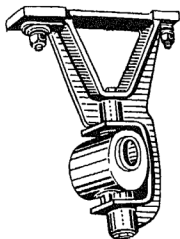


شكل ١٩٢ : حمل تعليق (حمل معالق)

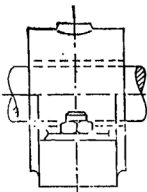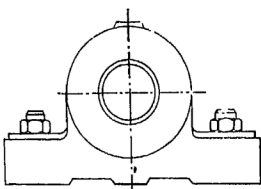


شكل ١٩٤ : حمل غير مشقوق (حمل ارتكاز من قطعة واحدة)

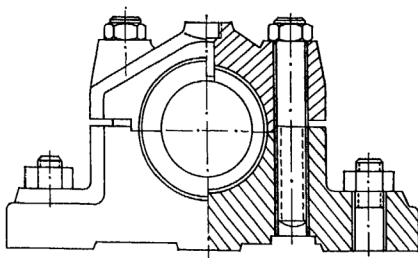


شكل ١٩٥ : حمل مشقوق (كرسي تحميل)

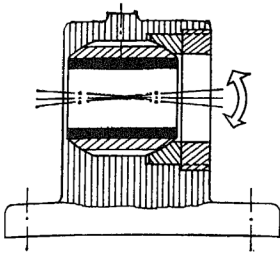


شکل ۱۹۷ : محمل بجلب ذاتية المحاذاة

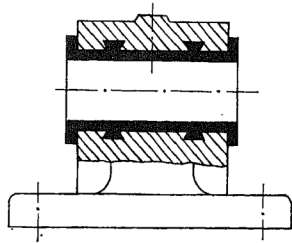


شکل ۱۹۶ : محمل بجلب ثابتة

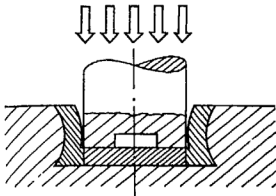

شکل ۱۹۹ : محمل محوری (محمل دلیع)

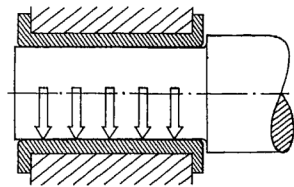

شکل ۱۹۸ : محمل قطری

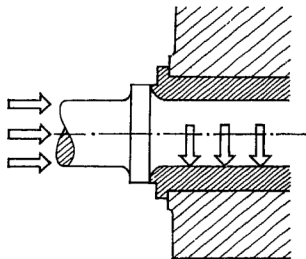


شکل ۲۰۰ : محمل محوری و القطری معا


ويمكن للمحامل ذات الجلب ذاتية المهاداة موازنة الانحرافات الصغيرة للأعمدة .
وتنقسم المحامل من حيث إتجاه الحمل المسلط عليها إلى الأنواع الآتية :
- محامل قطرية (شكل ١٩٨) وتعرف كذلك باسم محامل السند . وتسلط الأحمال عليها في الإتجاه العمودي على محاورها الطولية .
- محامل محورية (شكل ١٩٩) تعرف كذلك باسم محامل الضغط . وهي تصمد للأحمال المحورية والتي تحاول زحزحة المركز أو العمود أو المحور عن موضعه في الإتجاه الطولي .
- محامل محورية وقطرية (شكل ٢٠٠) تصمد لكل من الأحمال المحورية والأحمال القطرية المسلطة على الأعضاء الدائرية .
وفي الصناعات الهندسية تستخدم أساسا المحامل القطرية التي ترتب في وضع أفقي . وتحقق المحامل القطرية إلتزانا أكبر مما تحققه محامل الضغط التي لا تعمل إلا كسائد .

(ب) جانب التحميل وأغلفة التحميل القشرية :

تركب الجلب (في حالة المحامل غير المشقوقة) وأغلفة التحميل القشرية (في حالة المحامل المشقوقة) في فتحات التحميل (الشكلان ٢٠١ ، ٢٠٢) للحصول على خواص مقاومة احتكاك جيدة لمركز التحميل .

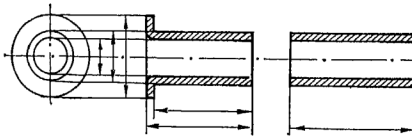

شكل ٢٠١ : جلبة تحميل وأبعادها

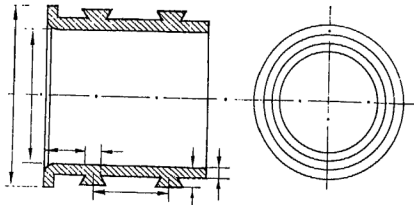

شكل ٢٠٢ : جلبة تحميل قشرية وأبعادها

وتصنع جلب التحميل وأغلفة التحميل القشرية في معظم الأحيان من مادة مخالفة لتلك المستعملة في صنع مبيت الحمل . ويجب أن تحقق المواد التي تصنع منها المحامل الاشتراطات الآتية :

(١) يجب أن تكون لهذه المواد خواص مقاومة احتكاك جيدة لتسمح للمركز بالانزلاق بسهولة ، وأن تكون مقاومتها للاحتكاك بسيطة ، وألا تسخن بشدة ، وأن يكون معدل تآكلها منخفضا . كما يجب أن تكون مقاومتها للانضغاط ومتانتها وصلادتها عالية .

(٢) في أثناء التشغيل يجب ألا تكون هذه المواد عرضة للتغيرات الشديدة ، وألا تنصلا إلا بالقدر اليسير .

(٣) يجب أن تكون لهذه المواد خواص مقاومة إحتكاك متصلة في حالة عدم وجود مادة التزيق (التزييت) حتى لا تلتصق (تزرجن) في الحال . وتسمى هذه الخاصية مقاومة (الزرجنة أو مقاومة التخديش .

(٤) عند تليين المكنة ، يجب على المواد المصنوعة منها محاملها أن تهبط نفسها جيدا وفقا للمركيزات الدائرية . وبمعنى آخر يجب أن تتميز هذه المواد باستمدادها الجيد للتوافق مع طبيعة المركيزات . ولتحقيق هذه الاشتراطات فقد استحدثت سبائك عديدة لصنع المحامل . وتركيب هذه السبائك وخصائصها مشروحة في قسم المواد من هذا الكتاب .

(ج ج) تمرين على التجميع :


عند تركيب جلب التحميل وأغلفة التحميل القشرية ، يجب الالتزام بشدة بالأبعاد المحددة في الرسومات الفنية . وفي أثناء التجميع يجب أن لا تتلف أسطح التحميل . وعند تجميع المحامل ، يجب التأكد مرارا من صحة محاذاة فتحات المحامل المصممة لحمل العمود ، ومن ملامسة مركيزات العمود لجلب التحميل أو أغلفة التحميل القشرية بالطول الكلي لأسطحها الداخلية .

الأخطاء الشائعة عند تركيب المحامل (شكل ٢٠٣) :

(أ) عدم كفاية ملامسة سطح التحميل . ويصعب على سطح التحميل حمل المركز بأكمله نتيجة لعلامات الاصطكاك الموجودة عليه . وقد ينشأ بالتالي إحتكاك جاف يسبب تآكل الحمل قبل أوانه .


(ب) ميل الحمل بالنسبة لمحور العمود الطولي . ونتيجة لهذا ، يصعب على المركز الدوران ، وينشأ إحتكاك شديد ، وتصبح مادة التزيق غير كافية فيسخن المركز أكثر من اللازم .

(ج) عدم بذل العناية الكافية عند تركيب الحمل ، فتتلف مادة التحميل في الجانب المدفوعة منه . ونتيجة لهذا ، يمحز الحمل عن التحميل الصحيح للمركز ، ولا يصبح المركز في الواقع محمولا إلا على المساحات المفلطحة ، وبذلك يسخن الحمل ويتآكل قبل أوانه .

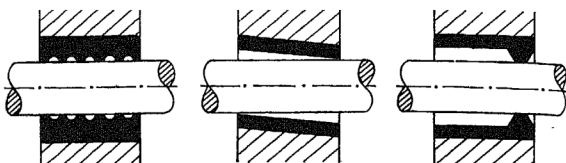

كل ٢٠٣ : الأخطاء الشائعة في تركيب المحامل (الكراسي)

ويجب وجود خلوص معين بين جلبة التحميل أو غلاف التحميل القشري وبين المرتكز .
يتوقف المقدار الفعلي لخلوص المحمل على تزييته ، وعلى سمك جدار سبيكته ، وقطر المرتكز .
سرعة الدوران . وتؤثر درجة تشطيب سطح المحمل أو المرتكز على مقدار هذا الخلوص .
وقد أظهرت الخبرة أن الخلوص يجب أن ينحصر بين ٣٪ ، ٤٪ ، من قطر المرتكز .
وإذا لم تحدد أى بيانات فنية خاصة ، فإنه يمكن الاستعانة بالجدول الآت لاعطاء الخلوص النصف القطرى (شكل ٢٠٤) .

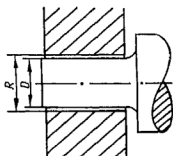

شكل ٢٠٤ : تمثيل تخطيطي للخلوص القطرى

R		D		R		D	
الخلوص نصف القطرى (م)		قطر المرتكز (م)		الخلوص نصف القطرى (م)		قطر المرتكز (م)	
٠,٣٪	٠,٤٪			٠,٣٪	٠,٤٪		
٠,٢٠	٠,١٥	٥٠	٠,٢٢	٠,١٥	٠		
٠,٢٤	٠,١٨	٦٠	٠,٢٤	٠,١٣	١٠		
٠,٢٨	٠,٢١	٧٠	٠,٢٦	٠,١٥	١٥		
٠,٣٢	٠,٢٤	٨٠	٠,٢٨	٠,١٦	٢٠		
٠,٣٦	٠,٢٧	٩٠	٠,٣٠	٠,١٧	٢٥		
٠,٤٠	٠,٣٠	١٠٠	٠,٣٢	٠,١٩	٣٠		
٠,٤٨	٠,٣٦	١٢٠	٠,٤٠	٠,١٥	٣٥		
٠,٦٠	٠,٤٥	١٥٠	٠,١٦	٠,١٢	٤٠		
			٠,١٨	٠,١٣	٤٥		

والخلوص المحورى أو الجانبي عديم الفائدة بالنسبة للمحامل القطرية . ومع ذلك يجب أن لا يكون الخلوص المحورى شديد الصغر ، وإلا نشأ احتكاك آخر فى جلب التحميل القشرية .

ويجب ، كمقاعدة ، مراعاة النظافة التامة عند تجميع المحامل . وقبل دفع العمود فى مكانه يجب تنظيف المحامل بوسيلة مناسبة ، مثل إستخدام زيت البرافين . وبناء على صغر خلوص التحميل يصبح واضحا أن أى جسيمات غريبة حتى ولو كانت متناهية الصغر ، قد تسبب التصاق الأجزاء المتزاوجة .


التمرين الأول : تركيب جلب المحامل

المطلوب :

دفع جلبتين فى مبيتى محملين ومنعهما من الدوران ثم تركيب العمود .
تشطب فتحتا مبيتى المحملين بالمقاس الخارجى لسطحي الجلبتين ، ويجب أن تكون فتحتا الجلبتين مشطبتين إستقراييا ، وبعد التركيب تشطبان تشطبيا نهائيا (شكل ٢٠٥) .

(١) دفع جلبتى التحميل فى مبيتيهما


يزال الرايش بمناية من أجزاء المحملين والجلبتين ، وتشحم الأسطح المتزاوجة . ويوضع مبيتا المحملين على مسند ثابت ثم تدفع الجلبتان فى مكانهما بواسطة سنبك مناسب يولج فى فتحة نبلة المحمل - ويجب أن يكون التوافق الناتج توافقا قسريا شديدا (شكل ٢٠٦) .

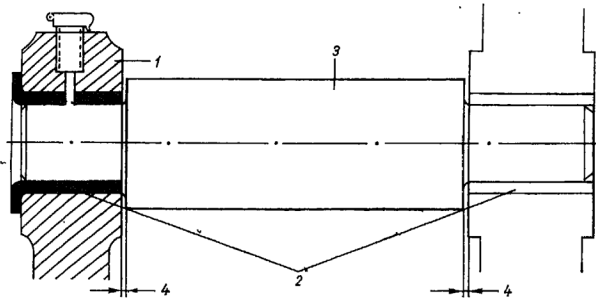

شكل ٢٠٥ : محمل (كرسى) مجمع

١ المحمل ٣ العمود

٢ جلبتا التحميل ٤ خلوص التحميل المحورى

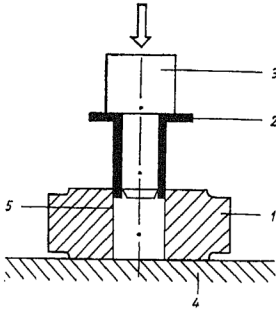

شكل ٢٠٦ :
دفع جلب التحميل إلى مكانها

- 1 المحمل
- 2 جلب التحميل
- 3 السنك
- 4 ساند متين
- 5 سطح الأزواج



(٢) تثبيت الجلبتين
تدفع الجلبتان في مبيى المحملين ثم تمنعان من الدوران بواسطة مسبارين ملوليين لكل منهما رأس اسطوانى . ويثقب ثقباً المسبارين الملوليين اللذين يتخللان حلقة الجلبة عند عمل فتحة المحمل .
وفضلاً عن تثبيت الجلب بواسطة المسامير الملولة ذات الرؤوس الأسطوانية ، فإنه يمكن أيضاً منعها من الدوران بواسطة الأصابع (البنوز) المستدقة أو الجوايط (شكل ٢٠٧) .
(٣) ثقب ثقبى التزليق :

يثقب ثقبان نافذان خلال مبيى المحملين وجلبتهما بواسطة مثقاب صغير . ثم يوسع الجزء العلوى من كل ثقب بمثقاب ذى مقاس أكبر يكون قطره مساوياً لقطر الأصغر لسن قلاووظ حلمة (نبل) التزليق . وبعد ذلك تربط الحلمة (النبل) في مبيت المحمل للتأكد من صحة تركيبة . وبعد إختبار عمل حلمة (نبل) التزليق ، تفك ويحتفظ بها لحين التجميع النهائى (شكل ٢٠٨) .

(٤) تشطيب فتحتا الجلبتين بالمقاس المطلوب
تبرغل الجلبتان معاً بالمقاس النهائى . ويجب فى هذه العملية بذل عناية خاصة للتأكد من أن جودة سطحى الجلبتين قد وصلت إلى المستوى القياسى لها ، وأن الفتحتين محاذيتان لبعضهما البعض وعلى إستقامة واحدة تماماً (شكل ٢٠٩) .


(٥) مراجعة الوضع الصحيح للفتحتين
نظراً لأن قطر المرتكزين فى هذا التمرين (شكل ٢٠٥) أقل من قطر العمود ، لذلك يستخدم محدد قياس سدادى لمراجعة الوضع الصحيح للفتحتين . ويوضع محدد القياس السدادى فى كلتا الفتحتين لمراجعة وضع كل منهما بالنسبة للأخرى أو بالنسبة لمربط (مرجع) القياس (شكل ٢١٠)

(a) الإحكام بواسطة لولب ذى رأس أسطوانى

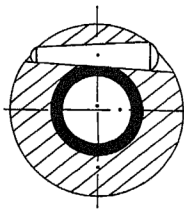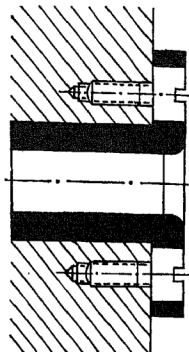

(b) الإحكام بواسطة لصيغ مسلوب


(c) الإحكام بواسطة جويط

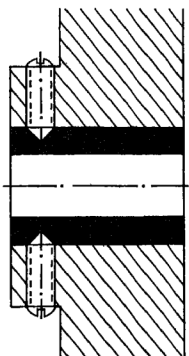


شكل ٢٠٧ : إحكام جلب التحميل

(٦) التجميع النهائى :


بعد تنظيف جميع الأسطح (أسطح المرتكزات والمحامل) والتفتيش على جميع الأجزاء بعناية ، يركب المموذ فى فتحتى المجمعين ، ثم يراجع الخلو صان المحورى ونصف القطرى وكذلك خواص مقاومة الاحتكاك (انظر شكل ٢٠٥) .

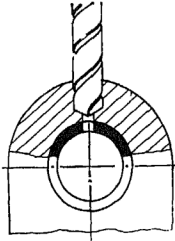

(b) التثقيب النهائي للثقب
النسالة

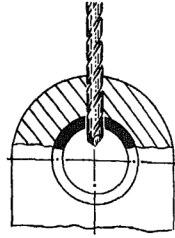

(a) تثقيب الثقب النافذ

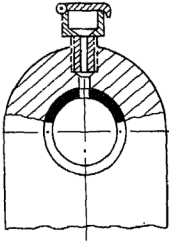


(c) حلقة التزييت وهي مركبة بغرض الإختبار

شكل ٢٠٨ : تركيب حلقة (لأكود) التزييت



شكل ٢٠٩ : برغل بشاقة دليلية

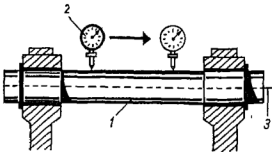


شكل ٢١٠ :

إختبار الوضع الصحيح للثقب

1 محدد قياس سدادى

2 محدد قياس ذو قرص مدرج

3 مرجع الإستناد

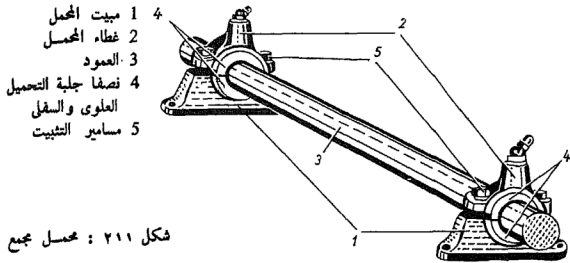

شكل ٢١١ : محمل جمع

التمرين الثاني : تركيب محمل مشقوق :


يعتبر تركيب أغلفة التحميل القشرية أكثر تعقيداً من تركيب جلب المحامل . فيجب أن تركيب أغلفة التحميل في مباتي المحامل أولاً ، وبعد ذلك تركيب المرتكزات .

المطلوب :

إعادة تركيب عمود في كراسي تحميل ذات أغلفة تحميل قشرية جديدة مصبوبة من قبل ومشطبة تشطيباً إستقرائياً . هذه الأغلفة القشرية مزودة بثقوب تزييت . وتوجد بأغلبية كراسي التحميل مشفلة مكتياً (شكل ٢١١) .

(١) ضغط أغلفة التحميل القشرية في المباتي :

تبدأ العملية بضغط أغلفة التحميل القشرية في مباتيها مع العناية بتطابق ثقوب التزييت مع مجارى التزييت . وهناك عامل آخر مهم وهو التأكد من الارتفاع الصحيح للجزئين المتقابلين من المحمل المشقوق . فإذا كان ارتفاع هذين الجزئين المكونين لمحمل شديد الكبر فإنهما قد يتشوهان عند إحكام ربط غطاء المحمل . وإذا كانت أغلفة التحميل القشرية مزودة ببروزات تمنعها من الدوران ، فيجب التأكد من صحة تركيب هذه البروزات في التجاويف الموجودة بالمباتي (شكل ٢١٢) .

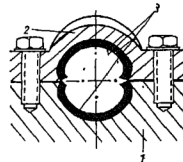


شكل ٢١٢ : تشوه شكل نصفي جلبة التحميل في المبيت

1' المبيت
2 غطاء التحميل
3 نصفاً جلبة التحميل
العلوى والسفلى

(a) كشط اللقمة بواسطة مكشطة
ملقعة (رشكئة ملقعة)



(b) نموذج التماس التحميل
(٢٥ × ٢٥ م)

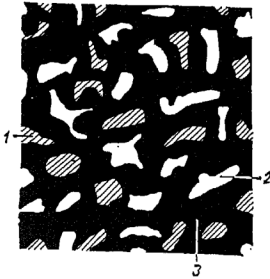

- 1 النقط العالية (مواضع التحميل) وهي التي أزيل منها الحبر (مادة الإظهار)
- 2 النقط المنخفضة وهي التي لا يصل إليها الحبر
- 3 النقط المتوسطة حيث يتجمع بها الحبر

شكل ٢١٣ : توليق لقمة الحمل مع مركز السمود

٢ - تجهيز فتحات متركزات الأعمدة

يوصى باستخدام عدد التشطيب المتناهية الدقة لإجراء عمليات الثقب أو الخراطة أو التجليخ لخلق التحميل القشرية المركبة في المبيت والمثبتة بإحكام بواسطة أغشية الحمل . وفي هذه الحالات التي يصعب فيها التشطيب الدقيق يجب تشطيب أغلفة التحميل القشرية - التي شغلت من قبل تشويلا إستقرائيا بالخراطة الاستقرائية مثلا بواسطة مكاشط (راشكتات) على شكل ملقعة . وتعلم المواضع المرتفعة على السطح الداخلي للأغلفة القشرية بواسطة الحبر ، وتزال بكشطها بمكشطة (راشكتة) يدوية على شكل ملقعة . ويحتاج هذا العمل إلى مهارة عالية . ويبدأ العمل بدهان محدد القياس السداسي بالحبر ، ثم إيلاجه في الفتحة وإدارته بعناية فيترك الحبر علامات في الفتحة . وبعد فك الحمل تكشف مواضع التحميل البارزة (العالية) من كل غلاف من أغلفة التحميل القشرية بواسطة مكشطة يدوية على شكل ملقعة . ثم يعاد تجميع الحمل في نفس الوضع . ويعاد تحديد المواضع العالية في الفتحة بواسطة الحبر الموجود على محدد القياس . وبالتالي يفك الحمل مرة ثانية وتزال هذه المواضع بالكشط . ويتكرر هذا العمل حتى يظهر سطح التحميل بعلامات تحميل مناسبة .


وتؤخذ من السطح مساحة مقدارها 25×25 مم كمرجع لإنجاد عدد علامات التحميل المطلوبة لسطح احتكاك مرض . ويجب أن تكون بالأسطح المحتكة ذات الدقة المقبولة من ٨ إلى ١٠ علامات تحميل في هذه المساحة . وفي هذه الحالة يكون سطح التحميل البُعَل في الحمل مثلا حوالي ٦٠٪ من مساحة السطح الكلى . ويزداد سطح التحميل الفعل بعد تليين العمود في الحمل بشرط أن تكون سبيكة الحمل مطابقة للمواصفات . وبعد تشطيب الفتحة ، يجب تعليم الغلاف القشري العلوى والسفل لكل حمل تمييزهما والتعرف عليهما . ويمكن وضع علامة التمييز على أوجه نهايات أغلفة التحميل القشرية (شكل ٢١٣) .

٣ - الشد الابتدائي في أغلفة التحميل القشرية


إذا فك رباط أحد جاذبي الغطاء قليلا ، فيجب أن تظهر ثغرة هوائية صغيرة بين جزءي التحميل . ويتوقف اتساع هذه الثغرة على مقاس الحمل ، ويقدر بأجزاء من عشرة من المليمتر ، وهو يدل من جهة على أن إنضغاط أوجه نهايات أغلفة التحميل القشرية في مقابلة بعضها البعض نتيجة لإحكام الغطاء في المبيت عن طريق المسامير بحيث تظل الأغلفة ثابتة في المبيت ، كما يدل من جهة أخرى على أن ضغط التلامس ليس كبيرا بالشكل الذي يشوه الأوجه المتاخمة لأغلفة التحميل القشرية . وإذا تدر الحصول على الشد الابتدائي اللازم ، ففي هذه الحالة يجب خلخ غلاف التحميل القشري الموجود في الغطاء وإعادة تجليخ هذا الغطاء . أما إذا ثبت أن الشد الابتدائي عال ، فيجب إعادة تشطيب أوجه نهايات أغلفة التحميل القشرية (شكل ٢١٤) .

٤ - ضبط خلوص الحمل :

الضبط الصحيح لخلوص الحمل هو أحد العوامل الضرورية للدوران الصحيح لمتركزات العمود في محاملها . وبعد تركيب العمود في محامله تربط الأغشية بإحكام في مواضعها .

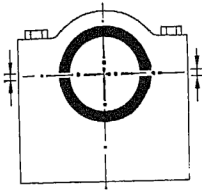


(b) الشد الابتدائي غير كاف

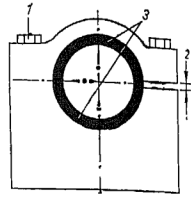

(a) الشد الابتدائي الصحيح

- 1 لولب يحكم الربط
- 2 ثغرة هوائية
- 3 نصفاً جلبية التحميل العلوى والسفلى

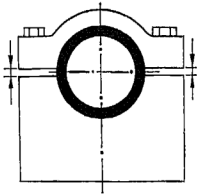


(c) الشد الابتدائي أكثر من اللازم

شكل ٢١٤ :

ضبط الشد الابتدائي في نصفى جلبية التحميل

ثم يولج المحبس المطابق للمقاس المطلوب لخلوص الحمل في الثغرة بين مرتكز العمود وبين غلاف التحميل القشرى . فإذا أولج المحبس وظهرت مقاومة بسيطة لحركة العمود عند إدارته باليد ، نحينئذ يكون الخلوص مطابقاً للمطلوب . أما إذا أدار العمود بسهولة . ففي هذه الحالة يكون الخلوص أزيد من اللازم ، ومن ثم يجب إعادة تشطيب غطاء الحمل وغلاف التحميل القشرى (شكل ٢١٥) .

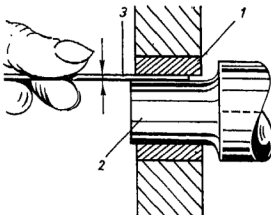

شكل ٢١٥ : ضبط خلوص التحميل

- 1 جلب التحميل
- 2 مرتكز العمود
- 3 محبس (محدد لقياس تحسنى)

٥ - التجميع النهائي :


بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة بالتسلسل المذكور يفك المحمل مرة أخرى ، وتنظف جميع الأجزاء بمناءية وتراجع . وبعد ذلك تجمع الأجزاء نهائيا مع مراعاة منتهى الدقة والنظافة (عدم وجود رايش بالحواف ، وأسطح تامة النظافة ، وعدم اختلاف أغلفة التحميل القشرية) وفي النهاية تراجع الأجزاء المكنية المجمعة من حيث سلامة الدوران وصحته ، وصحة خلوص المحمل ، وكذلك من حيث مطابقة الأبعاد لتلك الأبعاد المحددة .

(دد) التزليق (التزييت) :

يجب أن لا تزيد درجة حرارة المحامل في أثناء التشغيل على درجة حرارة الماء الفاتر . ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في وجود تزليق (تزييت) كاف ، فضلا عن التركيب الصحيح لمركزات العمود في محاملها ، وعلى الأخص في المحامل البسيطة العادية . وتكون مادة التزليق طبقة رقيقة على المركز الدائر . ومع زيادة سرعة الدوران يصل ضغط مادة التزليق الناشئ في خلوص المحمل إلى القدر الذي يتقدم معه التلامس المباشر بين معدن مركز العمود وبين أغلفة التحميل القشرية . ويصبح المركز طافيا على طبقة الزيت الرقيقة . لذلك يسمى الاحتكاك في هذه الحالة الاحتكاك المائع (شكل ٢١٦) .

(هه) نظم التزليق :


هناك نظم متعددة لتوصيل مواد التزليق إلى الأجزاء المطلوب تزليقها . فالمكنات الحديثة تزود عادة بوسائل تزليق أوتوماتية تعمل على توصيل مادة التزليق إلى كل محمل عن طريق مضخة وخطوط مواسير مناسبة . وعند إصلاح مثل هذه المكنات يجب التفتيش على المحامل للتأكد من عدم انسداد خطوط المواسير . وفي التصميمات القديمة للمكنات كان التزليق بالنسبة للمحامل ومواضع التزليق الأخرى كل منها على حدة .

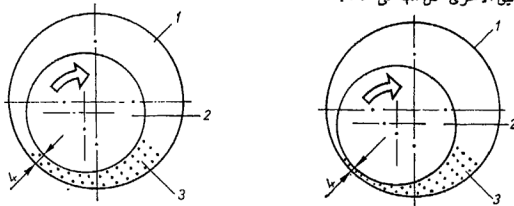


(ا) وضع مركز العمود عند السرعة المنخفضة (ب) وضع مركز العمود عند السرعة العالية

١ المحمل
٢ العمود
٣ طبقة التزييت
٤ أرق منطقة في طبقة التزييت الرقيقة


شكل ٢١٦ : أوضاع مركز العمود في حالة الاحتكاك الزلق

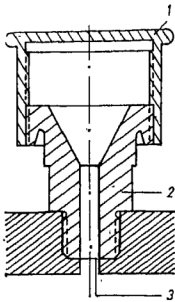

شكل ٢١٧ : قلعح (كاس) الشحم
1 القلعح (الكاس) 2 الجزء الأسفل 3 الثقب

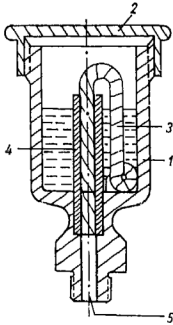

شكل ٢١٨ : فتيلة الزيت
1 وعاء الزيت 2 الفطاء 3 الفتيلة
4 ماسورة الفائض 5 الثقب

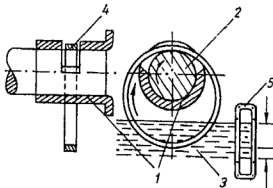

شكل ٢١٩ : محمل بحلقة تزيت
1 الجزء الأسفل لمبيت المحمل
2 العمود
3 مجمع الزيت
4 حلقات سائبة على العمود
5 زجاجة رؤوية الزيت

قُدح الشمع (شكل ٢١٧) . يملأ القُدح بالشمع ، ويربط الغطاء بالجزء الأسفل (القُدح)
ينضغط الشمع فيندفع من خلال الثقب إلى المحمل .


التزليق بالفتيلة (شكل ٢١٨) . وفيه تمتص الفتيلة الزيت من وعاء الزيت الممتلئ
ثم توصله إلى المحمل من خلال ماسورة الفائف المربكة في الثقب .

تزليق المحمل بالحلقة (شكل ٢١٩) . تتحرك الحلقة المربكة على العمود بحرية ، والجزء
الأسفل منها مغمور في زيت التزليق . وعند دوران العمود تلف الحلقة حوله ببطء ، فيكشط
العمود الزيت الملتصق بالحلقة ليسرى في الثغرة الموجودة بين غلاف التحميل وبين المرتكز .
ويجب مراجعة مستوى الزيت من خلال ميين الزيت الزجاجي . ويتميز نظام التزليق بالحلقة
بالكفاءة إذا كانت سرعة العمود بين ١٠ و ٦٠٠٠ لفة في الدقيقة .

(ج) المحامل المقاومة للاحتكاك

(١١) مقارنة بين المحامل البسيطة العادية والمحامل المقاومة للاحتكاك .

تستعمل المحامل المقاومة للاحتكاك ، مثل المحامل البسيطة العادية ، لحمل المحاور والأعمدة
أو توجيهها أو سندها ، وتشتمل المحامل المقاومة للاحتكاك على أجسام دحرجية ترتب
بين المرتكز وبين مبيت المحمل (شكل ٢٢٠) .

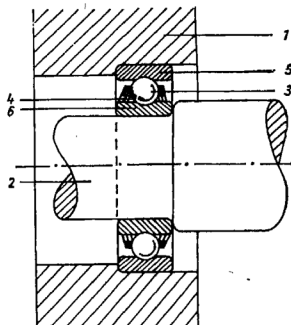

شكل ٢٢٠ : أجزاء المحمل المقاوم للاحتكاك

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 مبيت المحمل | 4 لفص الكريات (البلى) |
| 2 مرتكز العمود | 5 مدرجة الكريات الخارجية |
| 3 العناصر الدروجية (البلى) | 6 مدرجة الكريات الداخلية |

مقارنة بين مزايا وصيوب الحمل البسيطة العادية
والحمل المقاومة للاحتكاك


المزايا	الحمل البسيطة العادية	الحمل المقاومة للاحتكاك
المزايا	هادئة في تشغيلها وعديمة الاهتزاز ، ويتوقف ذلك على المادة والتصميم . وهي تحقق الدوران الصحيح ، وقليلة الحساسية للصدمات والأحمال الزائدة بصفة مؤقتة كما أنها قليلة الحساسية للتلف بسبب الأجسام الغريبة ، ويمكن عمل تصليحات للحمل مقاومة للتآكل والأحماض ، كما أنها تسمح بعمل محامل بأقل مقاسات ، وتكاليف إنتاجها منخفضة (يمكن عملها في أي ورشة إصلاح) .	ينخفض معامل الاحتكاك فيها بمقدار ١٠٪ . يتوقف معامل الاحتكاك في النطاقات الصغيرة والمتوسطة على السرعة أو الحمل أو الحرارة ، والاحتكاك فيها صغير عند بدء الحركة ، وفيها تقل الحاجة إلى التزييق . وهي تتميز بسهولة الصيانة وأبعادها القياسية تحقق التبادلية ، ويمكن حفظ قطع الغيار منها بدون أي صعوبة ولا يستطيع صنعها إلا المتخصصون المختصون ، وهي يمكن أن تعمل بدون توقف .
العيوب	يجب المحافظة على تزييقها ، ويتوقف معامل الاحتكاك فيها على السرعة والحمل والحرارة ، ومعامل الاحتكاك فيها أكبر منه في الحمل المقاومة للاحتكاك ، وهي صعبة التبادلية ؛ ولا يوصى بحفظ مخزون منها . وهي تتطلب فترات توقف طويلة .	تتطلب دقة هندسية كبيرة ودرجة تشطيب عالية للسطح المراد تركيبه ومساحة التحميل ، وهي شديدة الحساسية وتلف بسبب المواد الغريبة كما أنها سريعة التأثير بالصدمات ، ولا يمكن تحاشي الصوت الصادر منها ، وإمكانات تركيبها محدودة باعتبارات التصميم . ولا يمكن تصنيعها إلا في المصانع المتخصصة .
مرونة الدوران	إذا كانت المواد مناسبة (مثل سبائك « بابت » أو سبائك المعدن الأبيض وسبائك البرونز والرصاص ، فإنه يمكن الحصول على سرعات عالية بشرط أن تكون الأسطح الاحتكاكية للأعمدة والجلب في منتهى الدقة والملاسة ، ومزلفة ببنية .	تناسب بصفة خاصة السرعات العالية مع أقل تزييق .
عمر الاستخدام	محدود بالأجهادات وخواص المادة المستعملة ، وهو غير محدود في الحالة المثالية . ويمكن موازنة التآكل بوسائل الضبط .	محدود بالكلال والتآكل الذي يحدث للمادة المستعملة .

(باب) تصميم المحامل المقاومة للاحتكاك :

تتكون المحامل المقاومة للاحتكاك عموماً من العناصر الدروجية (الدحرجات) والمدرجات والقفص . وتحيط المدرجات بالعناصر الدروجية . وهناك أنواع مختلفة من العناصر الدروجية يتوقف استخدامها على الحمل وسرعة الدوران ، ونوع المكنة ... إلخ (شكل ٢٢١) . وتصنع العناصر الدروجية من الصلب الكروى أو الصلب النيكل الكروى بحيث تكون أسطحها مجلخة ومصقولة .


ولكفالة التركيب الصحيح للعناصر الدروجية ، فإنها تحجز فى أقفاص . وهذا يحقق التباعد المتساوى بين العناصر الدروجية والعمل الصحيح المتقن للمحمل المقاوم للاحتكاك . ويصنع القفص عادة من ألواح النحاس الأصفر ، أو ألواح الصلب ، والسبائك الخفيفة أو اللدائن (البلاستيك) (شكل ٢٢٢) .

وتحجز العناصر الدروجية والقفص بين المدرجين الخارجى والداخلى . وتصنع المدرجات من الصلب الكروى ذى المرتبة العالية أو الصلب النيكل الكروى ، ثم تصلد ، وبعد ذلك تجلخ وتصلقل . وتزود المدرجات الخارجية والداخلية بتجاويف أو مجارى تعمل كدليل لتوجيه العناصر الدروجية . وفى الصناعات الهندسية يفضل استخدام المحامل ذات الكريات (رولمانات البلى) .

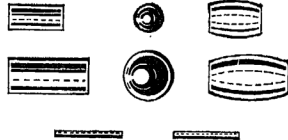

شكل ٢٢١ : أنواع العناصر الدروجية


- (a) كرة
- (b) دحروج أسطوانى
- (c) دحروج برميل
- (d) دحروج إبرى

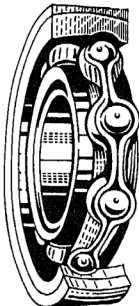


شكل ٢٢٢ : قفص الكرة

(جج) أنواع المحامل المقاومة للاحتكاك


تصنف المحامل المقاومة للاحتكاك بطرق متعددة تختلف باختلاف وجهات النظر . فإذا صنعت المحامل المقاومة للاحتكاك طبقا لشكل المنصر الدروجي ، فإنه يمكن الحصول على الأنواع المبينة في شكل ٢٢٣ .

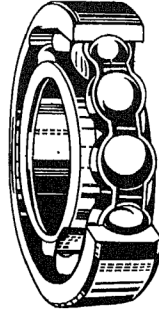


(a) محمل ذو كريات (دولسان بل)

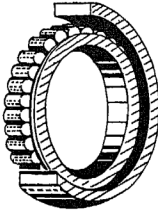

(b) محمل دحروجي (بلح)

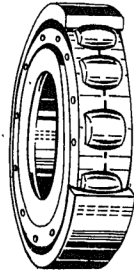

(c) محمل برمبل

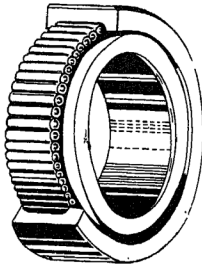

(d) محمل أبري

شكل ٢٢٣ : لقسم المحامل المقاومة للاحتكاك بالنسبة لشكل عناصرها الدروجية

وإذا صنعت المحامل المقاومة للاحتكاك ، طبقا لاتجاه المحمل المستخدم فإنه يمكن الحصول على ما يأتي :

إذا استخدم المحمل عموديا على المحور الطولى ، سى هذا النوع من المحامل باسم « محمل قطرى » (شكل ٢٢٤) .


وإذا استخدم المحمل فى اتجاه المحور الطولى ، سى هذا النوع من المحامل باسم « محمل محورى أو محمل ضغط » (شكل ٢٢٥) .

وهناك سمة أخرى للتمييز بين هذه الأصناف ، وهى طريقة تحميل العناصر الدروجية (الأشكال من ٢٢٦ إلى ٢٢٩) .

وهناك ميزة ملحوظة تميز المحامل المقاومة للاحتكاك من المحامل البسيطة العادية ، وهى أنه يمكن تحميلها بتكاليف أقل من تكاليف جميع المحامل البسيطة العادية .


والاحتكاك فى المحامل المقاومة للاحتكاك أقل منه فى المحامل البسيطة العادية ، فهو يبلغ حوالى $\frac{1}{4}$ الاحتكاك فيها . ولا تحتاج المحامل المقاومة للاحتكاك لنفس أعمال الصيانة المطلوبة للمحامل البسيطة العادية ، خصوصا من ناحية تزليقها . وتبعا لظروف تشغيل المحامل المقاومة للاحتكاك ، فإنه يكفى فى معظم الحالات تشحيمها كل عدة أشهر . وعلى أية حال فالمحامل المقاومة للاحتكاك حساسة للصدمات والتآكل المائل للمركبات .

وعمر استخدام المحامل المقاومة للاحتكاك قصير ، على العكس من المحامل البسيطة العادية . ومساحة التلامس بين مجرى الدروج وبين العناصر الدروجية صغيرة . لذلك تتآكل المحامل المقاومة للاحتكاك باستمرار نتيجة للأحمال الكبيرة ، والسرعات العالية والحرارة المرتفعة (٢٠٠م على الأكثر) ومن ثم يحدث كلال المادة . مثال ذلك ، تقشر أو انفصال سطح مجارى الدروج . وبمهاوة معينة يمكن التمييز بين المحامل المقاومة للاحتكاك التى تعمل بالشكل الصحيح وبين تلك المحامل المعيبة . فصوت الاصطكاك (الخشخشة) سواء كان منتظما أو غير منتظم ، يدل على وجود رايش أو رمل أو أى مواد أخرى غريبة فى المحمل . وصوت الدق الشديد يدل عادة على وجود تراب فى المحمل . وصوت الاحتكاك غير المنتظم يدل على وجود عيب فى العناصر الدروجية نتيجة وجود ذرات غريبة ورايش خشن فى مجرى الدروج . وصوت الصفير يدل على عدم كفاية التزليق أما الصوت المعدنى الذى قد يزداد بحيث يصل إلى ما يشبه صوت الصرير فيدل على أن خلوص المحمل غير كاف (شكل ٢٣٠) .

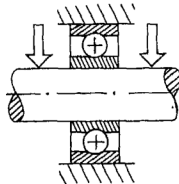


شكل ٢٢٤ : المحمل القطرى -


تبين الأسهم لإتجاه المحمل المسلط

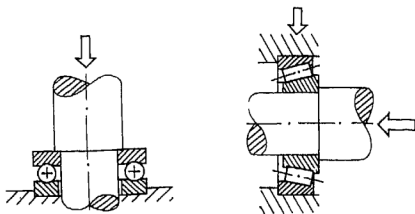


شكل ٢٢٥ : المحمل المهورى - تبين الأسهم إتجاه الحمل المسلط

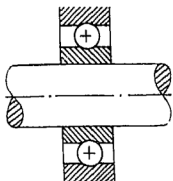


شكل ٢٢٧ : محمل ذو كريات وبه
حزوؤ (مجارى الكريات)

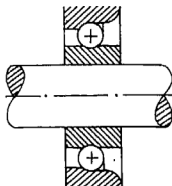

شكل ٢٢٦ : محمل ذو كريات قابل للانفصال

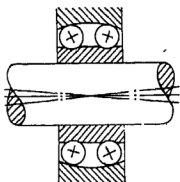


شكل ٢٢٩ : محمل ذو كريات ذات المحاذاة

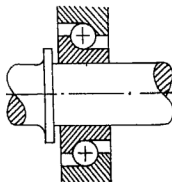

شكل ٢٢٨ : محمل كريات ذو تلامس زاوى

شكل ٢٣٠ :
مراجعة المحمل المقاوم للاحتكاك
لتشغيله بدون صوت

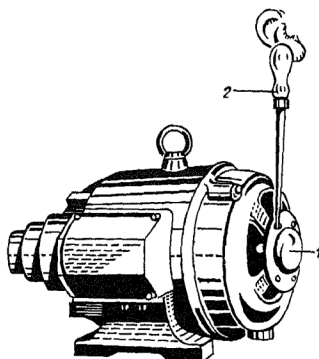

(بب) تمرين على التجميع :


تصنع المحامل المقاومة للاحتكاك بمعرفة المتخصصين في هذا النوع من الإنتاج وتورد ببيتها الجاهزة للتجميع . وتخفض الأبعاد الداخلية والخارجية للمحامل المقاومة للاحتكاك لتفاوتات معينة . ويجب أن يشطب المحمل والمرتكز ليطابق تفاوتات التركيب . وفي حالة استعمال المحامل ذات الكريات (رولمانات البلى) المألوفة ، يجب أن يركب المرتكز في الحلقة الداخلية للمحمل بتوافق إحكام ، في حين تتركب الحلقة الخارجية في المبيت بتوافق إحكام كذلك . وينبغي الوفاء بمتطلبات الدقة المتعلقة بشكل مساحات الارتكاز (مبيت المحمل) ومرتكزات العمود وأبعادها ودرجة تشطبيها .

ومن الأهمية بمكان العناية بالنظافة قبل التجميع وفي أثناءه ، وتنظيف المرتكزات ومبيت المحمل بواسطة زيت البرافين أو بترول مناسب . ويجب أن يزال ووق تغليف محامل الكريات قبل تجميعها مباشرة .

تركيب المحامل المقاومة للاحتكاك :


لدفع المحمل المقاوم للاحتكاك على المرتكز تستعمل بمشابة سنبك قطعة من ماسورة قطرها مساو لقطر الحلقة الداخلية للمحمل المقاوم للاحتكاك تقريبا . ويدفع المحمل في وضعه النهائي بعدة طرق خفيفة (شكل ٢٣١) .

وإذا أريد دفع المحمل ذي الكريات (رولمان بل) على المرتكز ومعه مبيت المحمل في نفس الوقت ففي هذه الحالة يجب أن يدفع كل من مدرجى الكريات الخارجى والداخلى في نفس الوقت . ويوصى بوضع قرص على المحمل المقاوم للاحتكاك لدفع المحمل في مكانه بواسطة قطعة الماسورة السابق ذكرها (شكل ٢٣٢) .

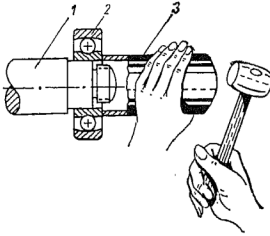

شكل ٢٣١ : دفع المحمل المقاوم للاحتكاك
على مرتكز العمود

- 1 العمود ذو المرتكز
2 المحمل ذو الكريات (رولمان بلى)
3 قطعة من الماسورة

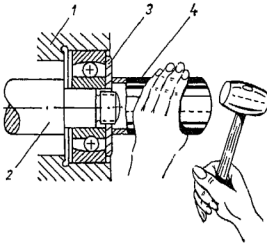

شكل ٢٣٢ :


تبين هذه الطريقة كيفية دفع المحمل
المقاوم للاحتكاك على مرتكز
العمود ومبيت المحمل في وقت واحد

- 1 مبيت المحمل
2 العمود
3 قرص عدل
4 قطعة من ماسورة


وتستعمل طريقة التركيب السابق ذكرها إذا كان عمود المكنة مركبا فعلا . أما في الحالات
التي يدفع فيها المحمل ذو الكريات على مرتكز العمود قبل التجميع النهائي ، فيوضع المحمل على
مسند ثابت ثم يدفع المرتكز في وضع عمودى . وفى هذه الحالة يجب التأكد من التماس التام بين
المسند وبين كل من المدرجين الخارجى والداخلى ، وإلا تلف المحمل المقاوم للاحتكاك
(شكل ٢٣٣) .

ويستفاد من الاختلاف في درجات الحرارة . في تركيب المحامل ذات الكريات كما هي
الحال في تركيب أى جزء مكئى على محور بطريقة الانكماش (انظر باب المحاور) . لذلك تسخن
المحمل في حمام زيتى درجة حرارته من ٧٠° إلى ٨٠° م ، وبعد إخراجها منه تركيب مباشرة
على المرتكزات . ونظرا لارتفاع درجة الحرارة فإن المحمل المقاوم للاحتكاك يتمدد بمقدار
سعين يكفى لدفعه على مرتكز العمود بسهولة كبيرة ، وبعد أن يبرد يتم الحصول على توافق
الإحكام المطلوب على العمود .

وفى حالات كثيرة يزود العمود الواحد بعدة محامل مقاومة للاحتكاك . وفى هذه الحالة
يركب محمل واحد منها فقط بثبات في مبيته . بينما تتركب المحامل الأخرى بطريقة تسمح للعمود

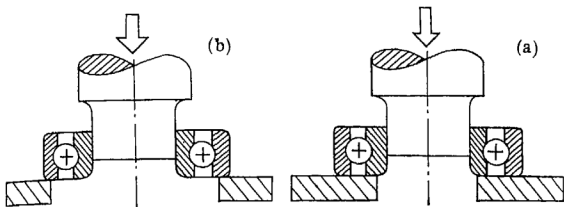

شكل ٢٣٣ : دفع مرتكز العمود إلى مكانه
(a) الطريقة الصحيحة (b) الطريقة الخاطئة

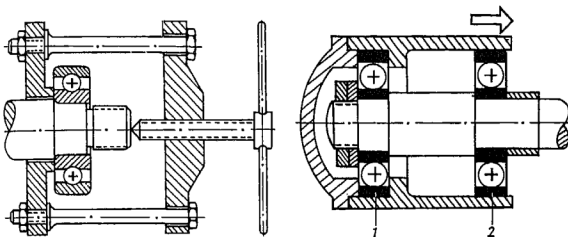

شكل ٢٣٤: المحامل ذات الكريات، الثابتة والسائبة
1 المحمل ذو الكريات الثابت
2 المحمل ذو الكريات السائب


بالحركة في الاتجاه الطولي عندما ترتفع درجة حرارته . ويتم هذا بضبط أبعاد فتحات المبيت وفقاً له .

ويعمل المحمل الثاني ، ويسمى المحمل السائب ، على موازنة أى نقص في دقة التشغيل . ويسمى

هذان النوعان من المحامل باسم « المحمل الثابتة » و « المحمل السائبة » (شكل ٢٣٤) .


وتستعمل موانع التسرب (التى سبق شرحها في باب الأعمدة) لحماية المحامل ذات الكريات من التراب والأوساخ .

وتتطلب عمليات الصيانة ، خلع المحامل المقاومة للاحتكاك بكثرة . وهذا يتطلب بدوره بذل عناية ماثلة لتلك المبذولة عند التركيب .

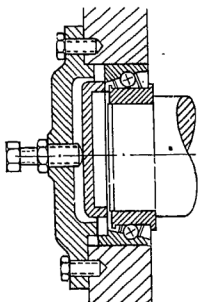

شكل ٢٣٦ :

منزعة (زوجينة) محمل مقاوم للاحتكاك
مركبة على مبيتة المحمل

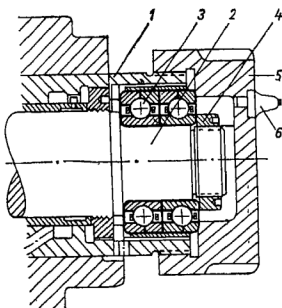

شكل ٢٣٧ : عود إدارة ذو سرعة عالية

مركب على محامل ذات كريات

1 المبيت


2 مرتكز العمود

3 محامل ذات كريات مرتبة بجانب بعضها البعض

4 حلقة زنق لإحكام المحامل على مرتكز العمود

5 غطاء واق

6 حلقة (لاكور) التزييت

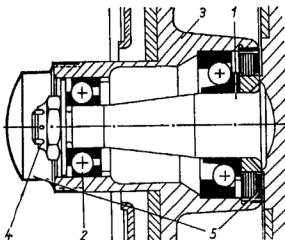

شكل ٢٣٨ : محمل المعجلة الأمامية بعربة نقل (لورى)

1 المحور

2 محمل بكرات وتلامس زاوى

3 المعجلة

4 صمولة ذات رقبة

5 حافظة لمنع الاتربة

وهناك عدة طرق لخلع الحامل المقاومة للاحتكاك باستخدام وسائل جذب مختلفة .
ويبين كل من الشكلين ٢٣٥ ، ٢٣٦ وسيلة خلخع تعرف باسم ترتبية الإخراج
(زرجينة) .

كما يبين الشكلان ٢٣٧ ، ٢٣٨ بعض طرق تجميع الحامل المقاومة للاحتكاك وترتيبها .
٦ - القارنات والقوابض :
(أ) عملها :

تستخدم القارنات والقوابض لتوصيل نهاية الأعمدة ببعضها البعض . وهى تنقل عزوم
الى . وبهذه الكيفية فإنه يمكن مثلا توصيل أى وحدتين ، إحداهما مديرة والأخرى مدارة
(شكل ٢٣٩) .


ويمكن استخدام القارنات الجسيئة فى الحالات التى تكون فيها نهايتا عمود فى مقابلة بعضهما
البعض تماما ، أى على استقامة واحدة ، بينما تقرن نهايات الأعمدة التى تصنع مع بعضها
البعض زوايا معينة باستعمال وصلات قارنة عامة (جامعة الحركة) (شكل ٢٤٠) .

وتسمح القارنات المرنة بوجود اختلافات ضئيلة فى محاذاة الأعمدة سواء كانت هذه
الاختلافات زاوية أو محورية ، لذلك فهى تستعمل فى مثل هذه الحالات ، وقد تزود القارنات
المرنة فى وسطها بطبقات من مادة مرنة وفى هذا النوع من القارنات ينتقل عزم الى من أحد
العمودين عن طريق القارنة إلى العمود الآخر بطريقة سلسلة . وتعمل القارنة على معادلة الاهتزازات
أو الصدمات الناجمة عن الأحوال الصدمية .

وقد يتطلب الأمر فى حالات كثيرة ، أن تعمل مجموعة معينة من آليات تشغيل المكنة
بعض الوقت فقط . لذلك فهى تنشق هذه المجموعة أو تفصل من وقت لآخر . ومن ثم تستخدم
فى هذه الحالات القارنات التى يمكن تمثيقها وفصلها بين الحين والحين . وتعرف القارنات
التي بهذا الشكل باسم القوابض . ويتم اختيار القوابض أو القارنات وفقا للغرض من استخدامها .
وفى ما يلى دراسة لأكثر القوابض والقارنات إستخداما فى الصناعات الهندسية .


(ب) القارنات الجسيئة :

القارنات الجسيئة هى قارنات دائمة تستخدم لتوصيل نهايات الأعمدة توصيلا جسيئا
بأجزاء القارنة . ولا يسمح هذا التوصيل الجسىء بأى تمويض للحركات طولية كانت أم
زاوية . لهذا فن الضرورى محاذاة نهايات الأعمدة بمنتهى الدقة . وتستعمل القارنات الجسيئة
فى الوصلات النادرة الفك . ويتوقف تسلسل عمليات تجميع القارنات الجسيئة على تصميمها .
فى حالة القارنات المشقوقة ، على سبيل المثال ، يمكن تركيب الأعمدة أولا ، ثم توصيل نهايات
الأعمدة بمدحازاتها بنصن القارنة . أما فى حالة القارنة ذات الحبلبة ، فتركب الحبلبة على أحد

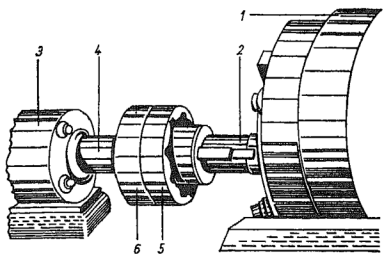

- 1 المحرك
- 2 عمود المحرك
- 3 عمود المكنة
- 4 عمود المكنة
- 5 الجزء الأول للقارنة
- 6 الجزء الثاني للقارنة




شكل ٢٣٩ : قارنة توصيل عمود محرك كهربائي بعمود مكنة

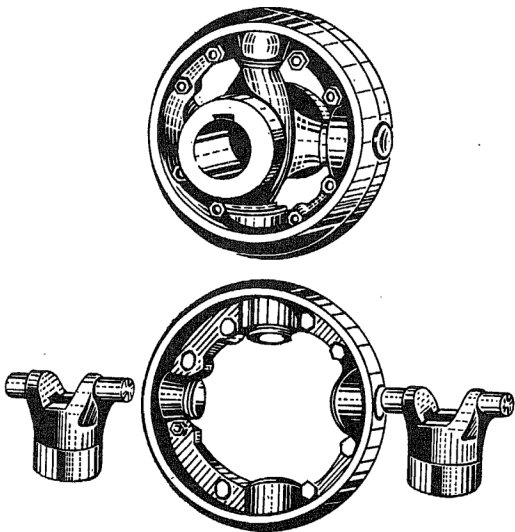

شكل ٢٤٠ : قارنة توصيل جامعة

شكل ٢٤١ : قارنة ذات جلبة

 

- 1 العمود الأول
2 العمود الثاني
3 الجلبة
4 مسامير الزنق الملولة

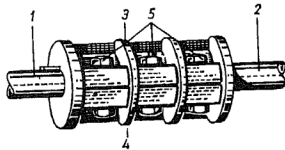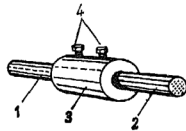

شكل ٢٤٢ : قارنة مشقوقة

- 4 الجزء الثاني للقارنة
5 تثبيت القارنة بواسطة المسامير
والحلقات اليايية والصواميل

- 1 العمود الأول
2 العمود الثاني
3 الجزء الأول للقارنة

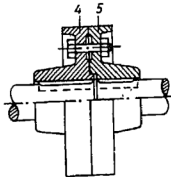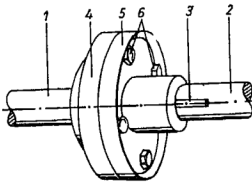

- 4 الجزء الأول وبه البروز
5 الجزء الثاني
6 مسامير الزنق

شكل ٢٤٣ : قارنة ذات القرص

- 1 العمود الأول
2 العمود الثاني
3 خابور غاطس

المودين ، ثم بعد ذلك يركب العمود الثانى ويحاذى بعد إجراء هذه العمليات ، يمكن إكمال تجميع القارنة بتركيب جلبة القارنة على نهايتى المودين ثم يحكم رباط المجموعة بالمسامير المقلوبة .

القارنة ذات الجلبة :

القارنة ذات الجلبة هى وسيلة بسيطة لتوصيل الأعمدة . وهذه الجلبة لها شكل اسطوانى أجوف وهى تتركب على نهايات الأعمدة وغالبا ما تثبت بالمسامير . وقد تستعمل الخواير إذا كان تصميم نهايات الأعمدة مناسباً ، أما إذا كان قطر الأعمدة كبيراً بالقدر الكافى فتستعمل الوصلة ذات الإصبع (البنز) (شكل ٢٤١) .

القارنة المشقوقة :

تمثل فتحة القارنة المشقوقة عندما يكون نصفها المربوطين ببعضها البعض بالمسامير فى حدود التفاوت المنصوص عليه طبقاً للتوافق المحدد . لهذا لا تستعمل القارنة المشقوقة إلا فى توصيل الأعمدة المتساوية الأقطار . ولتجنب المودين من الالتواء داخل القارنة ، كما هى الحال فى حالة الحمل الزائد ، يعمل تجويف لتركيب خابور فى كل من نصفي القارنة . ويركب الخابوران فى نهايتى المودين .


وبعد تركيب القارنة المشقوقة ، يجب أن لا يتلامس الوجهان المتقابلان لنصفي القارنة مع بعضهما البعض وإلا فإنه لا يمكن ضمان ملاسة القارنة لنهايتى المودين بالكامل (شكل ٢٤٢) .

القارنة ذات القرص :

يفضل استعمال القارنة ذات القرص فى نقل عزوم الى الكبيرة ، وتتكون القارنة ذات القرص من قرصين يركبان على نهايتى المودين بتوافق قسرى شديد ، مع منعهما من الحركات الدورانية بواسطة خابور غاطس . وللتأكد من التشبيك المناسب للقرصين ، يزود أحدهما ب بروز يشق فى التجويف المناظر له فى القرص الآخر . ويجب عدم تشغيل (تشغيل) السطحين المتقابلين من القرصين تشغيلاً دقيقاً حتى يمكن زيادة الاحتكاك عن طريق السطحين الخشنين . ويوصل القرصان معاً بواسطة مسامير وحلقة يابية وصمولة (شكل ٢٤٣) .

قارنة التوشيج المسننة :

تشابه قارنة التوشيج المسننة مع القارنة ذات القرص . فنصفاً القارنة يمشقان ببعضهما البعض بواسطة الأسنان المقطوعة من كل من القرصين قطرياً من المركز إلى الحافة . ويسلط يلى الانضغاط الشديد ضغط التلامس على قرصى القارنة . ويمكن الحصول على ضغط للتلامس المطلوب المسلط على القرصين بالتحكم فى اختيار يلى الانضغاط المناسب . ويسمى هذا النوع من القارنات كذلك باسم قابض التحميل الزائد نظراً لأن تشبيك الأسنان ينفصل عندما يتغلب الالتواء

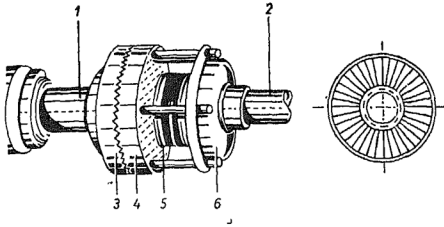

شكل ٢٤٤ : قارنة التوشيح المسننة

- 1 العمود الأول
- 2 العمود الثاني
- 3 الجزء الأول
- 4 الجزء الثاني ويتحرك طوليا بواسطة
- 5 ياي انضغاط
- 6 ياي انضغاط
- 6 محمل ياي الانضغاط

- 1 العمود الأول
- 2 العمود الثاني
- 3 الجزء الأول

الزائد على جهد الياي . وقد يحدث هذا ، مثلا في الناقلة اللولبية المستخدمة في شحن البضائع (غلال ، رمال ، تراب ، فحم) إذا صادفها عائق يعمل على زلق اللولب أو جملة يتحرك بغير انتظام ، في حين يستمر عمود الإدارة في دورانه محاولا إدارة هذه الناقلة (شكل ٢٤٤) .

(ج) القارنات المرنة والسائبة :


تتميز القارنات المرنة والسائبة عن القارنات الجسيمة بقدرتها على موازنة الأعمدة عندما تعمل بغير انتظام ، كما هي الحال عند التمدد الحراري والحركات العرضية أو الزاوية الصغيرة . والقارنات الجسيمة تنقل عزم الالتواء بتأثير الاحتكاك ، بينما صممت القارنات المرنة والسائبة بحيث يتم الاتصال فيها بتمشيق أجزاء القارنة المتمددة ذات الأشكال المختلفة .


القارنة المخيلية :

تتكون القارنة المخيلية (شكل ٢٤٥) من نصفين متطابقين يزود كل منهما بمخالب تمسك في التجاويف المقابلة لها في النصف الآخر . وعند تمشيق المخالب ينقل عزم الى . فإذا كان

شكل ٢٤٥ : قارنة مخيلية أو قابض مخلي

- 1 العمود الأول
- 2 العمود الثاني
- 3 الجزء الأول
- 4 الجزء الثاني
- 5 التوصيل بالأصابع (البنوز)
- 6 الشفرة الهوائية بعد التجميع

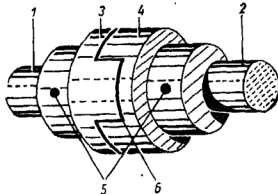

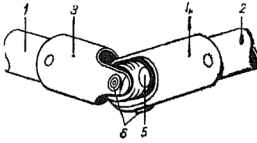

شكل ٢٤٦ : قارنة عامة (جامعة)

- 1 العمود الأول
- 2 العمود الثاني
- 3 مقرن مركب في العمود الأول
- 4 مقرن مركب في العمود الثاني
- 5 قطعة متوسطة (كرة)
- 6 مقرن تثبيت الأصابع (البنوز)

للمودان منحرفين عن التوازي المناسب ، ففي هذه الحالة تمتص المخالب الخلوص أو التفويت . ولتقليل الاحتكاك بين الأوجه الجانبية للمخالب ، يجب التأكد من وجود القدر الكافي من التزيق . وعند تجميع هذه القارنات في الاتجاه المحوري يجب الاحتفاظ بحيز محدد بين المخالب ليمادل التدد الحرارى المحتمل في الأعمدة .

القارنة العامة :


يشتمل القارنة العامة (شكل ٢٤٦) لوصلة عمودين مرتبين بزاوية معينة بالنسبة لبعضهما البعض ، وهى تحتوى على مقرنين مرتبين بزاوية 90° ، وتتوسطهما قطعة معدنية . ويتصل المقرنان بهذه القطعة عن طريق أصابع (بنوز) تثبيت . وتوجد قارنات التوصيل العامة في الغالب في أجهزة نقل الحركة ، وآليات ضبط الصوائف والأجهزة الأخرى التى تحتوىها مكينات الورش . وقارنات التوصيل العامة لا يمكنها نقل عزم الى الكبير .

والميزة البارزة في قارنات التوصيل العامة هى قدرتها على السماح للزاوية بين العمودين بالتغير في أثناء الدوران بحيث لا يؤثر هذا على وظيفتها . أما عيبها فهو أنه عند ازدياد انحراف أحد العمودين عن المحور الطولى للعمود الآخر ، يصبح نقل الحركة الدورانية أقل إنتظاما (شكل ٢٤٧) .

القارنة المرنه :

تستعمل القارنة المرنه (شكل ٢٤٨) لمعادلة التغيرات في الحمل ، والتغيرات في عزوم الال ، والأحمال الصدمية ، والاهتزازات . . . إلخ .


والقارنات المرنه فى الواقع هى وصلات ثابتة بين عمودين لهما عضو متوسط ، يعرف بالوصلة ، ومصنوع من مادة مرنة مثل المطاط أو الجلد أو صلب اليايات أو ما شابه ذلك .

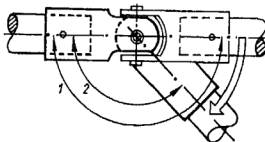


شكل ٢٤٧ : الانحراف الزاوى بقارنة

- توصيل جامعة
- 1 حركة منتظمة
- 2 حركة غير منتظمة

- (a) الشكل
 1 العمود الأول
 2 العمود الثاني
 3 مادة مرنة (مطاط أو ما يشابهه)
 4 الجزء الأول
 5 الجزء الثاني

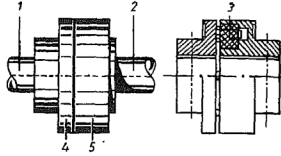

- (b) منظر الجزء القابض
 1 مخالب التدوير
 2 مادة مرنة
 3 تجاويف لتعشيق المخالب

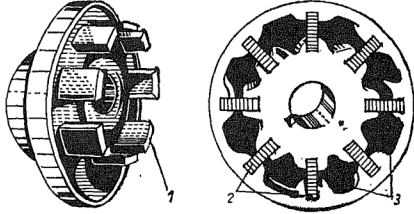

شكل ٢٤٨ : لاردة مرنة

وتتكون القارئة المرنة عادة من عضوين ، أحدهما يحتوى على الوصلة المرنة ، في حين يزود العضو الآخر بمخالب أو بروتات متماثلة تمشق في التجاويف الموجودة في العضو الأول . وإذا زاد الحمل على القارئة المرنة ، فقد تتمزق المادة المرنة .



(د) القوابض :

القوابض هي ترتيبات وظيفتها فصل ووصل حركة أجزاء المكونات . وتنحصر فكرة تشغيل القابض (الدبرياج) أساسا في أن عضو القابض المركب على العمود المدار يستمد حركته من العضو الآخر للقابض المركب على العمود المدير عن طريق بعض الآليات التي يتم بها التشقيق والفصل . ويصمم القابض بحيث تكون مكونات جزويه ، مثل المخالب ، والأسنان . . إلخ ، معشقة ببعضها البعض في حالة التشغيل .

ويسمى هذا النوع من القوابض باسم القابض الموجب . وهناك نوع آخر من القوابض يشتمل على سطحين خشنيين متقابلين يعمل الاحتكاك بينهما عند إنضغاطهما في مقابلة بعضهما البعض على نقل عزم الالتواء من العمود المدير إلى العمود المدار . ويسمى هذا النوع من القوابض باسم القابض الاحتكاكي .

الشكل (a)


- 1 العمود الأول
- 2 جزءاً القارنة المخلبية مركبين على العمود
- 3 العمود الثاني متجاور غاطس .
- 4 جزء القارنة الذى ينزلق فى اتجاه المحور
- 5 تجويف التعشيق شوكة النقل

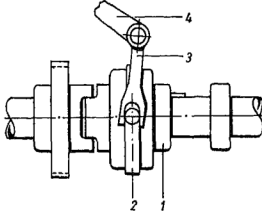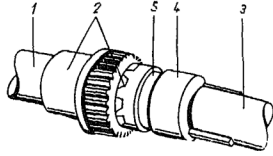

(b) طريقة العمل

- 1 الجزء المتحرك للقابض
- 2 حلقة النقل
- 3 شوكة النقل
- 4 ذراع النقل

شكل ٢٤٩ : قارنة مخلفية يمكن تعشيقها وفصلها

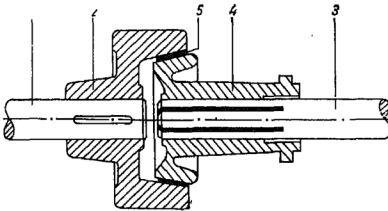

- 1 العمود الأول
- 2 الجزء المتحرك للقابض
- يركب تركيباً ثابتاً
- على العمود (الجزء الأول للقابض)
- 3 العمود الثاني
- 4 الجزء الثاني للقابض
- ويركب على العمود الثاني بحيث يتحرك فى الاتجاه المحورى
- 5 أسطح الاحتكاك

شكل ٢٥٠ : قابض احتكاكى مخروطى

القابض الموجب :

أكثر القوابض الموجبة استخداما هو القابض المخلي . ويثبت أحد عضوي هذا القابض على أحد المودين ، بينما يتحرك العضو الآخر محوريا على خابور غاطس إنزلاق . ويمكن تمثيق هذا القابض أو فصله عن طريق شوكة ناقلية بشرط إيقاف المكنة .

ولا تستعمل القوابض المخيلية في المكنات الحديثة إلا إذا استغل القابض على فترات طويلة (شكل ٢٤٩) . ويفضل في المكنات الحديثة استعمال القوابض الموجبة لفصل أو وصل حركة أجزاء مكنية معينة .

القابض الاحتكاكي :

هناك تصنيفات مختلفة للقوابض التي تنقل الحركة من العضو المدير إلى العضو المدار عن طريق الاحتكاك بين الأسطح المشقة . ويمكن التمييز بينها من شكل أسطح الاحتكاك ، فهي القوابض الاحتكاكية المخروطية ، والقوابض الاحتكاكية القرصية المفردة القرص ، والمتعددة الأقراص (شكل ٢٥٠) .

القابض المتعدد الأقراص :


يفضل استعمال القوابض المتعددة الأقراص نظرا لبساطة تصميمها وقدرتها على نقل عزوم اللي . وينقل عزم اللي في القوابض المتعددة الأقراص عن طريق الاحتكاك بين مجموعات الأقراص الداخلية . وترتب سلسلة الأقراص المتناوبة بحيث يتبع القرص الخارجي قرص داخلي ثم قرص داخل آخر . . . إلخ (شكل ٢٥١) .


والشكلان ٢٥٢ ، ٢٥٣ يبينان عمل القابض المتعدد الأقراص .

في حالة عدم تمثيق القابض تمتد حلقة النقل (3) أذرع التحكم الثلاث المرتبة على مسافات محددة (في الشكلين ٢٥٢ ، ٢٥٣ تظهر ذراع تحكم واحدة بفرض الإيضاح) ، وتصبح الأقراص الخارجية والداخلية غير متلامسة . وعند تمثيق القابض تنزلق حلقة النقل (3) لترسو على البروزات الموجودة في أذرع التحكم (4) ، فتضغط إحدى أذرع التحكم الأقراص الخارجية والداخلية في مقابلة بعضها البعض مولدة ضغطا بينها عاليا . وتسلط الحدمات الموجودة في الأقراص الخارجية (شكل ٢٥١) على السطح الخارجي للميت الأسطواني (9) ناقلية عزم اللي إلى العضو الثاني (8) . ولا يستهان بمزجم اللي المنقول بواسطة الأقراص المتعددة . وتتوقف مقاسات الأقراص ، وبالتالي مقاسات مجموعة الأقراص بالكامل على مقدار عزم اللي المنقول .

شكل ٢٥١ : أقراص القابض ومجموعة من الأقراص


- (a) القرص الخارجي
- (b) القرص الداخلي
- (c) مجموعة من الأقراص
- (1) الحدة (الكامة)

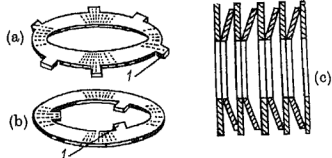

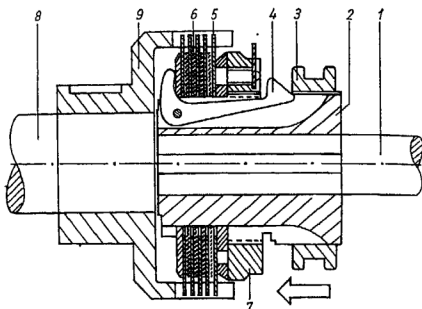

شكل ٢٥٢ : قابض متعدد الأقراص وهو في حالة الفصل

- | | |
|---|---|
| 1 | العمود الأول |
| 2 | الغلاف الداخلى للقابض المتعدد |
| 3 | حلقة الزحزحة |
| 4 | ذراع التحكم |
| 5 | الأقراص الخارجية |
| 6 | الأقراص الداخلية |
| 7 | حلقة الضبط |
| 8 | العمود الثانى |
| 9 | الغطاء الاسطوانى الخارجى للقابض المتعدد الأقراص |

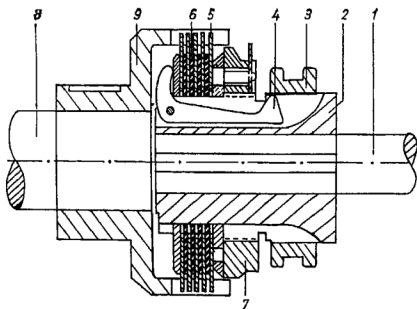

شكل ٢٥٣ : قابض متعدد الأقراص في حالة التشبيك

(انظر شكل ٢٥٢)

(٥) تمرين على التجميع :


يتطلب تركيب القارنات الجسيمة أو المرنة أو القوابض بذل عناية خاصة كما هي الحال في أى عمليات تجميع أخرى . وبجانب العمليات التى يتضمنها التجميع ، والسابق مناقشتها في تركيب الخوابير الناعمة ، والوصلات ذات الأصابع (البنوز) والوصلات الملولبة (المقلوطة) ذات المسامير ، ومحاذاة الأعمدة . . . إلخ ، فإن هناك عمليات أخرى يتطلبها تجميع القارنات والقوابض بصفة خاصة ، وهى عمليات مراجعة الدوران المتمركز واللاتزان .

مراجعة الدوران المتمركز :


يراجع الدوران المتمركز أو الصحيح للقارنة أو القابض عليا بنفس الطريقة المتبعة لمراجعة الأعمدة . وذلك بوضع محدد قياس ذى قرص مع حامله على زهرة شكرة موازية تماما لمحور الطول للعمودين المطلوب توصيلهما معا . ويضبط محدد القياس ذو القرص بحيث يلامس الحافة العليا للقارنة أو القابض . ويقاس مقدار إنحراف القارنة أو القابض عند الدوران الصحيح في أثناء تحريك أى منها . وعند التحريك يرفع أصبع التحسيس بمحدد القياس قليلا (شكل ٢٥٤) .

مراجعة الاتزان :

في الحالات التى تحدث بها اهتزازات عنيفة بسبب القارنات أو القوابض المنحرفة عن مجال الدوران الصحيح ، وخصوصا في حالة توصيل الأعمدة الطويلة ، يجب موازنة القارنة أو القابض المستعمل قبل تركيبه . ولهذا الغرض توضع القارنة أو القابض على محدد قياس سداسى ويسند بين ذبنتين متقابلتين وعلى محور واحد تماما ، بحيث يكون أى منها حر الدوران . فإذا لم يكن مركز الثقل على محور الدوران تماما ، أو بعبارة أخرى ، إذا لم يكن القابض أو القارنة متزنا ، فإن أثقل جزء فيه يستقر في أسفل نقطة بعد توقف العجلة عن الدوران . ويعلم الجزء الثقيل ثم يعاد الاختبار . فإذا ظل أثقل جزء مستقرا في أسفل نقطة بعد إعادة تدوير العجلة وإيقافها ، فيجب في هذه الحالة معالجة نقطة عدم الاتزان ، التى حددت بهذه الكيفية ، والتخلص منها .

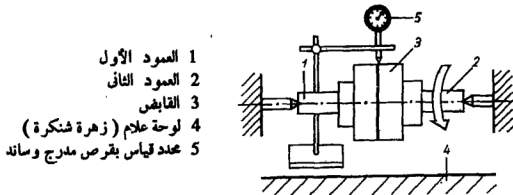


شكل ٢٥٤ : تربية إختبار الدوران المتمركز للقوابض

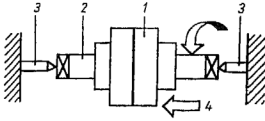

- 1 القابض
- 2 محدد قياس سدادى
- 3 مركزان (زئيتان)
- 4 مواضع الثقب غير الموازن

شكل ٢٥٥ : ترقية إختبار إتزان القوابض


ويتم ذلك بإزالة مقدار صغير من المعدن من الجزء المعلم عن طريق البرادة أو التفريز أو الثقب . ثم يعاد اختبار القابض أو القارنة مرة أخرى . فإذا ظل أى منهما غير متزن فيجب معالجة ذلك بإزالة مقدار معين آخر من المعدن من الجزء المعلم . ويعمل هذا على تخفيض وزن الأجزاء المجعة (شكل ٢٢٥) .

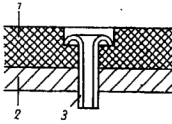

(a) وضع البطانة (التيل) في مكانها

ووضع البرشامة المحفوفة

- 1 بطانة (تيل) القابض
- 2 قرص القابض
- 3 البرشامة المحفوفة بعد وضعها

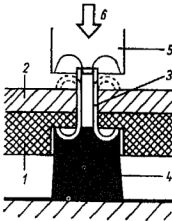

(b) البرشمة

- 1 بطانة (تيل) القابض
- 2 قرص القابض
- 3 البرشامة المحفوفة
- 4 قالب برأس إطباقى (القاعدة)
- 5 قالب برأس إطباقى
- 6 إتجاه الطرق

شكل ٢٥٦ : تبطين أقراص القابض مع الإستعانة بالبرشمة

تركيب آليات تمشيق القوايض وفصلها :

يقصد بهذه الآليات عادة أذرع التحكم وبها الشوك الناقلة . وهذه يجب مراجعتها بعد التركيب للتأكد من أنها تحقق العمل الصحيح للقوايض في حالتى التمشيق والفصل . كما يجب ملاحظة التثبيت الجيد للقوايض في كل من حالتى التمشيق والفصل وذلك لمنعه من التمشيق أو الفصل من تلقاء نفسه في أثناء التشغيل .

إستبدال مادة الاحتكاك (البطانة) :

القوايض ذات الأقراص المنوه عنها سابقا هى قوايض إحتكاكية تنقل الحركة عن طريق الاحتكاك بين الأسطح المشقة لقرصين أو أكثر عندما يكون أحد وجهى القرص مبطناً بمادة على شكل حلقة أو قطاعات حلقيه .

ومواد الاحتكاك الشائعة الاستعمال هى نسيج الأسبستوس والسلك .

وعند إجراء الإصلاحات ، يجب مراجعة بطانة القوايض من حيث التشغيل فإذا كانت البطانة متآكلة ، فيجب أن يطن القوايض بمادة جديدة . ويستعمل لهذا الغرض مسابير برشام مجوفة من النحاس الأصفر ، أو النحاس الأحمر ، أو الصلب . ويجب أن يكون رأس مسبار البرشام دائماً جهة البطانة ، بينما تكون نهاية المسبار الأخرى المطلوب برشتها ، على قرص القوايض .


رابعا : عناصر المكونات المستخدمة لنقل الحركة الدورانية :

١ - وسائل الإدارة بالسيور :

(أ) طريقة عملها :


تستعمل وسائل الإدارة بالسيور فى الغالب لنقل الحركة الدورانية من عمود لآخر بواسطة طناير وسيور (شكل ٢٥٧) .

ومن مزايا الإدارة بالسيور بساطة عملها . وبما أن السيور مرنة فإنه يمكن الحصول بواسطتها على اتصال مرن ، وبالتالي يمكن امتصاص الأحمال الصدمية . وفى الصناعات الهندسية ، على سبيل المثال ، توصّل محركات الإدارة بمكونات التشغيل بواسطة مجموعات الإدارة بالسيور . ومن ناحية أخرى فإن السيور يحدث بها انزلاق فى أثناء العمل ، وهذا عيب فيها . ولا يمكن استعمال وسائل الإدارة بالسيور فى الحالات التى يراد فيها إدارة عمودين وهما فى وضع معين بالنسبة لبعضهما البعض . فنظرا للانزلاق الذى يحدث بها فإن عزم الى بالعمود المدير لا ينقل بأكمله إلى العمود المدار ويمكن اختيار طناير السيور بأى قطر بشرط أن تتحقق النسبة المحددة بينهما ، وإلا عجزت السيور الدائرة على الطناير الصغيرة عن ملامسة هذه الطناير كما يجب إذا كانت الطناير الأخرى ذات أقطار كبيرة جدا بالنسبة لها ، أو بمعنى آخر ، إذا كانت زاوية تلامس السير صغيرة جدا وبالتالي يزداد مقدار الانزلاق (شكل ٢٥٨) .

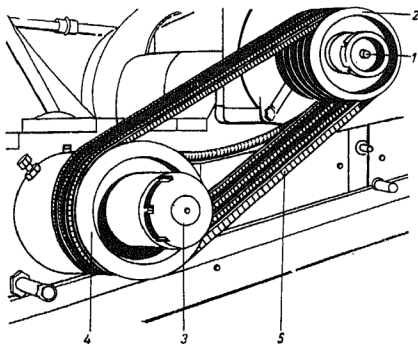


- 1 العمود الأول
- 2 بكرة (طنبور)
- السيور مركبة على
- العمود الأول
- 3 العمود الثاني
- 4 بكرة السيور مركبة
- على العمود الثاني
- 5 السيور

 شكل ٢٥٧ : الإدارة بالسيور



- 1 بكرة السير الصغيرة
- 2 بكرة السير الكبيرة
- 3 زاوية تلامس السير مع البكرة الصغيرة (صغيرة جدا)
- 4 زاوية التلامس مع البكرة الكبيرة

شكل ٢٥٨ : البكرات المختلفة المقاسات والملاقات الرئيسية بينها

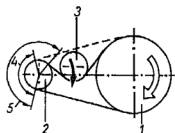

- 1 بكرة السير الصغيرة
- 2 بكرة السير الكبيرة
- 3 البكرة الوسيطة
- 4 زاوية تلامس السير بدون البكرة الوسيطة
- 5 زاوية تلامس السير في وجود البكرة الوسيطة


شكل ٢٥٩ : البكرة الوسيطة

ويجب أن يكون الاحتكاك بين الطنبور والسير كبير جدا على قدر الإمكان . ويمكن تحقيق ذلك باستعمال زاوية تلامس كبيرة للسير وشد إبتدائي مناسب فيه .

ويمكن الحصول على الشد اللازم باستعمال طنبور بسيط (شكل ٢٥٩) .


وهناك طريقة أخرى لشد السير أو إطالته . فتركب الطنبور ومعه الجزء المكثي المتصل به على مرتكز ، ويحدث الشد اللازم بتأثير وزن هذا الجزء المكثي ، وإذا استدعى الأمر ، يضاف وزن آخر (شكل ٢٦٠) .

وتوجد طريقة أخرى لإطالة السير ، وهي تنحصر في استعمال مسامير مناسبة لهذا الغرض (شكل ٢٦١) .

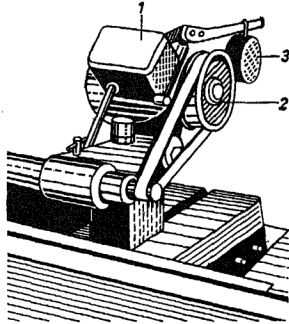

شكل ٢٦٠ : شد السير باستعمال ثقل

- 1 الجزء المكثي الثابت
- 2 بكرّة السير المديرة
- 3 الثقل

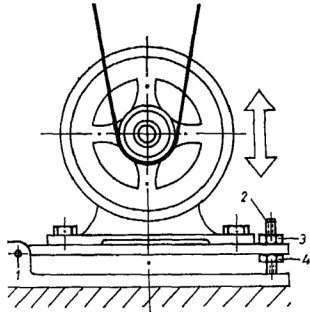

شكل ٢٦١ : شدالسير بواسطةالمسامير الملولبة

- 1 نقطة الارتكاز
- 2 مسمار الربط وبه صمولة
- 3 الصمولة العلوية
- 4 الصمولة السفلية

وعند فك (تسيب) الصبولة السفلى للممار ، يهبط الجزء المكثى إلى أسفل تحت تأثير وزنه الذاتي ، فيشد السير . وبمجرد الحصول على الشد اللازم تربط الصبولة العليا لمنع الجزء المكثى من الاهتزاز فى أثناء العمل .
(ب) نسبة نقل الحركة :

إذا تساوى قطر الطنبورين ، فإن السرعة المنقولة من الطنبور المدير إلى الطنبور المدار تكون بنسبة ١ : ١ . وعلى أية حال فقد يحدث تخفيض معين فى السرعة بسبب إنزلاق السير . ولتعبير عن نسب النقل بالطناير تستعمل حروف معينة . فقطر الطنبور يعبر عنه بالحرف (ق) ، ويعبر عن سرعته بالحرف (ن) والطنبور المدار يعبر عن قطره بالحرف (ق٢) وعن سرعته بالحرف (ن٢) (شكل ٢٦٢) .

فإذا كان قطر الطنبور المدير أكبر من قطر الطنبور المدار ، تكون سرعة الطنبور المدار أكبر من سرعة الطنبور المدير ، أى أن سرعة الطنبور تزداد . ونسبة النقل هى $\frac{ق٢}{ق١}$

مثال : إذا كان قطر الطنبور المدير ٣٠٠ مم ، وقطر الطنبور المدار ١٥٠ مم فما هى نسبة النقل ؟

 
$$نسبة نقل الحركة = \frac{ق٢}{ق١} = \frac{١٥٠}{٣٠٠} = ٠,٥$$

وفى هذه الحالة تزداد السرعة ، حيث تصبح سرعة الطنبور المدار أعلى من سرعة الطنبور المدير (شكل ٢٦٣) .

أما إذا كان قطر الطنبور المدير هو ق١ = ١٥٠ مم ، وقطر الطنبور المدار ق٢ = ٣٠٠ مم ،

$$فإن نسبة النقل = \frac{ق٢}{ق١} = \frac{٣٠٠}{١٥٠} = ٢$$

وفى هذه الحالة تنخفض السرعة (شكل ٢٦٤) .



شكل ٢٦٣ : زيادة السرعة

شكل ٢٦٢ : نسبة النقل فى حالة تساوى قطرى الطنبور المدير والطنبور المدار

شكل ٢٦٤ : تخفيض السرعة



ولتحديد السرعة التي يدور بها الطنبور المدار ، يجب أن يرتبط القطر $ق_١$ والسرعة $ن_١$ الطنبور المدير بالقطر $ق_٢$ ، والسرعة $ن_٢$ المطلوب معرفتها والعلاقة بين هذه المتغيرات هي :

$$ق_١ \times ن_١ = ق_٢ \times ن_٢$$

مثال : إذا كان قطر الطنبور القائد $ق_١ = ٢٨٠$ ، و سرعته $ن_١ = ١٨٠$ لفة في الدقيقة ، وكان قطر الطنبور المدار $ق_٢ = ٢١٠$ مم ، فما هي سرعة الطنبور المدار $ن_٢$ ؟

$$ن_٢ = \frac{ق_١ \times ن_١}{ق_٢} = \frac{٢٨٠ \times ١٨٠}{٢١٠} = ٢٤٠ \text{ لفة دقيقة .}$$

أي أن السرعة $ن_٢$ تصبح في هذا المثال ٢٤٠ لفة في الدقيقة .


وإذا عرف أي ثلاثة عوامل من هذه العوامل الأربعة فإنه يمكن حساب المعامل الرابع بسهولة . فإذا طلب معرفة سرعة الطنبور المدير $ن_١$ تكون المعادلة كالآتي :

$$ن_١ = \frac{ق_٢ \times ن_٢}{ق_١}$$

كذلك يمكن إيجاد قطر الطنبور المدار من المعادلة التالية :

$$ق_٢ = \frac{ق_١ \times ن_١}{ن_٢}$$

ويستعمل الطنبور المتدرج الأقطار في الغالب لتغيير سرعات مكينات الورش . ويمكن اختيار سرعات متعددة للطنبور المدار إذا كانت سرعة الطنبور المدير المتدرج الأقطار ثابتة ، وذلك بتغيير أقطار الطناوير المديرية والمدارة (شكل ٢٦٥) .

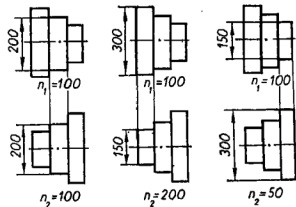


شكل ٢٦٥ : بكرات متدرجة الأقطار


(ج) أنواع وسائل الإدارة بالسيور :

تنقسم وسائل الإدارة بالسيور ، وفقا لعدد الأعمدة المطلوب توصيلها بها ، إلى مجموعتين ، هما وسائل الإدارة بسيور واحد ووسائل الإدارة بسيور متعددة (الشكلان ٢٦٦ ، ٢٦٧) .


وقد تصنف وسائل الإدارة بالسيور ، فضلا عن ذلك وفقا لوضع الأعمدة واتجاه دورانها (الأشكال من ٢٦٨ إلى ٢٧١) .

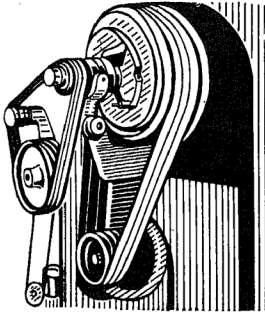


شكل ٢٦٧ : وسيلة مركبة للإدارة بالسيور

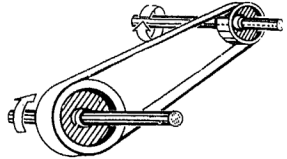


شكل ٢٦٦ : وسيلة بسيطة للإدارة بالسيور

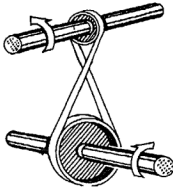


شكل ٢٦٩ : وسيلة الإدارة بسيور شبه متعارض

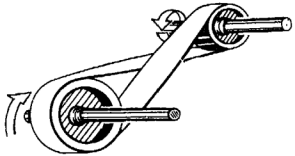

شكل ٢٦٨ : وسيلة الإدارة بسيور متعارض

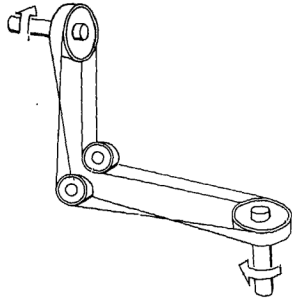

شكل ٢٧٠: وسيلة الإدارة بسير زاوى

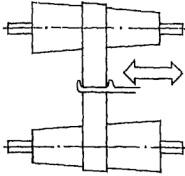

شكل ٢٧١ : وسيلة الإدارة بسير على بكرة مخروطية


(د) السيور :

تستخدم الطناوير المتعددة الأشكال والسيور المختلفة وفقا لمقادير عزوم الى المنقولة .
والأنواع الشائعة الاستعمال من السيور وهى :

السيور المسطحة ، والسيور حرف V ، والسيور المدورة (شكل ٢٧٢) .

وإذا استحال تركيب سير غير موصول فن المهم إختيار الوصلة المناسبة لتوصيل نهايتى هذا السير . وهناك وصلات ثابتة (دائمة) وأخرى قابلة للانفصال . ويمكن توصيل السيور المسطحة توصيلا تراكيبيا ثم تغريتها أو خياطتها ببعضها البعض . ولذلك تشطف نهايتا السير أولا ، ثم تلتصقان مما بحيث تتداخل إحدى النهايتين فى الأخرى ، ثم تجففان وتختاطان . وعند تركيب السير ذى النهايتين الملصقتين ببعضهما البعض بواسطة الفراء يجب مراعاة أن تكون الحافة الخارجية للطرف المتراكب فى عكس اتجاه دوران السير ، كما هو موضح فى شكل (٢٧٣) .


ويمكن كذلك توصيل نهايتى السير المسطح باستعمال مشابك سلكية (شكل ٢٧٤) .

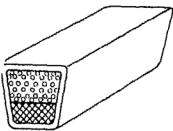

(c) سير حرف V




 (b) سير مدور




شكل ٢٧٢ : أنواع السيور

(a) سير عدل

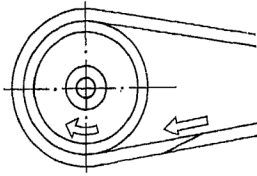

شكل ٢٧٣ : سير بهاتين ملتصقتين ببعضهما البعض بأى لاصق ، ويجب أن يدور السير في الاتجاه الميمن (يجب أن تكون حافة اللسان للوجه الملتصق في عكس اتجاه الدوران السير) .

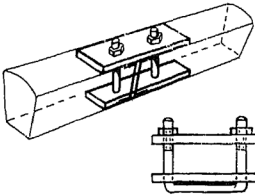

شكل ٢٧٥ : مثبتات السير حرف V

شكل ٢٧٤ : وصل نهايتى السير العدل بواسطة ماسكات سلكية وإصبع (بنز) عرضى .

وتصنع السيور حرف V عادة مغلقة (غير موصولة) وباطوال محددة . فإذا تطلب الأمر توصيل سيور حرف V لتصبح مغلقة ، فتستعمل لهذا الغرض مثبتات خاصة بهذه السيور (شكل ٢٧٥) .


(٥) تمرين على التجميع :

عند توصيل سير يجب مراعاة التأكد من أن الطناير في المحاذاة الصحيحة حتى لا تعوق دوران السير . وعلاوة على ذلك يجب التأكد من أن مجرى السير تناظر الشكل الجانبي (البروفيل) للسير حرف V (الشكلان ٢٧٦ ، ٢٧٧) .


٢ - وسائل الإدارة بالسلاسل (الكتائن) :

(١) طريقة التشغيل :


تنقل وسائل الإدارة بالسلاسل عزوم اللى بواسطة عجلات مسنة وسلاسل خاصة . ويمكن إدارة أعمدة متعددة في وقت واحد بواسطة سلسلة واحدة ، على العكس من وسائل الإدارة بالسيور فإنه لا يحدث انزلاق في وسائل الإدارة بالسلاسل (شكل ٢٧٨) .

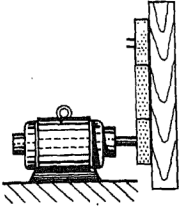

شكل ٢٧٦ : محاذاة وسيلة الإدارة بالسيور بواسطة مسطرة

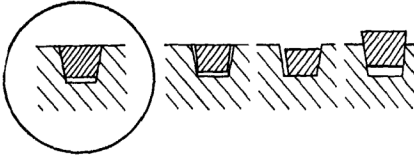


شكل ٢٧٧ : الأوضاع الصحيحة وانحاطة للسيور حرف V في مجرى السير .

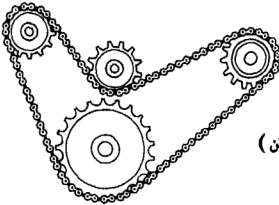

شكل ٢٧٨ : الإدارة بالسلاسل (الكتائن)

(ب) تمرين على التجميع :


تركب العجلات المسننة على الأعمدة بواسطة خابور متوازي عدل وليس خابور مستدق .
ويجب بذل عناية خاصة عند تجميع وسائل الإدارة بالسلاسل ، للتأكد من أن العجلات المسننة
في المحاذاة الصحيحة . فالأعمدة التي لا تدور موازية لبعضها البعض تماماً تتسبب في سرعة تآكل
السلسلة والعجلات المسننة .

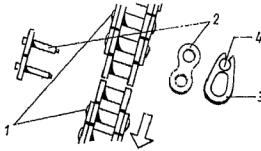



شكل ٢٧٩ : وصلة التوصيل

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | الوصلات الطرفية |
| 2 | وصلة التوصيل |
| 3 | لوحة الزنق |
| 4 | فتحة لوح الزنق |

شكل ٢٨٠ : وصل نهايتي السلسلة
بواسطة مسبار ملولب وصامولة

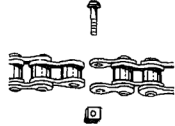

شكل ٢٨١ : خلع وصلات السلسلة

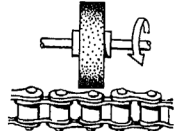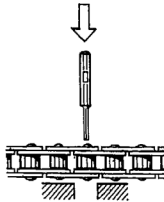

(b) إخراج الوصلة بواسطة
سنبك مناسب

(a) قلع رأس مسبار البرشام بالتجليخ

وتتطلب وسائل الإدارة بالسيور شدا مبدئيا معنا ومع ذلك يجب أن يكون بالسلسلة الناقلة
ترخيم (إرتخاء) معين لتحقيق التشغيل الصحيح . فدرجة حرارة السلطة الناقلة المشدودة أكثر
من اللازم ترتفع بسرعة في أثناء التشغيل ، كما تتآكل السلسلة قبل الأوان . وقد أظهرت الخبرة
العملية أن الارتخاء في السلسلة الناقلة قد يصل إلى ٢٪ من المسافة بين مركزي السجلتين المستتين .
وتوصل السلاسل بواسطة وصلات قارنة ، أو بواسطة مسامير ملولية (الشكلان ٢٧٩ ، ٢٨٠) .
فإذا استعملت الوصلات القارنة ، فيجب أن تتشكل نهايتا السلسلة المطلوب توصيلهما من
الوصلات الداخلية . وعند تركيب الوصلة القارنة ، يجب أن توضع فتحة لوح الزنق بحيث يكون
اتجاهها مخالفا لاتجاه دوران السلسلة ، وإلا عمل لوح الزنق خطأ وهوسالب . وعند توصيل نهايتي
السلسلة بواسطة المسامير الملولية يصبح أحد الطرفين بمثابة الحلقة الداخلية ، والطرف الآخر الحلقة الخارجية .
وعند إصلاح المكونات ، قد يكون من الضروري تقليل السلاسل الجديدة ليصبح بها عدد
معين من الوصلات القارنة . ولهذا الغرض يجب إزالة رؤوس مسامير برشام الوصلات القارنة
المعينة بتجليخها ، ثم تخلع مسامير البرشام المطلوبة بواسطة سنبك مناسب (شكل ٢٨١) .

وبعد مدة معينة من التشغيل تتآكل السلاسل الناقلة بمقدار معين ، وتتآكل المعجلات المسننة في الغالب . لذلك يوصى باستبدال المعجلات المسننة عند استبدال سلسلة جديدة بأخرى متاكلة لكفالة التشغيل الصحيح لها .


ويجب تزييت السلاسل بالزيت أو بالشحم ، وخاصة النقط التي تتعرض للتآكل الشديد . وبعد مدة معينة من التشغيل يصبح من الضروري تنظيف السلسلة بزيوت البرافين ثم تزييتها بالشحم الساخن المضاف إليه مسحوق الجرافيت .

٣ - وسائل الإدارة بالتروس :


(١) طريقة عملها :

تستعمل التروس في نقل الحركات الدورانية أو عزم اللى مباشرة من عمود لآخر . وعندما تكون المسافات قصيرة تقوم التروس دون أى فقد في السرعة بنقل الحركة الدورانية ، أو تحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ، مثال ذلك وسيلة الإدارة بالتروس المحتوية على عجلة مسننة معشقة بجريدة مسننة . وتستعمل التروس أساساً في وسائل إدارة المحركات الأساسية ومكنات الإنتاج (شكل ٢٨٢) .

وإذا أريد تشغيل ترسين بالشكل الصحيح فيجب أن تكون الأسنان والفراغات الموجودة بينها متساوية في الشكل والمقاس في كلا الترسين . وتمشق السن الواحدة من أحد الترسين في الفراغ المقابل لها بين سني الترس الآخر ، وتشكل الأسنان بحيث تتدحرج الواحدة منها على الأخرى . والبهذ الأساسي في الترس هو دائرة الخطوة . وترتبط جميع الأبعاد الأخرى في الترس بقطر دائرة الخطوة (شكل ٢٨٣) .

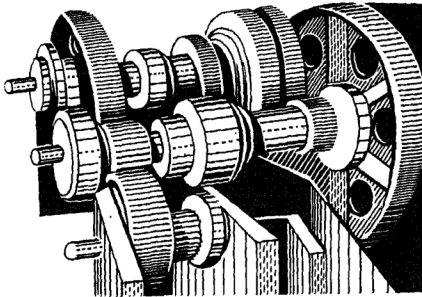

شكل ٢٨٢ : وسيلة الإدارة بالتروس

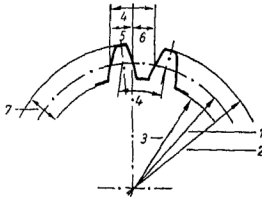

شكل ٢٨٣ : أبعاد الترس

- 1 قطر دائرة الخطوة
- 2 القطر الخارجى للترس
- 3 قطر دائرة القاع
- 4 الخطوة
- 5 عرض السن
- 6 فراغ السن
- 7 العمق الكامل للسن

(ب) أنواع التروس :



التروس المستقيمة (العدلة) :

أكثر أنواع التروس استخداما في الصناعات الهندسية هو الذى له شكل قرص اسطوانى مشكل على وجهه أسنان موازية لمحور العمود . ويعرف هذا النوع باسم الترس المستقيم (العدل) (شكل ٢٨٤) .

وتشكل الأسنان موازية لمحور المعجلة بغرض تسهيل إنتاجها .

أما إذا أريد نقل القوى الكبيرة بالتروس فتستعمل التروس الحلزونية (شكل ٢٨٥) . وإلى جانب مقدرة التروس الحلزونية على نقل القوى الكبيرة فإنها تتميز بالتشغيل الهادئ الخالى من الاهتزازات فى الغالب .



ومن أنواع التروس الأخرى على سبيل المثال ، التروس الحلزونية المزدوجة ، والتروس ذات الأسنان المقوسة (التى على شكل قوس من دائرة) (الشكلان ٢٨٦ ، ٢٨٧) .

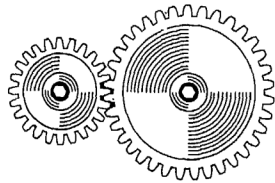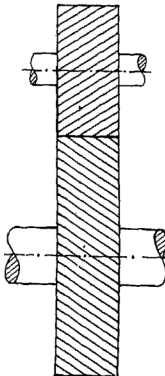

شكل ٢٨٤ : التروس العدلة (المستقيمة)

شكل ٢٨٥ :

زوج من التروس المائلة الأسنان (الحلزونية)

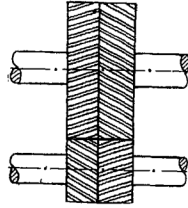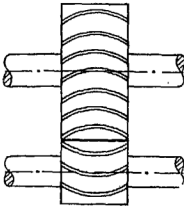

شكـل ٢٨٦ : تروس بأسنان مائلة مزدوجة شكـل ٢٨٧ : تروس عدلة بأسنان على شكل قوس (مقوسة الشكل)


ووحدة الزر المبينة فيما يلى هى إحدى الطرازات ذات معدلات التصرف المتوسطة والصغيرة .
وتصرف هذه المضخات من ٤٣٠ إلى ١٠٠٠ متر مكعب / ساعة ومنسوبا بين ٨ ، ٢٩ متر
(يتوقف هذا على طراز المضخة) .

المصدرون : Technokommerz G.m.b.H. 102 Berlin German Democratic Republic


التروس المخروطية :

لا تستعمل التروس الحلزونية والعدلة إلا إذا كانت محاور الأعمدة موازية لبعضها البعض . أما فى الحالات التى تصنع فيها الأعمدة زاوية ٩٠° مع بعضها البعض ، فتستعمل التروس المخروطية (شكـل ٢٨٨) .
وغالبا ما تكون زاوية التقاطع ٩٠° ومع ذلك فقد تكون هذه الزاوية واقعة بين الصفر و ١٨٠° . وتصنع التروس المخروطية طبقا لهذه الزاوية .


وهناك تروس مخروطية عدلة ، وتروس مخروطية حلزونية ، وتروس مخروطية مزدوجة وأخرى مقوسة .

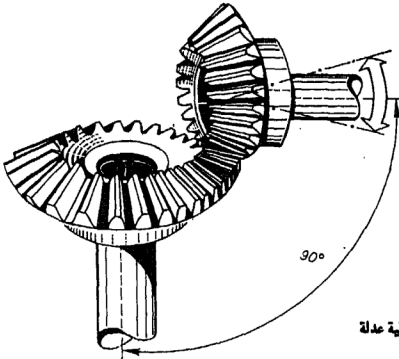


شكـل ٢٨٨ : تروس مخروطية عدلة

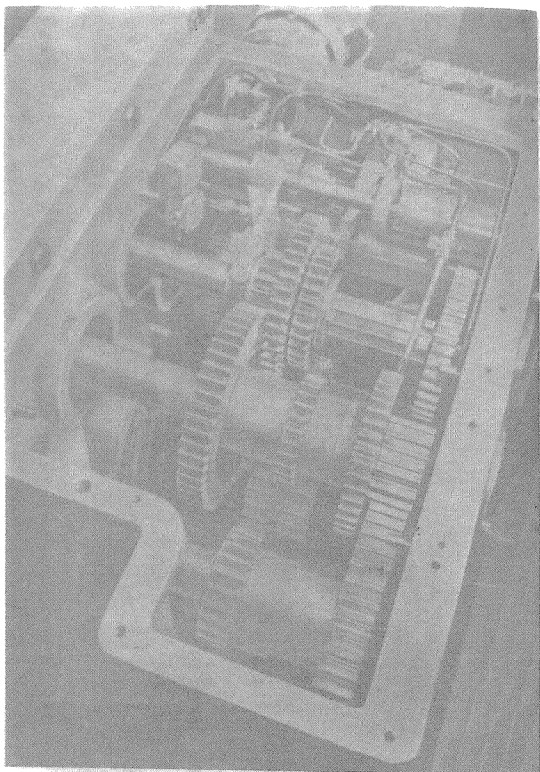


شكل I صنلوق. تروس يحتوى على تروس عدلة (مستقيمة)

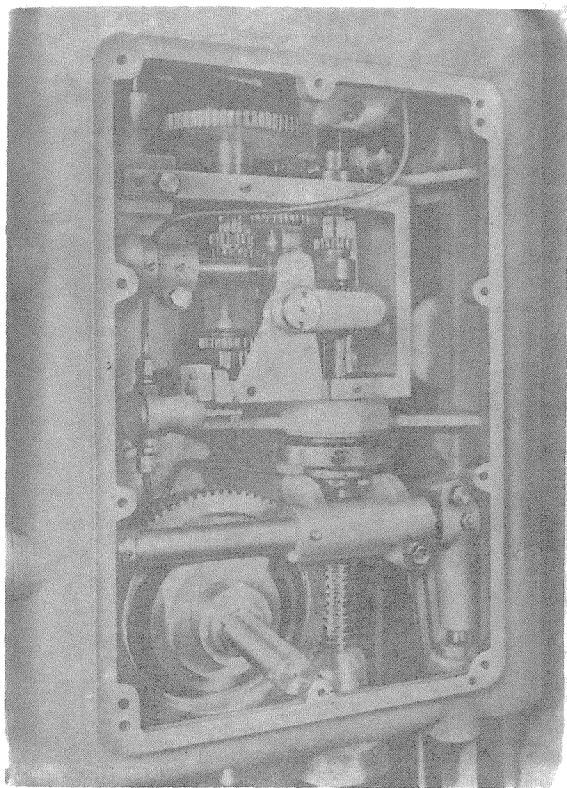

شكل II علبة قروس لمكنة ثقب رأسية

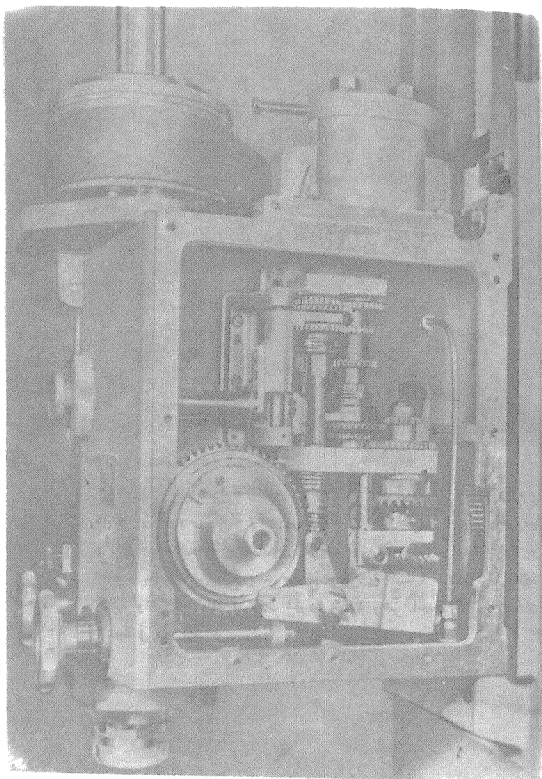


شكل III تروس إدارة عمود الإدارة ، وصندوق التغذية لمكنة تجويف دلّائل التشغيل .

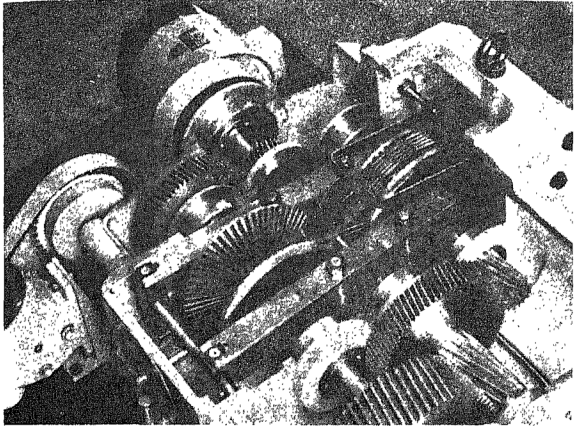

شكل IV تروس متغيرة لانهائية السرعات

الصورة المبينة توضح الاعمدة ومحامل الاعمدة والاعمدة المخددة وأزواج معشقة من التروس العذلة والتروس المائلة (الخلزونية) والتروس المخروطية والأجزاء المكنية الأخرى السابق شرحها . والأجزاء الموضحة عبارة عن قطاعات لمنتجات من صنع بعض مصانع جمهورية ألمانيا الديمقراطية . فالدقة العالية والمهارة الفائقة تكفلان الجودة العالية وعمر الخدمة الطويل للمكونات المنتجة في هذه المصانع .

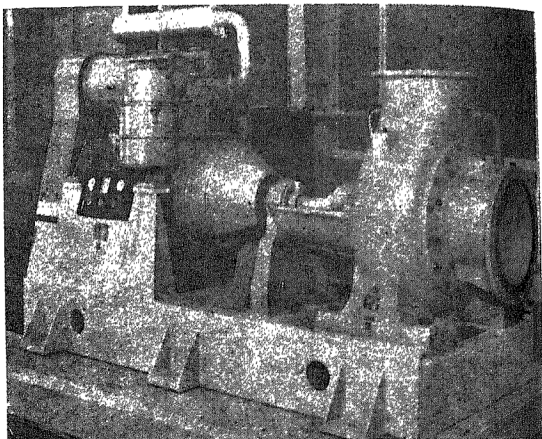


شكل V مضخة طاردة مركزية بمحرك ديزل

طراز B ٣٠٠ My


التصرف = ٧٥٠ متر مكعب/ساعة

المنسوب = ١٢ متر

قدرة المحرك = ٥١ قدرة حصانية

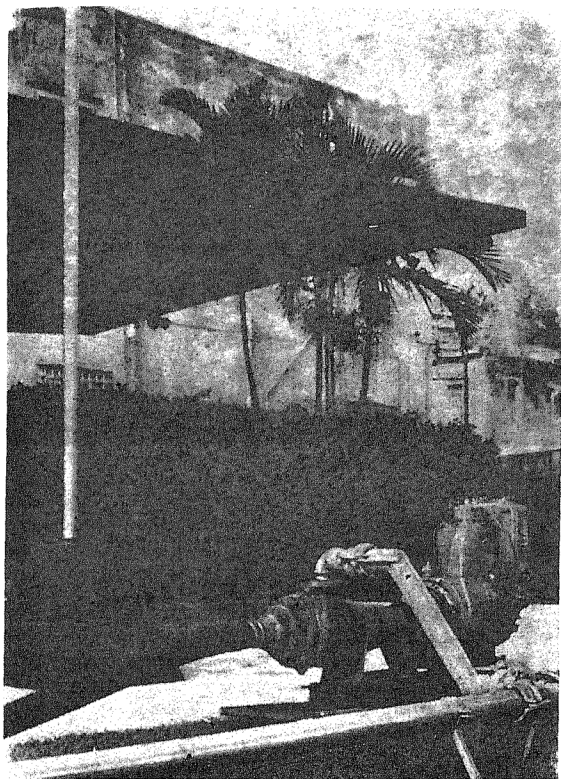

شكل VI مضخة طاردة مركزية بمحرك للرى
 المنتج : VEB Pumpenwerk Halle (Saale) G D R

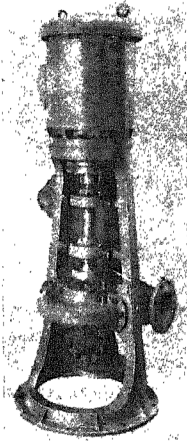


الشكلان VII مضخة طاردة مركزية تدار بالكهرباء



VIII تركيب هذه المضخات في السفن حيث تستخدم في الأعمال البحرية وتبريد المياه وإطفاء الحريق .

التصرف : من ١٥ إلى ٤٠٠ مترمكب/ساعة، وهو يتوقف على مقاس المضخة .

المنسوب : من ١٣ إلى ١٠٠ متر

المنتج : VEB Pumperwerk Exfurt, G D R

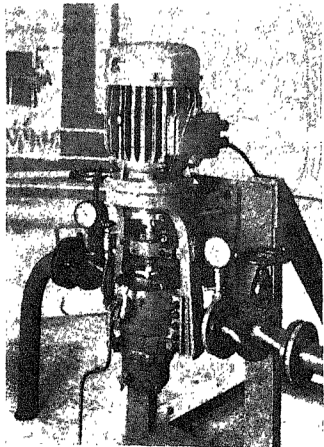


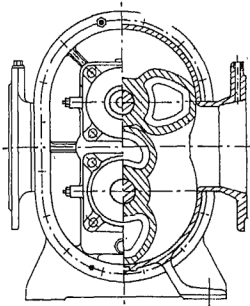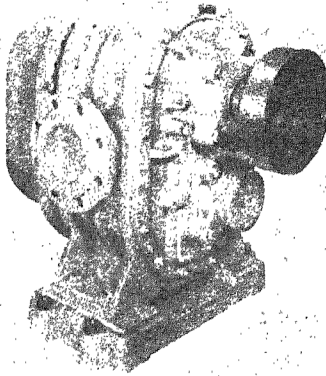

الشكلان IX ضاغط هواء قطري بكباسات للإمداد

X بالهواء المضغوط، وهواء الاحتراق ،
والغازات والتفريغ . الخ . ويتولى
على طراز ضاغط الهواء المستعمل ،
مدل التدفق (التصرف) وهو من ٥٢ إلى
٥٠٠٠ متر مكعب/ساعة وبضغط يبلغ
الضغط الجوى تقريبا ويصل إلى ٨ متر
من ارتفاع عمود الماء .

المنتج : VEB Pumpen-und Gebläsewerk Leisig, GDR

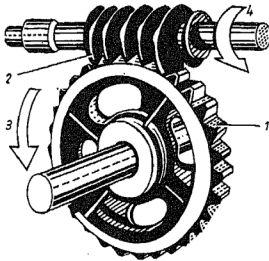

شكل ٢٨٩ : الترس الدودي والمجلة الدودية

١ عجلة دودية

٢ ترس دودي

٣ إتجاه دوران العجلة الدودية

٤ إتجاه دوران الترس الدودي

الترس والمجلات الدودية (التروس البرمجية) :

تستعمل التروس والمجلات الدودية في حالة المحاور المتقاطعة ويفضل استعمال هذه التروس والمجلات الدودية عندما يتطلب الأمر الحصول على نسبة تخفيض كبيرة . وعند دوران الترس الدودي دورة كاملة ، تتحرك العجلة الدودية بمقدار سن واحدة فإذا كان عدد أسنان العجلة الدودية ٤٠ سنا فيجب أن يدور الترس الدودي ٤٠ دورة لكي تدور العجلة الدودية دورة واحدة (شكل ٢٨٩) .


(ج) تمرين على التصميم :

عند تصميم التروس يتوقف كل شيء على ترتيب الأعمدة على مسافات تكفل تلاصق دوائر الخطوة (ق١) لكل ترسين معشقين ببعضهما البعض . وهذا يحقق الحركة المسببة لسن أحد الترسين في فراغ السن المناظر لها في الترس المقابل ، وبالتالي العمل الصحيح للترسين المتزاوجين (شكل ٢٩٠) . ويبدأ تصميم وسيلة الإدارة بالتروس بتركيب التروس على أعمدتها . ونظرا لأن التروس يجب أن تدور بالشكل المضبوط تماما ، لذلك فإنها تتركب أعمدتها بتوافق قسري بواسطة الحواوير الموازية . ويمكن كذلك ربط الترس على شفة (فلانشة) بالمسامير المولبة . وفي حالات عديدة تتركب التروس على أعمدتها بحيث تكون حرة الدوران عليها . وإذا أريد تشغيل التروس في أوضاع مختلفة فإنها تتركب ، بحيث يمكن تحريكها على أعمدتها ، بواسطة حواوير غاطسة انزلاقية (شكل ٢٩١) .


والتروس ذات المقاس الصغير ، والتي تعرف بالتروس الصغيرة (تروس البنون) تصنع مع أعمدتها قطعة واحدة ، وخصوصا إذا كانت القوى المطلوب نقلها كبيرة . والتروس المركبة على المحاور بحيث تكون حرة الدوران تزلق في الوضع المطلوب بإحدى وسائل الزلق المتعددة (انظر باب الحواوير الغاطسة) .

وبعد تركيب الترس على العمود ، يركب العمود في محامله . وقبل إجراء هذا يجب ، بالنسبة


- 1 الترس الأول
- 2 الترس الثاني
- 3 دائرة الخطوة
- 4 موضع الضغط

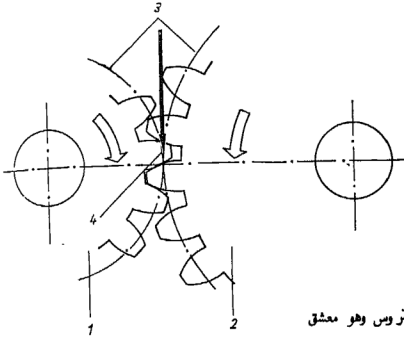

شكل ٢٩٠ : زوج من التروس وهو معشق

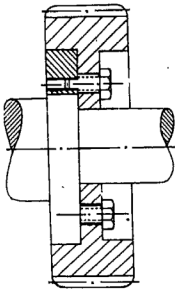


(b) زنق الترس بواسطة مسامير ملولبة

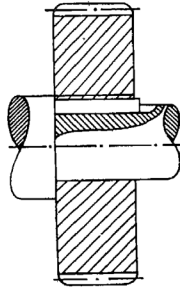


(a) زنق الترس بواسطة حابور غاطس

شكل ٢٩١ : تركيب التروس على الأعمدة

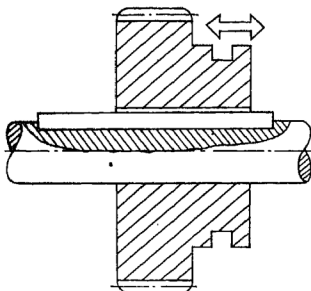


(d) الترس مركب بحيث يمكن الإنتقال في الإجهاد المحورى (مركب على خابور إنزلاقى غلطس)

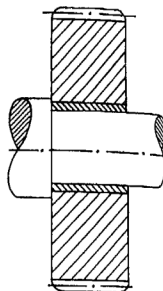

(c) ترس مركب على محمل المحور

لترس التى يتطلب الأمر تشغيلها بدقة متناهية مراجعة أخطاء السن التى تسبب في الانحراف القطرى (مقدار انحراف الترس عن الضبط عند المحيط) وأخطاء السن التى تسبب في الانحراف المحورى (مقدار انحراف الترس عن الضبط الصحيح في الاتجاه المحورى) وبمذ ذلك يراجع إنزان الترس (انظر القارنات والقوابض) .


وعند مراجعة ترس لمعرفة أخطاء السن التى تسبب في الانحراف القطرى ، وهى تعرف أيضا باسم الدوران اللامركزى (أو الاكستريكى) يركب العمود وبه الترس بين ذنبتين بحيث يكون حر الدوران . ويوضع عمود قياس مشتد المقطع (مدور) في الفراغ بين كل سنين متاليتين ، ويحدد أى انحراف باستعمال محدد القياس ذى القرص (شكل ٢٩٢)

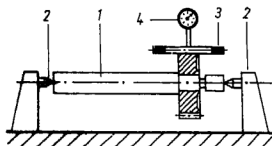

- 1 عمود وبه ترس
- 2 مركزان (ذنبتان)
- 3 قضيب قياس
- 4 محدد قياس بقرص مدرج

شكل ٢٩٢ : ترتيبية مراجعة التروس لتحديد الأخطاء التى تسبب في الانحراف القطرى لسن .
(مقدار الانحراف الحقيقى الترس عند محيط الدائرة)

 
شكل ٢٩٣ : ترقية مراجعة التروس
لتحسين الأداء التي تسبب في
الانحراف المحوري (مقدار الانحراف
الحقيقي للترس في الاتجاه المحوري)




وعند مراجعة ترس لمعرفة أخطاء السن التي تسبب في الانحراف المحوري ، تستعمل نفس
ترتيبات الاختبار السابقة ، غير أن محدد القياس ذا القرص يوضع على وجه الترس ، ويدار
العمود ببطء (شكل ٢٩٣) .

وبعد تركيب الأعمدة ، والتروس مركبة عليها ، في المحامل يراجع التلامس بين أسنان كل
زوجين متزاوجين من التروس .. فتغطي أسنان التروس المتزاوجة بالجير . وبعد عدة دورات
تترك نقاط التلامس أثرا على جوانب الأسنان (شكل ٢٩٤) .


وعند تجميع وسائل الإدارة بالتروس لا يستعمل إلا الدقاق المطاطي ، أو الخشبي . وإذا
تطلب الأمر استعمال سنبلك فيجب أن تكون من معدن طرى ، مثل النحاس الأحمر أو النحاس
الأصفر ، لوقاية الأعمدة أو التروس من التلف .

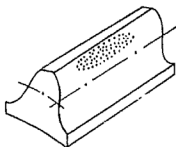


(b) المسافة بين الأعمدة كبيرة جداً

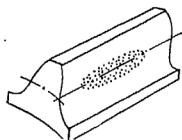

(a) التلامس الصحيح للسن

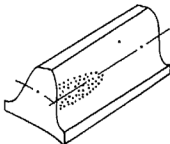

(d) الأعمدة والتروس غير متوازية

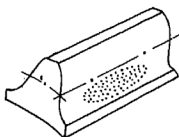

(c) المسافة بين الأعمدة صغيرة جداً

شكل ٢٩٤ : مراجعة تلامس أسنان التروس

٤ - وسائل الإدارة بالتروس المركبة :


تحتوى وسائل الإدارة بالتروس المركبة على مجاميع متعددة من التروس . وهى تعرف كذلك باسم صناديق التروس أو ، باختصار ، التروس . فالمحركات الأساسية ، ومنها مثلا المحركات الكهربائية ، لها نطاقات قياسية من السرعات لا تناسب أى دورة لأى مكنة لإنتاج . لهذا الغرض تستعمل صناديق التروس لتغيير سرعات المحركات الأساسية تدريجيا . وتزود أى مكنة فى الغالب بصندوق تروس واحد أو أكثر . ويجب تصميم المكنات بحيث يمكن تغيير سرعاتها بسهولة وبسرعة . وتنقسم وحدات التروس إلى مجموعتين رئيسيتين ، وهما وحدة التروس الثابتة (غير القابلة للحركة) ووحدة التروس المنزلقة (القابلة للحركة) .

وتتكون وحدة التروس الثابتة من تروس دائمة التمشيق . وتغيير سرعات هذه الوحدة بتغير التروس ، لذلك يسمى هذا النوع من التروس باسم التروس القابلة للتبديل أو التروس الثابتة (شكل ٢٩٥) .



ويفضل فى المكنات الحديثة استعمال وحدة التروس (التى يمكن تحريكها) .

وتجمع عدة تروس فى مجموعة واحدة يمكنها التحرك على العمود المدير بواسطة آلية نقل لتشقيها بالتروس المقابلة لها على العمود المدار . ويعرف هذا النوع من التروس وآلياتها كذلك باسم صندوق التروس المنزلقة (شكل ٢٩٦) .



وبجانب صندوق التروس المنزلقة تستخدم المجلات المسننة المتصلة ببعضها البعض بالقارنات . ولنقل القوى يوصل زوج من المجلات المسننة (التروس) المتقابلة بواسطة قارئة (شكل ٢٩٧) . والفكرة الأساسية فى عمل التروس ذات السرعات المتغيرة اللانهائية هى التغيير المستمر لنسبة الإلتقاط بين العمود المدير وبين العمود المدار (شكل ٢٩٨) .

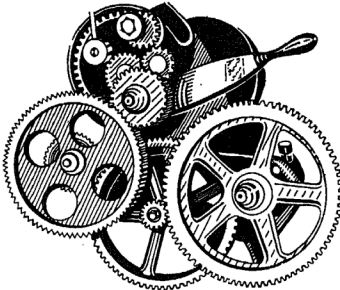


شكل ٢٩٥ : مجموعة بسيطة بتروس متغيرة

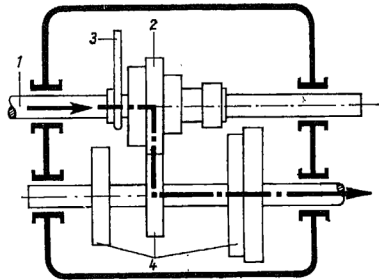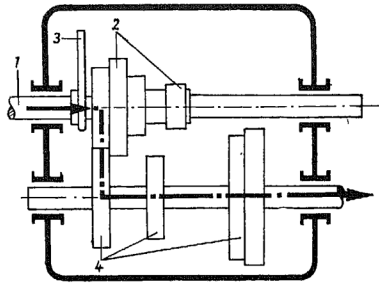



شكل ٢٩٦ : صندوق تروس تشويك منزلة بأربع سرعات (توضح الأشكال مجموعات التروس للسرعات الأربع) .

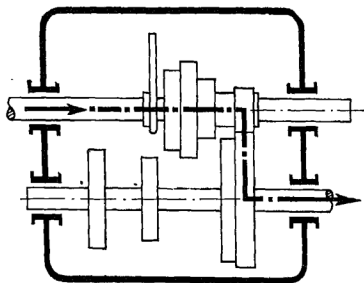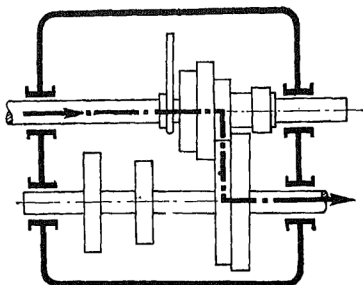


- 1 العمود المدير
- 2 مجموعة من التروس أو تروس البنيون يمكنها الإنزلاق على عمود الإدارة
- 3 ذراع نقل التروس
- 4 التروس أو تروس البنيون المثبتة بالعمود المدار

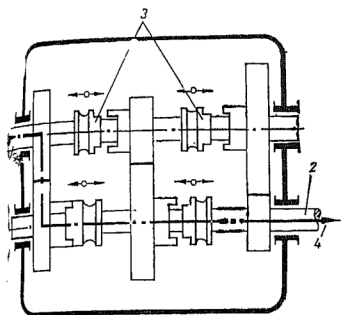

- 1 العمود المدير وبه تروس
2 العمود المدار وبه تروس
3 القوابض
4 سلسلة نقل الحركة وتعريف
على أوضاع التروس والقارات

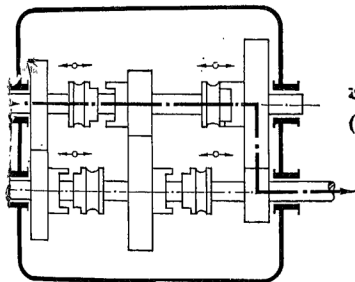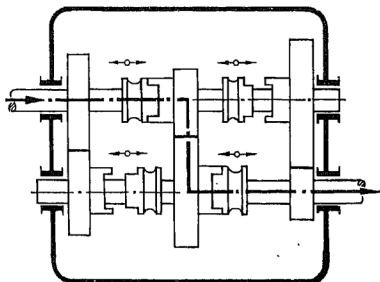


شكل ٢٩٧ : قارات تروس نقل الحركة
(توضح الأشكال مجموعات التروس الممكنة)

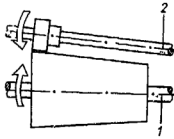

(b) العمود المدار يدور بسرعة عالية

1 العمود المدير وبه مخروط
السرعات المتواصلة
2 العمود المدار وبه العجلة
المتحركة

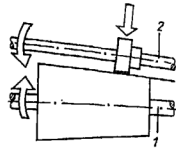

(a) العمود المدار يدور بسرعة بطيئة

شكل ٢٩٨ : آلية النقل بمخروط السرعات المتواصلة

عامسا : عناصر المكونات المستخدمة لتحويل الحركات :

١ - الآليات المرفقية :

تستخدم الآليات المرفقية ، التي تعرف كذلك باسم المجموعات المرفقية ، لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة أو العكس . فإذا أريد على سبيل المثال ، تحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة ، ففى هذه الحالة يلزم وجود مرفق دوار ، وذراع توصيل مناسبة ودليل مستقيم (شكل ٢٩٩) .

أنواع الآليات المرفقية :


أبسط أنواع الآليات المرفقية هو اليد المرفقية . وهي تستعمل لنقل القوى الدورانية ، كما هي الحال فى جهاز الرفع (شكل ٣٠٠) .

وهناك نوع آخر من الآليات المرفقية سبق ذكره فى قسم « الأعمدة » ، وهو العمود المرفقى . وتستعمل الأعمدة المرفقية أساسا فى محركات الاحتراق الداخلى . ويتم شوط الصعود والهبوط عن طريق العمود المرفقى ومعه ذراع التوصيل . وفضلا عن محركات الاحتراق الداخلى فإن العمود المرفقى يستخدم فى المضخات الترددية (شكل ٣٠١) .

وتستعمل الأقراس اللامركزية بدلا من المرافق إذا أريد الحصول على حركة مستقيمة ذات طول قصير . والأقراس اللامركزية هى أجزاء مكنية يمكن تركيبها فى أى موضع على العمود . وهي تستعمل بصفة خاصة كآلية فعالة فى المكابس اللامركزية (شكل ٣٠٢) .


وقد يكون ضروريا فى بعض الأحيان استعمال آليات مرفقية منخفضة (أصابع دافعة) وكامات ، كمضوئىة لإدارة أجهزة التحكم (شكل ٣٠٣) .

وفى حالة الآليات المرفقية العادية ، تتساوى سرعة العناصر الترددية فى المجموعة المرفقية . ولا ينطبق هذا على الكتلة المرفقية المنزقة المتذبذبة الخاصة بالمشط الناطحة (شكل ٣٠٤) .

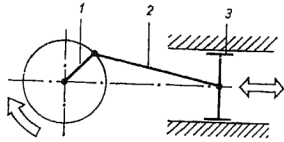


شكل ٢٢٩ : الفكرة الأساسية في تشغيل الآلية المرفقية
1 المرفق الدوار 2 ذراع التوصيل


3 دليل مستقيم

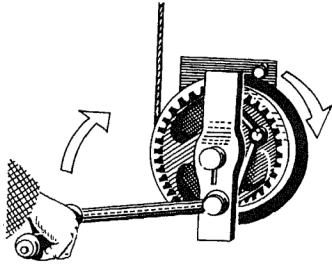


شكل ٣٠٠ : ذراع التدوير

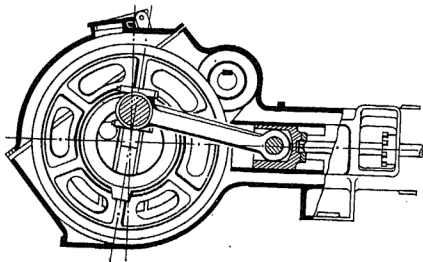

شكل ٣٠١ : مضخة ترددية

 


(a) التمثيل التخطيطي

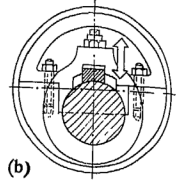


(b) قرص لا تتركزى قابل للانصفاط

1 اللاتمركزية

شكل ٣٠٢ : بكرة محزونة لا تتركزى (إكستريك)

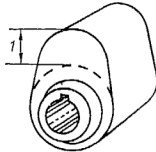


(a) الحدة (الكامة)

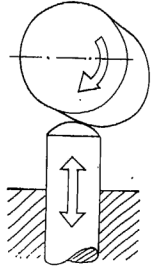

(b) التحكم في الحدة

1 أقصى شوط

شكل ٣٠٣ : آلية الذراع الدوار المنخفض الحدة (الكامة)

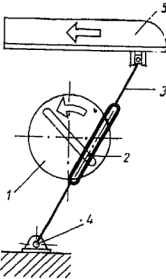

شكل ٣٠٤ : ذراع دوار انزلاق متذبذب


1 قرص المشقبة المرفقية

2 إصبع مرفق

3 ذراع ترجحية


4 محور ارتكاز ثابت

5 دليل مستقيم

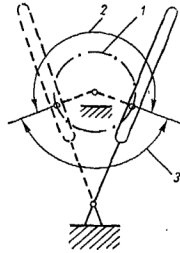




شكل ٣٠٥ : السرعات الأمامية والعكسية (رسم تخطيطي)

- 1 المسافة الكلية لمسار الإصبع المرفق
- 2 مسار الإصبع في شوط التقدم
- 3 مسار الإصبع في شوط الرجوع

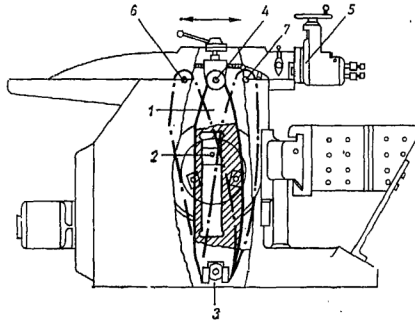

شكل ٣٠٦ : ذراع دوار إنزلاقي متذبذب مركب في المقشطة النطاحة

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ١ ذراع قرجية | 5 كتلة العدة المنزلقة (الراسمة) |
| 2 قطعة دليلية بإصبع مرفق | 6 النقطة الميتة الخلفية |
| 3 محور ارتكاز ثابت | 7 النقطة الميتة الأمامية |
| 4 الاتصال بكتلة العدة المنزلقة | |

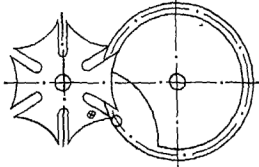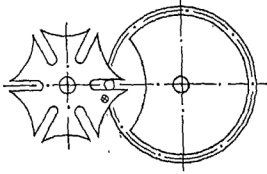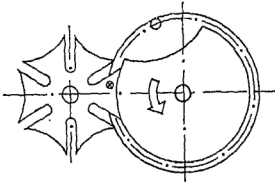

شكل ٣٠٧ : طريقة عمل
صلبية « مالتيز Maltese »
(الجزء المرفق يوضح طريقة التشغيل)

وتتسبب الحركة الدورانية للقرص المرفق المشقوق في تحريك الذراع الترجعية . وتكون السرعة الأمامية أصغر من سرعة الرجوع (شكل ٣٠٥) .

وتصمم الذراع الترجعية بحيث يمكن للبزنز (الإصبع) المرفق ، المركب في القطعة الدليلية المولدة في المجرى الدليلية بالذراع ، التحرك في اتجاه المحور الطولي للذراع المترجحة . وتستعمل هذه الترتيبية بصفة خاصة في المقاشط النطاحة (شكل ٣٠٦) .

والشكل الخاص للذراع الترجعية هو صلبية « مالتيز » التي تستعمل إذا أريد تحويل الحركة الدورانية إلى حركات مستقيمة صدمية (مهتزة) . وطريقة عمل صلبية مالتيز مبينة في (شكل ٣٠٧)

٢ - تمرين على التجميع :

عند تجميع الآليات المرفقية يجب بذل عناية خاصة للتأكد من وجود خلوص صغير في الوصلة بين المرفق وذراع التوصيل والدليل المستقيم . فإذا كان الخلوص كبيراً فقد تحدث صدمات أو أحمال صدمية في النقطتين الميتين العليا والسفلى تؤدي إلى تآكل سريع في الآلية المرفقية . وتحدث القوى العالية ، المسببة من عدم إتران الأوزان ، في حالة السرعات العالية نظراً لأن المرفق عند دورانه يدفع العمود في جانب واحد منه فقط . ويمكن موازنة هذه القوى بواسطة أثقال موازنة . ويجب العناية خاصة بالتثبيت الصحيح لأثقال الموازنة عند تجميع الآليات المرفقية.

سادساً : عناصر المكونات المستخدمة لتوصيل السوائل والغازات والأبخرة :

هناك عناصر مكنية مختلفة لمختلفة لتوصيل السوائل والغازات والأبخرة . وطالما كان الإهتمام هنا بإنشاء المكونات فسوف تعلق الأهمية الخاصة لصنع أو إصلاح المضخات والصمامات .

١ - المضخات الترددية :

(١) طريقة عملها :


هناك نوعان رئيسيان من المضخات ، المضخات الترددية ويطلق عليها أيضاً المضخات ذات المكابس والمضخات الطاردة المركزية . وفي المضخات الترددية ينزلق الكباس في الأسطوانة ، ذات السطح الداخلي ، المشطب تشطيباً جيداً ، ليقوم بالحركات الترددية . ففي شوط السحب ، يسحب الكباس السائل أو أى مادة أخرى ، وفي شوط الطرد يدفع الكباس السائل أو المادة المطلوب دفعها في خط المواسير (شكل ٣٠٨) .


وفي المضخات الترددية المزدوجة الفعل يقوم الكباس بالسحب والطرد في أى من الشوطين في وقت واحد (شكل ٣٠٩) .

وعيب المضخات الترددية هو التنع عند الطرد .

شكل ٣٠٨ : مضخة ترددية مفردة الفعل

- ١ الكباس
- ٢ غرفة السحب
- ٣ إتجاه السحب
- ٤ إتجاه الطرد (التصريف)
- ٥ الصمامات

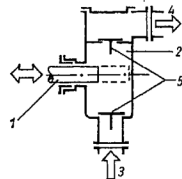

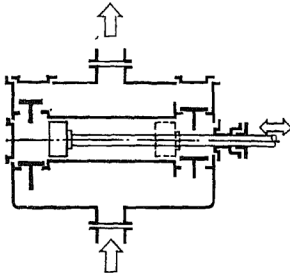

شكل ٣٠٩ :
مضخة ترددية مزدوجة الفعل

(ب) تمرين على التجميع :

عند تجميع أجزاء غلاف المضخة ، يجب استعمال مادة منع التسرب . وقد تكون هذه المادة حشوا من الورق المشحم (المزيث) أو ورق كرتون مقوى بفتائل معدنية دقيقة أو مركبات منع التسرب ذات المكونات المختلفة ، وإذا تطلب الأمر ضخ مواد ساخنة أو مادة فتاكة فيجب استخدام مادة منع التسرب التي ينص عليها المصنع المنتج . ويجب الإهتمام بصفة خاصة بدليل ذراع الكباس . وتتحرك ذراع الكباس في صندوق الحشو الذي يستعمل لمنع التسرب من الفراغ الموجود بين هذه الذراع وبين غلاف المضخة (شكل ٣١٠) .

ويولج حشو صندوق الحشو بمثابة في الفراغ الموجود بين ذراع الكباس وبين غلاف المضخة . ولهذا الغرض يجب خلع جلبة الذراع الخاصة بصندوق الحشو . ويجب التأكد من أن سلك مادة الحشو في صندوق الحشو منتظم في جميع النقاط على المحيط . وبعد تركيب جلبة الذراع وربط الصواميل ، يضغط الحشو في مقابلة الغلاف وذراع الكباس . ثم تدار المجموعة لاختبارها فإذا تسرب السائل في أثناء التشغيل من حشو صندوق الحشو فعندئذ يجب أن يحكم رباط الصواميل حتى يتم إحكام صندوق الحشو تماما .



ولا يمكن تحقيق الكفاءة للمضخات ذات الكباسات إلا إذا كانت الصمامات تعمل بطريقة صحيحة . ويتكون الصمام من عضو منع للتسرب وقاعدة (كرسى) الصمام (شكل ٣١١) .

ويصنع عضو منع التسرب من النحاس الأصفر ، أو البرونز أو البلاستيك . وعند إختيار العمل الصحيح للصمامات ، يجب التأكد من عدم حدوث أى تسرب من منطقة قاعدة الصمام . فإذا كان الصمام غير محكم فيجب تجليخ قاعدة الصمام والعضو المانع للتسرب .

ولإجراء عملية التجليخ يوضع مركب التجليخ على كل من قاعدة الصمام والعضو المانع للتسرب ، ثم يلف العضو المانع للتسرب لفات قصيرة في كلا الإتجاهين .

وتستعمل الصمامات المحملة باليايات في المضخات ذات معدل التصرف العالي . ويجب أن تكون لشروط السحب لكباس المقدرة على التغلب على ضغط الياي .


- (a) صندوق بحشو جلد :
- | | | | |
|---|----------------|---|------------------|
| 4 | جلية الذراع | 1 | ذراع الكباس |
| 5 | مسامير التثبيت | 2 | غلاف صندوق الحشو |
| | | 3 | الحشو الجلد |

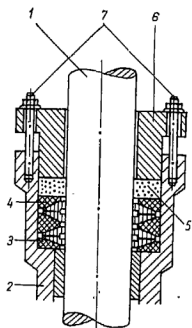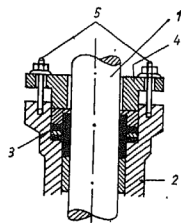


- (b) صندوق بحشو معدني
- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | ذراع الكباس |
| 2 | غلاف صندوق الحشو |
| 3 | حشو الصندوق بمعدن « بابت » |
| 4 | جلية برونزية مسلوكة |
| 6 | حلقة تغطية الحشو الطرى |
| 6 | جلية الصندوق |
| 7 | مسامير التثبيت |

شكل ٣١٠ : صناديق الحشو

- (a) الصمام القفاز
- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 3 | مساحة مقعد الصمام | 1 | قاعدة الصمام |
| | | 2 | أجزاء الصمام المانع للتسرب |

 

- (b) الصمام المخروطي
- | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| 3 | مساحة مقعد الصمام | 1 | قاعدة الصمام |
| | | 2 | الصمام المانع للتسرب |

 

شكل ٣١١ : أنواع الصمامات

(٢) المضخات الطاردة المركزية :


(أ) طريقة عملها :

تتميز المضخات الطاردة المركزية عن المضخات الترددية بقدرتها على التصريف المستمر للسائل المضخ . لذلك يفضل استعمال المضخات الطاردة المركزية إذا كان منسوب الضخ منخفضا ، أو تطلب الأمر معدل تدفق عال . ونظرا لحاو المضخات الطاردة المركزية من الصامات لذلك فإنها تخصص لضخ المواد الغليظة (المعينية) والمواد ذات اللزوجة العالية (شكل ٣١٢) .


(ب) تمرين على التجميع :

ينطبق كل ما قيل عن منع التسرب في المضخات الترددية على المضخات الطاردة المركزية . وحيث أن المضخات الطاردة المركزية تعمل بسرعات دورانية عالية ، لذلك يجب بذل عناية شديدة بالتجميع الصحيح للدافعة في المحامل المناسبة لها ، فضلا عن تزييتها الكافي بالشكل الصحيح .

وإذا كانت المضخة تعمل بمنسوب عال فإن دفاعة واحدة في هذه الحالة لا تكون كافية . لهذا تتركب عدة دفاعات بجانب بعضها البعض . ويسمى هذا النوع من المضخات الطاردة المركزية باسم المضخات الطاردة المركزية المتعددة المراحل . وعند تجميع المضخات الطاردة المركزية المتعددة المراحل يجب العناية بتركيب الدفاعات تركيبا صحيحا في مبائها (أغلفتها) . فإذا كان الفراغ بين الدفاعة وبين الغلاف كبيرا جدا ، يصبح الشغل (الدفع) المؤدى في هذه المرحلة غير كاف . والطريقة العملية لتركيب الدفاعات في غلاف المضخة تتم بتجليخ الدفاعات في مبائها باستعمال مركب التجليخ (شكل ٣١٣) .

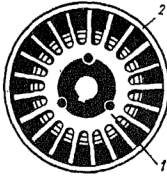

شكل ٣١٣ : الدفاعة داخل غلاف
المضخة الطاردة المركزية
1 الدفاعة 2 الغلاف

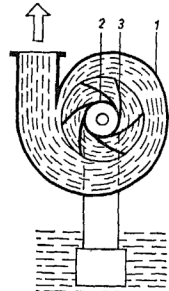

شكل ٣١٢ : طريقة عمل المضخة الطاردة المركزية
1 الغلاف 3 المص (السحب)
2 المروحة (الدفاعة)

الفصل الثالث

المواد

أولا : الصلب (الفولاذ) :

١ - مبادئ عامة :

تصنع جميع المواد المستعملة في الصناعات الهندسية من مواد التشغيل الأساسية المستخرجة من الطبيعة . وأهم المواد المستعملة في الصناعات الهندسية هي المعادن . وتنقسم المعادن إلى مجموعتين رئيسيتين ، هما المعادن الحديدية والمعادن اللاحديدية .

المعادن الحديدية	المعادن اللاحديدية
الصلب	التعاس الأحمر
الحديد الزهر	الحارصين (الزنك)
الحديد المتلبد	الألومنيوم

وتتطلب الصناعات الهندسية أساسا الصلب والحديد الزهر . والحديد الزهر من خير المواد المناسبة للصب في القوالب . لهذا السبب فإنه يستعمل لسباكة الأجزاء المكنية المتعددة الأشكال مثل الأعمدة ، ومبايت التروس ، والمبايت الأخرى المستخدمة في الأغراض المختلفة . . . الخ . ويورد الصلب للصناعات الهندسية على هيئة سلع نصف مصنعة ، مثل القضبان أو المواسير أو الألواح . وهو يستعمل لصنع عناصر إنشائية متعددة تدخل في بناء المكنات ، ولصنع العدد وأشياء أخرى كثيرة . وتتوقف متانة الصلب المطلوب على الغرض من استعماله . وتحدد بمعرفة المنتج متانة وتركيب الرتب المختلفة للصلب ، وخاصة النسبة المئوية للكربون والمواد الأخرى فيه . وهذه النسب قياسية .

٢ - رتب الصلب : خواصها واستعمالها :

ينقسم الصلب ، تبعا لتركيبه ، إلى الصلب اللاسبائكي ، والصلب السبائكي المنخفض والصلب السبائكي العالي .

ويعتبر الصلب لاسبائكي إذا كانت النسبة المئوية للكربون فيه من ٠,٠٥٪ إلى ١,٧٪ وكانت أقصى نسب مئوية لحتويات الحديد هي : سليكون ٠,٣٥٪ ، منجنيز ٠,٨٪ ، فوسفور ٠,٠٧٪ ، كبريت ٠,٠٦٪ .

ويحتوى الصلب السبائكي المنخفض ، بجانب الكربون من ٠,٠٥٪ إلى ٠,١٧٪ ، على مالا يزيد على ٥٪ من العناصر السبائكية الخاصة . والصلب المحتوى على أكثر من ٥٪ منها يعتبر صلباً سبائكياً عالياً . وتؤثر العناصر السبائكية على خواص الصلب . ويمكن ضم الصلب الالسابكئى ، والصلب السبائكى المنخفض والصلب السبائكى العالى فى مجموعة واحدة وهى صلب الإنشاءات وصلب العدة ، حسب الغرض من الاستعمال . ويستعمل صلب الإنشاءات لصنع أجزاء المكونات ، وأجسام المركبات والخزانات والمرابجل (الغلايات) ، بينما يستعمل صلب العدة لإنتاج العدد .

الصلب السبائكى :

يمكن عمل تصنيف آخر للصلب على أساس النسبة المئوية التى يحتوتها من الفوسفور والكبريت ، وحسب درجة التنقية يمكن درج الصلب تحت أحد الأقسام الرئيسية التالية :

صلب منخفض الكربون ، صلب عالى الرتبة ، صلب فائق النقاوة .


والصلب المنخفض الكربون مقاومة شد يفسمها المنتج فى الغالب ، ويتوقف استعمال هذا الصلب أساساً على مقاومته (مئاته) فى درجة الحرارة العادية (درجة حرارة الغرفة) . ولا يعرض هذا الصلب لأى معاملة حرارية بعد تشكيله .

ولا تتحدد خواص الصلب الالسابكئى إلا من العناصر التى يحتوتها الحديد ، وخصوصاً الكربون ، لهذا يعرف هذا الصلب باسم الصلب الكربونى .

والصلب الالسابكئى المحتوى على أكثر من ٠,٣٥٪ كربون لديه المقدرة والقابلية للتصليد .

وكلما كانت نسبة الكربون عالية كانت صلابته أكبر عند التوريد . وكلما كانت نسبة السليكون والفوسفور والكبريت منخفضة إرتفعت درجات حرارة التشغيل ، وزادت إمكانية التغير فى درجات الحرارة التى يتعرض لها الصلب .

ويمكن تصليد الصلب بالتغليف إذا كانت نسبة الكربون فيه أقل من ٠,٢٪ والكبريت حوالى ٠,٠٤٥٪ ، والفوسفور حوالى ٠,٠٤٥٪ (صلب الرتبة C) . ويعرف هذا الصلب كذلك باسم صلب التصليد بالتغليف . والصلب المحتوى على نسبة من ٠,٢٪ إلى ٠,٦٪ ونفس نسبة الفوسفور والكبريت الموجودة فى صلب التصليد بالتغليف يورد من مصانع الحديد والصلب فى الغالب وهو فى حالة تخمير حرارى (تلدن) . ولهذا السبب فإنه يسمى الصلب المخمر (الملدن) . ويجب أن لا يعرض هذا الصلب لأى معاملة حرارية أخرى (حدادة لحام) بواسطة المستعمل له لأن ذلك الإجراء قد يبطل (يعادل) تأثير عملية التلدن .

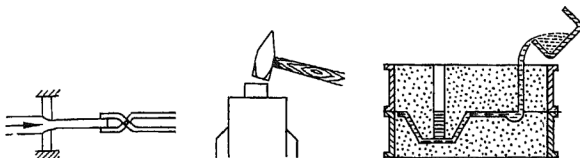

(a) صب (سبائك) الصلب (b) تشكيل الصلب بالحدادة (c) سحب الصلب

شكل ٣١٤ : معاملة الصلب وتشكيله

والصلب الاسبانكي لديه المقدرة والقابلية الفائقة للصب (مصبوبات الصلب) . ومصبوبات الصلب المحتوى على نسبة كربون منخفضة (لا تقل عن ٢٪ كربون) شديدة المتانة وتقبل التشكيل على الساخن (الحدادة ، والكبس ، والدلفنة) والتشكيل على البارد (الدلفنة ، والسحب) كما يمكن تعريضها لعمليات اللحام باللهب واللحام بالصهر (شكل ٣١٤) .

تأثيرات محتويات الحديد على الصلب الاسبانكي :

محتويات الحديد والرمز	النسبة المتوسطة	التأثيرات على الصلب
كربون (ك)	من ٠,١ إلى ١,٦	يزيد من القوة ، والمقاومة ، والصلادة والقدرة على التصلد ؛ ويقلل من المتانة ، والمطيلية والمقدرة على التشكيل بالحدادة ، والقابلية للطرق والقابلية للحام .
سليكون (س)	حتى ٠,٤٥	يزيد من القوة ، والصلادة ، والمقدرة على التصلد ، كما يزيد من المرونة (صلب الياى) ، ويقلل من المقدرة على التشكيل بالحدادة . وفى حالة صلب العدة يعمل على قصافته فى درجة السواد .
منجنيز (م)	من ٠,٢ إلى ٠,٨٠	يمنح المتانة دون صلادة خاصة . ، وهو جيد بالتصليد ، ويحسن فى قدرته على التشكيل بالحدادة ، ينتزع الأكسجين كيميائياً (الاختزال) ويحسن من مقاومة التأكل نتيجة الطرق والصددمات . يصعب تشغيله .

محتويات الحديد والرمز	النسبة المتوسطة	التأثيرات على الصلب
فوسفور (فو)	من ٠.١ إلى ٠.١٠	يعطى لزوجة منخفضة عند الصهر ، ويقلل من المتانة والمطيلية ، ويصبح الصلب قصيفا وهو بارد (قصر البرودة للصلب المحتوى على أكثر من ٠.١٪) .
كبريت (كب)	من ٠.٠١ إلى ٠.٠٦	يعطى لزوجة مرتفعة عند الصهر ، ويقلل من قابليته للحدادة واللحام ، ويصبح الصلب قصيفا في درجة حرارة الاحمرار (قصر الاحمرار للصلب المحتوى على أكثر من ٠.٠١٪) .
أكسجين (أ)	متخلف من عمليات إنتاج الصلب	يقلل من قابليته للتشكل بالحدادة والدفنة ، ويصبح الصلب قصيفا عند درجة حرارة الاحمرار .

والصلب اللاسبائكي المحتوى على كربون أقل من ٠.٣٥ ٪ يستخدم أساسا في الصناعات الهندسية وفي إنشاءات الصلب . وتصنع من هذا الصلب كذلك القضبان وملحقات الطرق الدائمة والأسلاك والأشرطة والألواح الدقيقة .

ويستعمل الصلب اللاسبائكي المحتوى على أكثر من ٠.٣٥ ٪ كربون بمثابة صلب عدة نظرا لقابليته للتصلد . ومتانة صلب العدة أكبر منها لصلب الإنشاءات . ويستعمل صلب العدة اللاسبائكي أساسا في صناعة عدد تشغيل الأخشاب وأجهزة القياس وأجهزة الجراحة .

ونادرا ما يستعمل الصلب اللاسبائكي لصنع عدد القطع (للمخرطة والمقشطة والمثاقيب وسكاكين التفريز . . . الخ) . وقد يكون هذا الصلب مستعملا حتى الآن لصنع عدد القطع المستخدمة في السرعات المنخفضة .

أمثلة لاستخدامات الصلب الالساكي :

الإسم	الاستخدام
الصلب الإنشائي (أو صلب الإنشامات)	إنشاء المبناات (بالحدادة والدفنة) ، القطاعات ، قضبان الصلب ، قضبان الصلب المبعدة ، الصلب المستخدم في صناعة اللواب والمسامير البرشام والألواح والمواسير والأسلاك الصلب .
صلب التصليد بالتغليف	التروس والأعمدة المرفقية ، وأعمدة البكامات وأعمدة الإدارة ، والمخاريط ، وبنوز الكباسات، والمرتكزات، وبنوز (أصابع) السلاسل .
صلب مخمر (ملدن)	أجزاء المبناات المعرضة لإجهادات عالية والتي تتطلب المتانة والقوة المحدقين .
صلب العدة	طرى : للقولب ، والمكاشط اليدوية ، والمطارق . متين : الأجناات ، والشاقات ، والولائج وذكور اللولة . متوسط الصلادة : سكاكين التفريز ، وذكور اللولة ، ونصال المقصات . صلد : عدد المخارط ، وسلاح النجار (الكستير) وسكاكين قطع التروس وسكاكين التفريز .

الصلب الساكي :

تضاف عناصر سباكية للصلب إذا كانت محتويات الحديد غير قادرة على إكسابه الخواص المطلوبة بصفة خاصة .

ويمكن استعمال العناصر السباكية لتغيير خواص الصلب ، وبالتالي فإنه يمكن زيادة المتانة بصفة خاصة بحيث يمكن التقليل من أبعاد الأجزاء المكنية وأوزان المبناات المنشأة . ويتقبل الصلب الساكي التصليد بشكل أفضل منه للصلب الالساكي . وعلى أية حال فإن قطع الصلب الساكي أصعب عادة من قطع الصلب الكربوني العادي .

ويستعمل لإنتاج صلب العدة كل من المنجنيز والكروم والفاناديوم والتنجستين والموليبدنوم وكذلك النيكل في حالات خاصة . ويمكن تكوين الصلب الساكي وفقا للمواصفات القياسية

التي تنص عليها المصانع المنتجة المتعددة . ويمكن الحصول على مكونات الصلب من الجداول الخاصة باستخداماته .

٣ - المعاملات الحرارية للصلب :

(أ) التصليد :


لاكساب أجزاء المسكنات الخواص المطلوبة مثل الصلادة ومقاومة التآكل والصلابة . . . الخ ، يعرض الصلب لعمليات متعددة من المعاملات الحرارية مثل التصليد ، والتطبيع (المراجعة) ، والتلدين (التخمير) .

فإذا أريد زيادة درجة الصلادة ومقاومة الاحتكاك لقطع التشغيل، وحدود حوائق لقطع العدد القطع ، والأسطح الاحتكاكية للمركبات ، والأسطح العاملة للتروس ، فيجب أن تمرض كل هذه المشغولات للمعاملة الحرارية التي تسمى عملية التصليد . ويصلد كل من الصلب السباتي والصلب اللاسباتي . ويحتوي الصلب القابل للتصليد على ٣٥٪ إلى ١,٢٪ كربون . وتنقسم عملية التصليد إلى ثلاث مراحل هي التسخين والتبريد المفاجئ* (السقية) والتطبيع . وتراوح درجة حرارة التصليد عموماً بين ٧٢٠°م إلى ٩٠٠°م .


وتسخن العدد الصغيرة ، مثل الأجنات ، والمطارق ، والسنايك . . . الخ ، في معظم الأحيان في كور الحداة . ويستعمل الفحم النباتي كوقود نظراً لعدم احتوائه على الكبريت الذي قد يؤثر على خواص الصلب ولا يصلح كور الحداة المحتوي على فحم الحفر الجديد (فحم حجري جديد) لتسخين قطع التشغيل المطلوب تصليدها . فالكبريت المحتوي عليه هذا الفحم يجعل الصلب قصيفاً . ويجب أن يكون سريان الهواء الداخل إلى النار التي تستخدم لتسخين قطع التشغيل وفقاً للمعدل المطلوب للمحافظة على الاحتراق . فالهواء الوفير في هذه الحالة يعمل على تشكيل القشور على قطعة التشغيل المطلوب تصليدها .

وقد تسخن هذه الأفران بالكهرباء أو باستخدام الغاز أو الزيت كوقود . وأحد هذه الأفران هو الفرن اللافيح (شكل ٣١٥) .


ويبرد الفرن المسخن لدرجة حرارة التصليد تبريداً فجائياً ويخمد (يطفئ) ومن ثم تسمى هذه الطريقة باسم التبريد الفجائي (السقية) . ولإجراء ذلك ترفع قطعة التشغيل من الفرن ثم تبرد فجائياً بفمها في سائل التبريد مع تحريكها بانتظام لتجنب الزيادة المفرطة في درجة حرارة سائل التبريد المحيط بقطعة التشغيل (الشكلان ٣١٦ ، ٣١٧) . ويتوقف اختيار وسط التبريد على الغرض من استعمال قطعة التشغيل المطلوب تبريدها فجائياً .

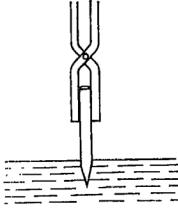


شكل ٣١٦ : التبريد الفجائي (السقية)
لقطعة التشغيل

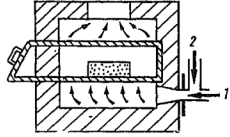


شكل ٣١٥ : الفرن اللامع

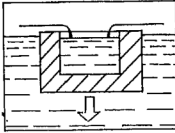

(b) الطريقة الخاطئة لتبريد
جسم مجوف

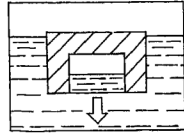

(a) الطريقة الصحيحة لتبريد
جسم مجوف
شكل ٣١٧ : ممارسة التبريد الفجائي

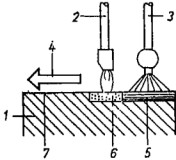


شكل ٣١٨ : التصليد السطحي للصلب (التصليد بالذهب)
1 قطعة التشغيل
2 الحارق (البورى)
3 دش
4 وسيلة تحريك الحارق والدش
5 السطح المصلد
6 السطح المسخن
7 السطح غير المصلد

أوساط التبريد الفجائي وتأثيرها :

تأثيره	وسط التبريد
حاد جداً	ماء مخلوط به حمض
فجائي	محلول ملحي
حساد	ماء نقي (٢٠ °)
مائل إلى الاعتدال	زيت برافين
معتدل (لطيف)	زيت
أكثر اعتدالاً	هواء مضغوط

وهناك أجزاء مكنية ، مثل التروس ومركبات الأعمدة المرفقية وغيرها ، يتطلب الأمر أن تكون أسطحها فقط في غاية الصلادة . وتعرض هذه الأجزاء للمعاملة الحرارية التي تعرف باسم التصليد السطحي . وفي هذه الحالة لا تسخن سوى المناطق المطلوب تصليدها وتغطي المناطق الأخرى من هذه الأجزاء التي ينبغي أن تظل طرية (شكل ٣١٨) .

وإذا تطلب الأمر أن تكون بعض الأجزاء المكنية المعينة طرية وصلبة (متينة) وأن تكون بعض مساحات معينة من أسطحها فقط مصلدة ، في هذه الحالة تستعمل طريقة التصليد بالتغليف . والصلب الطري والميتين نسبة الكربون به منخفضة ولذلك فهو لا يقبل التصليد .

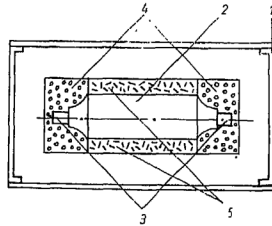

شكل ٣١٩ : التصليد بالتغليف

- 1 صندوق التصليد بالتغليف
- 2 قطعة التشغيل
- 3 المناطق المطلوب تصليدها في قطعة التشغيل
- 4 مسحوق التصليد المحتوي على كربون
- 5 حشو طفال رمل

ففي عملية التغليف بالتسخين تغلف المساحات المراد تصليدها أسطحها بمواد كربونية ينفصل منها كربونها عند تسخينها .

وبتسخين المسحوق الكربوني المحيط بالقطعة يخرج الكربون منه ليتغلغل الصلب ، وبهذا ترتفع نسبة الكربون في الطبقة السطحية التي تعرف أيضاً باسم الغلاف فيتمكن السطح من التصلد .

أما مساحات قطعة التشغيل التي ينبغي عدم تصليدها فتغطى بطبقة من الطفال الرمل أو طبقة رقيقة من النحاس الأحمر . وبالتسخين لمدة من ٤ إلى ١٠ ساعات تكون المساحات المطلوب تصليدها قد اكتسبت مقداراً كافياً من الكربون (شكل ٣١٩) .

(ب) التطبيع (المراجعة) :

نتيجة لعمليات التصليد (التسخين) والتبريد الفجائي ، يصبح الصلب صلداً كالزجاج كما يصبح سهل القصف . وقد تصبح الإجهادات الناتجة كافية لإحداث شروخ ، أو قد تسبب في كسر قطعة التشغيل مثل الزجاج إذا عرّضت للطرق أو الصدمات . وهذا هو السبب الذي من أجله يمداد تسخين قطع التشغيل بعد التصليد لدرجة حرارة معينة للتخلص من هذه الإجهادات ، ولتحسين المطيلية . وعملية التطبيع هذه تقلل من صلادة قطع التشغيل ومقاومتها بمقدار معين ، ومن جهة أخرى فإنها تزيد من متانتها . ونتيجة لذلك تؤدي قطعة التشغيل عملها بشكل أفضل .

وإذا سخنت قطعة تشغيل من الصلب لامة ، ففي هذه الحالة تتكون على سطحها طبقة من الأكسيد لونها يناظر درجة حرارة معينة . لهذا فقد تستعمل هذه الألوان لتحديد درجة حرارة قطعة التشغيل .

درجات حرارة التطبيع والألوان المناظرة لسخونة الصلب اللاسباتكي :

اللون المناظر	درجة الحرارة م	العدد
أصفر فاتح	٢٢٠	أجهزة القياس
أصفر داكن	٢٤٠	عدد المحرطة ، والمقشعة ، والمثاقيب الخلزونية ، الأجنات الخاصة بقطع التشغيل الصلدة .
أصفر بني	٢٥٠	سكاكين التفريز ، والبراغل ، وذكور اللولبة ، ومناشير المادن ، والمطارق اليدوية .
أرجواني	٢٧٠	المفكات ، عدد التجويف .
بنفسجي	٢٨٠	الذنب ، والشاقات ، والسنايك .
بني داكن	٢٩٠	اليابيات ، وأجهزة الجراحة .
أزرق فاتح	٣١٠	القولاب ، والبطل ، والفؤوس وقوالب البرشة .

أخطاء التصليد :

إذا سخن الصلب إلى درجات حرارة غير صحيحة ، أو رفعت حرارة التصليد بسرعة شديدة ، أو سخن أكثر مما ينبغي ، أو كان تأثير وسط التبريد الفجائي سريعا جدا ، ففي هذه الحالات لا يمكن تجنب حدوث أخطاء بالتصليد . وإذا عجز سائل التبريد الفجائي عن ملاصقة قطعة التشغيل بانتظام ، فمتنذ تصبح أجزاء من الصلب طرية (انظر كذلك الشكل ٣١٧) .

والجدول الآتي يبين عرضا للعيوب التي قد تسبب من أخطاء في التسخين أو التبريد الفجائي (السقية) :

العيوب أو العرض	عند التسخين	الأسباب المحتملة عند التبريد الفجائي (السقية)
الصلب طرى جدا	التسخين لدرجة حرارة التصليد منخفضة جدا ، ومدة التسخين قصيرة جدا .	وسط التبريد الفجائي ساخن جدا ، ومدة التبريد الفجائي قصيرة جدا .
صلادة غير منتظمة للصلب	التسخين غير منتظم ودرجة حرارة التصليد منخفضة ، واحتراق الكربون في الغلاف نتيجة لفعل الأكسجين وغازات الفرن عند زيادة مدة التسخين .	تبخر سائل التبريد الفجائي ، وعدم إزالة القشور ، والغمس بطريقة خاطئة .
الصلب صلد جدا	التسخين لدرجة حرارة زائدة .	التبريد الفجائي سريع جدا .
الصلب شديد التقصف	التسخين لدرجة حرارة زائدة ، واحتراق الصلب .	
تشوه قطعة التشغيل أو تشققها . بدرجة ملحوظة .	التسخين بمعدل عال جدا ؛ التسخين غير المنتظم ، درجة حرارة عالية للتصليد ، ترك قطعة التشغيل في درجة حرارة التصليد لمدة طويلة جدا .	التبريد الفجائي سريع جدا ، والغمس تم بطريقة خاطئة .

(ج) التخمير الحراري (التلدين) :

التخمير الحراري (التلدين) هو عملية تسخن فيها قطع التشغيل لدرجة حرارة معينة ، ثم تترك في هذه الدرجة زمنا معينا ، وبعد ذلك تبرد ببطء . والغرض الأساسي من التلدين هو التخلص من:

الإجهادات التي قد تكون تولدت من التشغيل على البارد أو على الساخن أو التبريد أو التسخين الغير المنتظم .

والغرض الآخر من التلدين هو تنقية البنية الداخلية للمادة . ولتحسين خواص التشغيل بالمكثات للصلب المحتوى على أكثر من ٠,٥٪ كربون فإنه يمرض لعملية تلدين كاملة . وتحدد درجات حرارة التلدين لأنواع الصلب المتعددة بمعرفة المصانع المنتجة له ، ووفقا للغرض من التلدين ونسبة الكربون في الصلب ، وتكون درجة حرارة التلدين في الحدود من ٤٥٠°م إلى ١٠٠٠°م .

ثانيا : الحديد الزهر :


يستعمل الحديد الزهر في الصناعات الهندسية لإنتاج الأجزاء المكنية مثل الميايت (الأغلفة) ، والأعمدة وفرش المكثات وما شابه ذلك . ويمكن صب الحديد الزهر بأشكال مختلفة ومتعددة .

وللحديد الزهر مقدرة على امتصاص والتقليل من الاهتزازات الناتجة من العناصر المكنية الدورانية أو الترددية . ويمكن الحصول على الاستقرار المطلوب في مصبوبات الحديد بضبط أبعادها وفقا للغرض من استخداماتها .

وبجانب الحديد الزهر الرمادى العادى ، يوجد الحديد الزهر الذى يتميز بخواص معينة ، ويوفى بالمتطلبات التي تحددها المواصفات الخاصة كما هي الحال عند إنتاج الأعمدة المرفقية ، وحلقات الكباسات ومجمع الاسطوانات وأى وحدات لإنشائية أخرى .

ثالثا : السبائك الصلدة :

السبائك الصلدة أصلد من أصلد صلب معروف . وتبقى صلابتها ثابتة غالبا إلا إذا سخنت لدرجة حرارة أعلى من ٩٠٠°م . والنوع الخاص من السبائك الصلدة هو الكرييد المعدنى المسمنت الذى يستعمل على هيئة ألواح صغيرة تركب في عدد القطع (شكل ٣٢٠) .

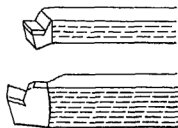

شكل ٣٢٠ : لقم كرييدية مركبة بعدد ألواح الخراطة

رابعاً : المعادن اللاحديدية :

من بين المعادن اللاحديدية المستخدمة في الصناعات الهندسية أساسا النحاس الأحمر ، والرصاص والزنك والقصدير وسبائك الألومنيوم والمغنسيوم الخفيفة .

النحاس : يستعمل أساسا لإنتاج الموصلات الكهربائية ومجموعة المفاتيح الكهربائية لأى نوع من المكونات .

الرصاص : معدن طرى جدا سهل الصب أو اللحام بالسبائك واللحام بالمسكرة . وبخبرة الرصاص المذئ وسبائكه شديدة السمية . ونظرا لأن درجة حرارة انصهار الرصاص منخفضة (٣٢٧°م) فإنه يستعمل فى الغالب فى الحالة السائلة لتكسية أسطح المعادن الأخرى . وهو يستعمل فى الصناعات الهندسية كمعصر سبائكى لمعادن التحميل .

الزنك : (الخارصين) يستعمل بلطفنة ألواح الحديد (الصاج) والأجهزة المصنوعة منها . والزنك هو أحد مكونات النحاس الأصفر الذى يعتبر سبيكة من الزنك والنحاس الأحمر .

القصدير : يستعمل لتكسية المنتجات من الصلب . وتستعمل ألواح الحديد المقصودة لإنتاج صناديق المفقوظات (الطب) وللأغراض الأخرى . والقصدير والنحاس الأحمر عنصران يدخلان فى تكوين البرونز .

الألومنيوم : طرى ، قابل للطرق . يمكن دلفته بسهولة . ويستعمل الألومنيوم النقى لصنع الموصلات الكهربائية . وتستعمل سبائك الألومنيوم فى الصناعات الهندسية كأغلفة وأوعية وما شابه ذلك .

المغنسيوم : معدن سهل الصب والدلفنة وهو يستعمل غالبا كمعصر سبائكى للألومنيوم .

خامسا : مواد التجهيل :

المعادن اللاحديدية وهى النحاس الأحمر ، والرصاص ، والزنك والقصدير هى المواد الأساسية التى تدخل فى صناعة مواد التجهيل - وهى البرونز والنحاس الأصفر وسبيكة « بابت » . وهى تستعمل لإنتاج المحامل المستخدمة فى كافة الأغراض والمعرضة لأى حمل ، فضلا عن إنتاج جلب التجهيل والجلب القشرية .

ويتكون البرونز من النحاس الأحمر والقصدير مع نسبة صغيرة من الزنك والرصاص .

ويستعمل البرونز لتبطين المحامل العادية. والتبطين بالبرونز يناسب بصفة خاصة المحامل المادية المعرضة لاحتمال الاحتكاكية العالية (المحامل المتدرجة) والاحمال الصدمية .

والعنصران المتساويان للنحاس الأصفر هما النحاس الأحمر والزنك . لذلك فإن جلب التحميل المصنوعة من النحاس الأصفر تكون أصلد من تلك المصنوعة من البرونز ، إلا أن خواص مقاومتها للاحتكاك ليست أفضل منها لجلب المصنوعة من البرونز . والحامل المصنوعة من النحاس الأصفر سهلة القفش (الزرجنة) إذا لم تزيث جيدا .

وتحتوى سبيكة « بابت » على عدة عناصر سبائكية . فهي تتكون من النحاس والزنك والرصاص والقصدير والانتيمون . ويحدد كل من النحاس والقصدير والرصاص الخواص الرئيسية لمقاومة الاحتكاك ، بينما تحدد نسبة الزنك والقصدير الصلادة . وبإضافة الزنك تصبح مادة التحميل أقل لزوجة وهى فى حالة انصهار ومن ثم تتحسن خواص سبائكها .

وسبيكة « بابت » هى سبيكة تحميل تناسب بصفة خاصة الحامل المعرضة للسرعات العالية والأحمال المتوسطة .

سادسا : اللدائن (البلاستيك) :

تستعمل اللدائن (البلاستيك) فى الصناعات الهندسية على نطاق واسع لأغراض متعددة . والبلاستيك مواد من صنع الإنسان ، صنعها عن طريق الصناعات الكيماوية . ومن الممكن إكساب البلاستيك قوة معينة ومقاومة ضد الحرارة ، وموصلية حرارية وخصائص أخرى ، وذلك بتغيير تركيبه الكيمايى .

وهناك طرق متعددة لتشغيل البلاستيك ، ومن هذه الطرق الحقن فى قوالب لإنتاج الأجزاء المصبوبة فى القوالب (شكل ٣٢١) .

التآكل وطرق الوقاية منه :



تتلامس أسطح الأجزاء المكونة المصنوعة من المعادن مع الهواء والمواد الأخرى (مثل الماء و مواد التزيق وسوائل التبريد . . . الخ) . وقد يؤدى هذا إلى حدوث عمليات كيميائية أو كهروكيميائية (كيميائية كهربائية) تتسبب فى إتلاف المادة . وتعرف هذه العمليات باسم التآكل أو التآكل الكيمايى .

وفى حالات الاتصال المعدنى بين معدنين مختلفين تبدأ عملية التآكل بمجرد دخول ماء أو ماء حمضى أو أى مادة أخرى بينهما ، أى يتآكل سطحا المعدنين المتقابلين .

وللوقاية من التآكل تكتسى المعادن بطبقة واقية من معدن آخر مثل الزنك أو القصدير أو الرصاص أو النيكل أو الكروم . ويتم الحصول على هذه الطبقات الواقية من الزنك أو القصدير

أما الرصاص بنفس قطع التشكيل في أى من هذه المعادن وهو منصهر ، كما يمكن استخدام التيار الكهربائي للحصول على هذه الطبقة الواقية .

وبجانب الطبقات المعدنية الواقية يستخدم الدهان أو الطلاء بالمينا لوقاية قطع التشكيل .

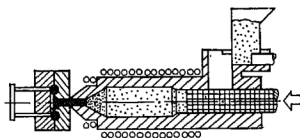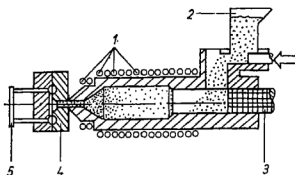

شكل ٣٢١ : تشكيل السدائن

(البلاستيك) بالحقن

1 مسخن كهربائي


2 قادوس التغذية

3 كباس الحقن

4 القالب

5 ترتيبية الإخراج

(القاذف)

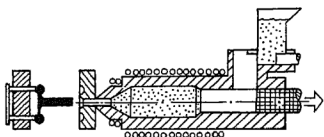

مواد التزليق

مادة التزليق هي إحدى المواد الحيوية التي تكفل تشغيل المكونات دون حدوث أعطال .
ومهما كان السطح جيد التشطيب كما هي الحال في المحمل المادى المصقول ، فلا بد وأن يظهر على هذا السطح بعض الخشونة الممينة . فعند دوران المحمل في المحمل يحتك سطحاهما ببعضهما البعض ، وتؤثر الخشونة على الحركة الانزلاقية . ويولد الاحتكاك الناشئ بينهما حرارة ، فيتآكل هذان السطحان بسرعة . وإذا استعملت مادة تزليق ، فإن السطحين الاحتكاكيين ينفصلان عن بعضهما البعض بطبقة رقيقة من هذه المادة . وبناء على ذلك يقل الاحتكاك والتآكل في المواد .

وعلاوة على ذلك تعمل مواد التزليق بمثابة وسيلة ناجحة لتسريب حرارة الاحتكاك المتولدة في المحامل . وهناك مجموعتان من مواد التزليق ، وهما زيوت التزليق والشحومات . وهاتان المجموعتان من نواتج تقطير الزيوت المعدنية .

ومن ناحية أخرى فإن هناك مواد تزليق منتجة من الزيوت النباتية أو الزيوت الحيوانية أو من الدهون المستخرجة من الحبوب المختلفة (مثل الزيتون ، والقنب ، والفلو السوداني . . الخ) أو من أنسجة الحيوانات أو عظامها .

ونظرا لخواص التزليق الجيدة التي يتميز بها الجرافيت ، فإنه يخلط بزيوت وشحومات التزليق على هيئة مسحوق .

tempring	تطبيع (مراجعة)	universal protractor	منقلة جامدة
tension spring	يأى شد	upper limit	الحد الأعلى
thimble	كشيتان	valve	صمام
threaded	ملولب	v-belt	سير على شكل حرف V
threaded angle	زاوية اللولب	vernier	ورنية
thrust	دفع	washer	حلقة (وردة)
tightness	إحكام	water turbine	توربين مائي
tolerance	التفاوت المسموح به	waved surface	سطح موج
tolerance zone	منطقة التفاوت	waving machine	مكنة التمويج
tool	عدة	welded joint	وصلة ملحومة
tooth space	حيز السن	whole tooth depth	العمق الكلي للسن
transition fit	توافق انتقالي	wick	فتيلة
transmission	نقل الحركة	Woodruff key	خابور « وودراف »
tronnion	مرتكز دوران (حول محور أفق)	work piece	قطعة التشغيل (الشفلة)
type	طراز - نوع	worm	عجلة دودية (بريمة)
universal joint	وصلة جامدة الحركة	worm wheel	قرس دودي (بريمة)
		yoke	مقرن

rectangular taper key	خابور مسلوب مستطيل المقطع	slot	شق
reduction	تخفيض	slotted nut	صمولة مشقوبة
reference	المرجع	snap gauge	محدد قياس أنطباقي (للأعمدة)
repair	اصلاح	socket spanner	مفتاح ربط صندوق
rigid coupling	قارعة جسيئة	solder joint	وصلة ملحومة بالسلك
ring	حلقة	speed	سرعة
rocker arm	ذراع مَرَجدة (تر جحية)	sphere	كرة
roller bearing	محمل دروحي	spindle	عمود إدارة
rotary motion	حركة دورانية	splined shaft	عمود محدد
round belt	سير ملور (مبروم)	split bearing	محمل تحميل
rule	قاعدة	spoon scraper	مكشطة ملعقة
scraper	مكشطة (رشكة)	square nut	صمولة مربعة
screw	مسار مقلوظ	standard	مقياس إمامي
screw bolt	مسار ملولب	stay	شداد
screw-driver	مفك	steam engine	محرك بخاري
self aligning	محاذاة ذاتية	steel	صلب (فولاذ)
semi automatic	نصف أوتوماتي	straight motion	حركة مستقيمة
set-screw	مسار ضبط ملولب	stud	جويط
shaft	عمود	stuffing box	صندوق حشو
shaft sealing	احكام (منع التسرب)	suction	محب
shaft system	نظام أساسي	support	ساند - مستد
shape	الثقب	system	نظام أسلوب
sheave	بكرة محززة	tap	ذكر لولبة (ذكر قلاووظ)
simple protractor	مفلة بسيطة	taper key	خابور مستدق (خابور مسلوب)
sintered-iron	حديد متلبد	taper sleeve	جلبة مستدقة
sleeve	جلبة	taper sunk key	خابور غاطس مستدق
sliding caliper	عدة قياس انزلاقية بفكين	tapping	اللولبة (القلاوطة)

mechanism	آلية	pin joint	وصلة باصبع
micrometer	ميكرومتر	piston	كباس
minimum size	المقاس الأصغر	pitch	خطوة
minor diameter	القطر الأصغر	pitch circle	دائرة الخطوة
mode	طريقة - كيفية	pivot	محور ارتكاز
motion	حركة	plain bearing	حمل عادي بسيط
mounting	تركيب	plane surface	سطح مستوي
movable	متحرك	planer	مقطعة عريضة
multiple disk clutch	قايض متعدد الأقراص	plastic	مادة لدنة (بلاستيك)
muffle furnace	فرن لافع	plug gauge	محدد قياس سدادي للثقوب
needle	إبرة	pointer	مؤشر
nominal size	المقاس الاسمي	poppet valve	صمام قفاز
none-ferrous metal	معدن لا حديدي	precision	دقة
notched nail	مسمار مثلث	prime mover	محرك أساسي (أولي)
notched pin	أصبع مثلث (أصبع منقور)	printing machine	مكينة طبع
nut	صمولة	processing	تشغيل (تعاقب العمليات)
nut locking device	وسيلة لزنق الصمولة	production machine	مكينة الإنتاج (مكينة ورش)
oil container	وعاء زيت	profile gauge	محددات قياس أشكال جانبية
oil sump	حوض الزيت	properties	خواص
operation	عملية	protection	وقاية
outside diameter	قطر خارجي	pully	بكرة (طنبور)
packing ring	حلقة حشو	pump	مضخة
parallel clamp	قائمة متوازية الفكين	raduis	نصف قطر
parallelism	توازية	range	حدود - نطاق
parallel key	خابور متوازي	ratchet stop	مصد الساعة
path	مر - طريق	ratio	نسبة
pin	أصبع (بز)	reaming	توسيع الثقوب (برغلة)
		reciprocating pump	مضخة ترددية

fully-automatic	كامل الأوماتية	insert	وليحة
function	وظيفة	inspection	فحص - تفتيش
gases	غازات	instrument	جهاز قياس
gauge	محدد قياس	interference fit	توافق تداخل
gib-head key	خابور بلقن	jamming	التصاق (زرجنة)
grade	مرتبة	journal	مرتکز العامود
graduation	تدریج	joint	وصلة
grooved pin	اصبع محرز (ذو مجاری)	key	خابور
group	مجموعة	key way	مجري الخابور
gudgeon pin	بنز الكباس	knurled	مترتر
hanging bearing	محمل تعلیقة (معلق)	knurled screw	مسمار ملولب برأس مترتر
hard alloy	سبيكة صلبة	lathe	مخرطة
hardening	تصلید	limit	حد
heat treatment	معاملة حرارية	linear measurement	قياسات طولیة
helical gear	قرس حلزونی	link	وصلة
herring-bone gear	قرس حلزونی مزدوج	location	تحديد موقع
hexagon head screw	مسمار ملولب برأس مسدس	locking lever	ذراع احكام (زنق)
hexagon socket	تجويف مسدس	loose	سائب
hole	ثقب	lower limit	الحد الأدنى
hollow key	خابور مجوف	lubricant	مادة تزييت
hook spanner	مفتاح خطاف	lubrication	تزيیق
hopper	قادوس	machine element	عنصر المكنة
hub	صرة	machine tool	مكنة قطع . مكنة ورشة
idle pulley	بكرة وسيطة (ملبور وسيط)	main scale	التدریج الرئيسي
impeller	دفاعة (مروحة)	major diameter	القطر الأكبر
indicator	مبين	material	مادة
		mating	ازواج - تزاوج
		maximum size	المقاس الأكبر

collar nut	صمولة برقبة	ejector	قاذف (ترتبية اخراج)
comparison	مقارنة	electric motor	محرك كهربائي
concave surface	سطح مقعر	engage	يمشق
conducting liquid	سائل موصل	error	خطأ
connection	توصيلة	external	خارجي
control lever	ذراع التحكم	eye-belt	مسمار ذو عروة
convex surface	سطح محدب	fastener	أداة تثبيت
corrosion	التآكل	feather key	خابور غاطس
cotter pin	تيلة مشقوقة	feature	سمة
countersink	أداة تخويش غروطي	feeler pin	أصبح تحسيس (محس)
coupling	قارنة (وصلة)	ferrous metal	معدن حديدي
crank	ذراع تدوير (مرفق)	fillister head screw	مسمار ملولب برأس أسطواناني
cranked ring spanner	مفتاح ربط حلقي معوج	fine	دقيق
		fit	توافق
crossed	متعارض	fitter	براد تجميع
cylindrical	أسطواناني	fitting	تركيبية
depth	عمق	fixed	مثبت
depth gauge	محدد قياس العمق	flat belt	سير مسطح (مبطل)
dial	قرص مدرج	flexible coupling	قارنة مرنة
dial gauge	محدد قياس بقرص مدرج	fluid friction	احتكاك مائع
diameter of root circle	قطر دائرة الجذر	flywheel	حدافة
die	قالب	forced	جبري
disk	قرص	forging	التشكيل بالحدادة
double ended spanner	مفتاح ربط ذو طرفين	frame	هيكل - إطار
		free size	مقاس حر
drawing	مصحب	frequency	تردد
drift	سنبك	friction clutch	قابض احتكاكي
driving out	اخراج (نفص)	frictional connection	توصيلة احتكاكية
ductility	المطيلية (قابلية الطرق)		

المصطلحات الفنية

(انجليزى - عربى)

accuracy	دقة	bending	الحناء (حنى)
actual size	المقاس الفعلى	bevel gear	ترس مخروطى
adjustable	منضبط (قابل للضبط)	bore	تجويف (فتحة)
air gap	ثغرة هوائية	bush	جلبة
allowance	تسامح	caliper	عدة قياس بفكين
alloy	سبيكة	cam plate	قرص حلبة (قرص كامه)
annealing	تلدين (تخمير حرارى)	cap	غطاء
anti-friction	مقاوم للاحتكاك	capstan	رسوية (صمولة كابستان)
anvil	سندان	casing	علبة - غطاء - غلاف - مبيت
area	مساحة	casting	مصبوبة (مسبوكة)
assembly	تجميع	cast iron	حديد زهر
axle	محور	castle nut	صمولة برجية
balancing	اتزان	centre	مركز (ذببة)
ball bearing	عمل كريات (كرسى بل)	centrifugal	طاردة مركزية
ball cage	قفص (مدرجة) الكريات	chain	سلسلة (جنزير - كتيبة)
barrel bearing	عمل برميل	characteristic	خاصية - ميزة
basic hole	أساس الثقب	check	مراجعة
basic shaft	أساس العمود	circlip	حلقة حابكة
basic size	مقاس أساسى	clamp	قامطة
bearing	عمل (كرسى)	claw coupling	قارئة غلبلية
bearing housing	مبيت المحمل	clearance	خلوص
bearing material	مادة المحمل	clearance fit	توافق خلوص (خلوصى)
bearing shell	جلبة سبيكة المحمل		
belt	سير	clutch	قابض (دبرياج)

مطابع الاهرام التجارية القاهرة - مصر

رقم الايداع بدار الكتب

١٩٨٨ / ٧٢٤٢

مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر

